

고장력강 Ball Tank의 화재 손상해석 결과 보고

(Report on the Failure Analysis of a Fire Damaged
HSLA Steel Ball Tank)

한국기계연구원 이보영
 이종훈

1. 서언

화학공장에는 화학공정에 사용되는 원료나 반응물질등의 저장 및 처리를 위한 Ball Tank들이 많이 설치, 사용되고 있다. 이들에 화재가 발생하였을 경우에는 열로 인한 Tank 재질의 조작 및 물성변화와 열변형등의 손상이 발생할 수 있다. 이런 경우 공장에서는 Tank를 계속 사용할 수 있는지에 관한 결정을 내려야 한다. 본 연구에서는 화재가 발생하였던 Ball Tank에서 비파괴 시험검사, 조작복사 및 경도시험, 유사강재를 이용한 모의시험과 구조물의 변형도 측정을 통하여 Tank의 손상 정도를 확인하고 이를 근거로 건전성 및 계속사용 여부를 판정하였다.

2. 구조물의 제원과 손상내용

1) 구조물의 제원

- 형상 및 크기 = 구형, 안지름 13,000
- 판재 재질 및 두께 = HW 50, 33.5 ~ 34.5
- 설계입력 및 온도 = 18.6Kg/cm².G, -11°C ~ 48°C
- 내용물 = 인화성가스

2) 손상내용

가스 저장탱크의 정기검사후 가스를 구입하던 도중 화재가 발생되었음. 화재발생 즉시 탱크주변에 설치되어 있는 Spring Cooler를 작동하여 탱크외면의 냉각을 실시하였으며 화재는 발생후 약 4시간뒤에 진화되었다. 이로 인하여 탱크 하단이 심하게 그을렸으며 탱크를 지지하고 있던 Support 구조물의 콘크리트들이 부서져 나갔으며 탱크 주변에 설치되었던 배관들의 변형과 함께 일부 Nozzle 부품들이 용융되었다.

3. 손상해석 및 결과

1) 비파괴 검사

화재시 화염과 접촉된 부위의 내.외면 용접부에 대한 자분탐상 검사를 실시하였다. 검사결과 내면 수직용접부 1개소에서 균열성 지시가 발견되었으며 확인결과 화재로 인한 결함이아니라 제작시 용접시공중 발생되었던 결함으로 판명되었다.

2) 조직복사시험

Replica Film을 이용하여 탱크 판재 및 Nozzle부에 대한 조직을 복사 채취하여 분석하였다. 복사 조직은 화염의 영향을 받지 않은 건전부위와 화염의 직접적인 영향을 받은 탱크하단부 및 Support Column부들에서 채취하였다. 조직 분석결과 건전부위는 Quenching + Tempering 처리된 조직으로 화염의 영향을 직접 받은 부위들도 건전부위와 비교할 때 조직의 변화는 거의 없는 것으로 판명되었다.

3) 경도시험

복사 조직 채취 부위에 대하여 경도 시험을 실시하였다. 시험 결과 불꽃 영향을 받았던 부위가 건전부위보다 브린넬 경도값으로 최고 15 Point 증가한 202~218 HBS를 보임을 확인하였다.

4) 모의실험

QT 강재의 화재손상으로 인한 기계적 특성 변화 가능성을 검토하기 위하여 유사종류 강재에 대하여 열화시험을 실시한 뒤 인장과 충격시험을 실시하고 조직을 조사하였다. 조사결과 A₁ 변태점 이상으로 가열된 경우에만 조직의 변화와 물성변화가 있음을 확인하였다.

5) 변형도 측정

화재발생시 냉각수 공급 및 소방 진화 작업으로 인하여 화염이 한쪽으로 밀린 상태가 유지되었기 때문에 화염이 집중적으로 쓸린 부위와 그렇지 않은 부위사이에 변형발생 위험과 탱크의 전체적인 변형 가능성을 확인하기 위하여 변형도를 측정하였다. 측정결과 편향된 변형들은 없었음을 확인하였다.

4. 결 론

- 1) 화재손상을 입은 탱크 판재의 경우 조직 및 경도 시험결과 A₁ 변태점 이상으로 가열되는 않았으며 이로 인한 열화의 정도는 크지 않음을 확인하였다. 이에 따라 판재의 물성치 변화도 없을 것으로 판단되었다.
- 2) 화재시 화염이 한쪽으로 쓸린 상태가 수시간 계속되었음에도 불구하고 탱크의 변형은 크게 초래되지 않았음을 확인하였다.
- 3) 화재발생에도 불구하고 동 탱크를 부분적인 보수 교체를 통해 계속 사용하는 것이 가능하다고 판정되었다.

5. 참고문헌

- 1) Metals Handbook, ASM, 1987
- 2) 철강재료 편람 : 일본금속학회, 일본철강협회, 1967
- 3) Case Histories in Failure Analysis ASM, 1979

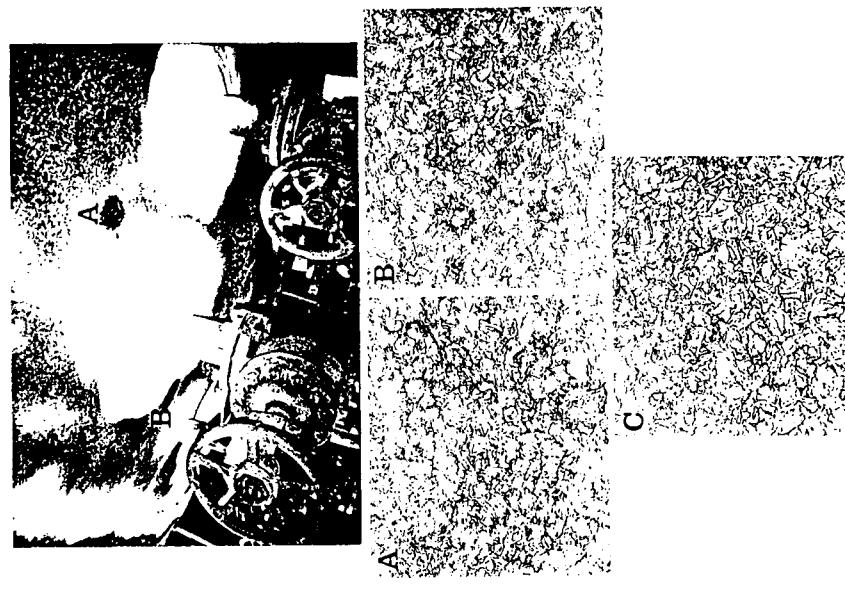


그림 1. 화재 손상부위의 Replica 챠취위치와 조직사진

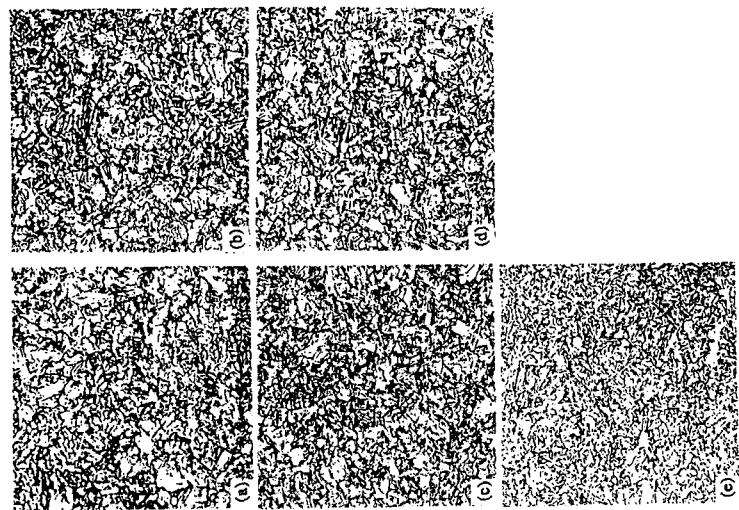


그림 2. 열화도 모의실험 온도에 따른 조직사진
(a : 기본상태, B : 400°C, C : 600°C, d : 700°C, e : 800°C)