

再織切斷의 原因에 對하여

金 漢 淳

Studies on The Causes of Breaks occurred During The Winding Operation

National Silk Conditioning House
Han-Soo Kim

Summary

This report was prepared to find the causes of breaks during the winding operation and the obtained results were as followings.

1. Among around kinds of breaks, the percentage of breaks on the silk thread in our country was that injured and damaged thread was 43.23% whereas hard gum spots of 16.07% split thread of 11.70%, and disturbed one of 7.22% were found.
2. It was known that the breaks percentage between Spring cocoon and Autumn cocoon had the difference.
3. Microscopic observation of the spots of breaks were separately made, and the accurate causes were observed to prevent the major defects.

I. 序 言

再織検査는 生絲의 터레를 보빈 (bobbin)에 一定한 時間 拖取하여 生絲의 絲條가 切断되는 回數量 檢査하는 것이다.

生絲의 切断成績이 生絲의 消費處인 組織工場의 作業能率이나 商品의 品質面에 影響이 크다는 것은 周知의 事實인 것으로 國內外 生絲消費者는 特히 工場擔當者들의 親心事が 되고 있다.

그러나 再織切断의 原因은 他의 缺點事項과는 달리 製絲工程의 各 工程에서 始終 有形 無形으로 由來할수 있는 多樣性의 것 即 어느 要因을 究明하기 為하여 其他の 要素를 除去할수 없는 것이어서 切断原因의 究明에 難點이 많은 것이다.

再織에 關한 研究는 우리나라에서는 崔炳熙 외 一名이 “生絲 整理가 切断에 미치는 影響”에 對하여 發表한 바 있으며 其外에도 田井⁽¹⁾, 및 大岡⁽²⁾等 2,3의 研究가 있었던 바 本報에서는 1960年 (表 1, 2)以後의 우리나라 檢査成績을 基礎로 하고 1966年度 國立生絲検査所가 授受된 全荷口量 對象으로 再織切断成績을 切断原因別로 統計處理하고 切断部位의 顯微鏡觀察을 하여 再織切断原因을 考察하였으며 成績으로 因한 品位格下을 防止하고자 그 結果를 報告하는 바이다.

本報告를 始終指導하여 주신 서울大學 農科大學 崔炳熙 時士任 李玉涉 所長任 辛武鎭 檢査課長任 朴深基 論意를 表하면서 아울러 本實驗의 標本製作과 統計處理에 努苦를 아끼지 않은 李萬子 鄭文英 等 檢査室 職員들에게 깊이 感謝를 드립니다.

II. 材料 및 實驗法

再織検査時 切断된 兩部位를 브래파라-트 製作用具의 pinset으로 slide glass에 옮기고 methylene blue溶液으로 染色 乾燥한 後 balsam으로 固定시키면서 切断된 部位를 顯微鏡視野에 계상하게 裝置시키고 cover glass

<表 1> 년도별 제조검사 성적표

(生産検査年報에서)

년도별 하구 수	결단 회수	무결단	회수												최다평균 회수	최소	
			6	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	100	110
1960년	292	—	20	59	102	63	30	11	3	1	1	2	—	—	—	—	48 15 3
1961년	499	1	83	147	113	90	33	15	4	5	2	1	2	1	1	1	107 12 0
1962년	648	5	107	213	176	82	31	22	8	—	1	1	2	—	—	—	166 12 0
1963년	674	6	292	230	86	33	20	4	2	1	—	—	—	—	—	—	36 8 0
1964년	856	9	418	285	120	19	9	3	—	3	—	—	—	—	—	—	56 7 0
1965년	886	18	576	208	74	8	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	34 6 0
1966년	1350	32	907	336	72	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19 5 0

<表 2> 일본 제조검사 성적 평균치

일본 횡민 생사검사사업 성적 보고서에서

목적 섭도	년도	최다	평균	최소	
14 중	1963년	35	3.5	0	
	1964년	20	302	0	
21 중	1962년	—	3.9	0	
	1963년	44	3.3	0	
42 중	1963년	38	3.8	0	
	1964년	4	0.6	0	
		6	0.6		

로 보는 바와 같이 乾燥固定된 標本은 切断된 絲條部位의 形態에 따라一般的으로 50倍~200倍로 顯微鏡觀察을 하여 本標本은 再織検査員의 統一된 熟練을 為해서는 勿論 關聯者들이 參考할 수 있도록 當所에 永久 保存되고 있다.

III. 實驗結果 與 考察

再織検査中 絲條가 切断하는 것은 어느 原因에 依해서든 再織張力이 絲條의 強力 보다 큰 경우로서 그 原因을 보며 다친실(傷絲), 갈린실(裂絲), 고착(固着), 엉킨실(纏絲), 이온실(擊節), 마니(節), 가는실(細班), 논질(浮絲), 부착 및 고착(附着, 膜着), 비입사(凹込絲) 및 二本絲 等으로 위의 檢査 및 實驗法에 따라 調査한 우리나라의 再織切断成績을 原因別로 分析한 結果는 第3表와 같다.

<表 3>

총 평균 제조 결단 내역표

총 결단 하구 수	원인내역	다친	갈린	고착	이온	엉킨	논질	마니	부착	세반	이본사	비입	기타	계
총 대	914	2,205	623	830	171	314	63	24	25	20	3	1	783	5,062
총 소	436	851	205	306	73	195	10	17	14	9	1	5	319	2,006
총 계	1,350	3,056	828	1,136	244	510	73	41	39	29	4	6	1,102	7,068
총 평균 %	2.26	0.61	0.84	0.18	0.39	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.003	0.004	0.82	5.23
	43.23	11.70	16.07	3.45	7.22	1.03	0.58	0.55	0.41	0.06	0.08	15.59	100	

한편 表 1에서 보는 바와 같이 1960年度에 比해昨年度(1966年)検査量이 約 5倍로 增加되었는데도 年平均切断回数가 15회에서 5회로 減少된 것은 其間各工場의 施設改善과 技術向上이라 생각되며 위의 工場別 切断率의 結果가 이와 같은 것을 잘 肘받침 해주고 있다.

1. 春秋別 切断内譯 考察

表 3의 切断内容을 基礎로 하여 春秋別로 考察한 結果 表 4와 같다.

<表 4> 섬도 및 충주별 제조점단 내역표

목적 섬도	종 별	원인내 역구수	다친	갈린	고착	이온	엉킨	돈실	마디	부착	세관	이본사	비밀	기타	계
19중	충액	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	5
20〃	〃	10	27	6	9	1	4	3	—	—	—	—	—	5	55
21〃	〃	735	1,94	545	581	153	278	38	21	25	19	—	1	571	4,198
28〃	〃	62	132	38	95	12	20	—	1	—	—	—	—	74	372
42〃	〃	106	99	33	145	4	11	2	2	—	—	3	—	133	432
계		914	2,205	623	830	171	314	63	24	25	20	3	1	783	5,062
평균			2.41	0.68	0.91	0.19	0.34	0.07	0.03	0.03	0.02	0.003	0.001	0.85	5.54
%			43.56	12.31	16.40	3.78	6.12	1.24	0.47	0.49	0.40	0.06	0.02	15.47	100
20〃	추액	4	12	3	2	—	3	—	—	—	—	—	—	7	27
21〃	추액	417	832	200	279	72	189	10	17	14	9	1	5	293	1,921
42〃	추액	15	7	2	25	1	4	—	—	—	—	—	—	19	58
계		436	851	205	306	73	196	10	17	14	9	1	5	319	2,006
평균			1.95	0.47	0.70	0.17	0.45	0.02	0.04	0.03	0.02	0.002	0.01	0.73	4.60
%			42.42	10.22	15.25	3.64	9.77	0.50	0.85	0.70	0.45	0.05	0.25	15.90	100

위 표에서와 같이 다친실(傷絲), 갈린실(裂絲), 고착(固着), 이온실(擊節), 돈실(浮絲) 및 어본사(二本絲)等大部分에 있어 春蘭絲의 切断比率이 높고 나머지 엉킨실(纏絲), 마디(節), 부착(附着), 가는실(細斑) 및 비밀사(飛込絲)는 秋蘭生絲의 그 比率이 높다.

換言하면 切断比率이 높은 것들의 대부분은 春蘭生絲인 것이다.

또한 이들을 級度別로 보면 21中, 28中 및 42中等 모두가 다친실(傷絲)과 갈린실(裂絲)에서는 春蘭生絲의 切断比率이 높은데 그 원인은 蘭絲의 草繩度가 春蘭이 더 굽어 目的繩度의 粒付數가 秋蘭 보다 적기 때문에 傷度部位의 範圍가 넓더라도 即 같은 한 絲條가 傷痕을 입었더라도 換返이나 特히 再織過程의 張力差로 各絲條들은 서로 다른 過少의 張力を 받게 되어 春蘭絲가 보다 切断比率이 큰 것으로 生覺된다. 한편 固着의 切断比率은 春蘭絲 보다 秋蘭生絲의 것이 더 둔해 이것은 春秋蘭의 差에 依한 原因 보다 環境要素가 그 大部分이여서 春秋의 어느 것이나 氣溫이 높은 夏期(5~9月)에 製造되는 生絲가 그 比率이 높게 나타나 있으며 目的繩度가 굽을수록 固着의 切断率이 커지는 趨向을 보여 주고 있다.

以外의 엉킨실(纏絲), 마디(節) 및 부착(附着)等은 그 成績의 差가 근소하여 原因 考察을 더 계속하여 한다.

2. 原因別切斷內譯의 考察 및 그 止策

以上과 같은 切斷原因是 原料蘭, 乾蘭, 煮蘭, 緑絲 및 提拔等 製絲工程의 각過程에서 由來하는데 그 中에서도 緑絲 및 提拔의 整理工程은 再織切断과直關된 生成過程인 것으로 本項에서는 이력한 工程을 中心으로 製作된 根本의 顕微鏡觀察과 함께 그 原因을 考察하고 原因別로 그 防止策을 論하고자 한다.

① 다친실

切斷原因中 그 比率이 가장 높은 것으로 大部分은 絲條의 sericin 層이 破壞되어 分裂狀을 이룬 것인데 그 原因은 흔히 大別할 수 있다.

하나는 器械의 故障에서 由來하는 것으로 長期間 使用하여 通過되는 絲條의 摩擦로 接觸面 下側에 傷痕이 생긴 通絲管, 集繩器 및 車의 心軸과 그리고 換返過程의 傷痕 있는 二本楊 防止輪과 絲交杆에 附設된 絲道(glass 翡 및 鐵製)等의 絲路의 摩擦抵抗이 큰 것으로 因한 sericin 破壞이며, 다른 하나는 管理的 故障에서 由來하는 것으로 换造 括造에서 부터 織造途中 그리고 荷口解裝 까지의 取扱管理에서 오는 損傷으로 甚炳熙 외一人의 報告한 括表部 및 角部의 切斷率(69.34%)에서도 잘 나타나 있다.

한편 製絲施設이나 技術等 諸般條件이 工場마다 같지는 않으나 우리나라의 경우 特히 工場間의 差가 크며 월表 및 今年度 年報에서 보는 바와 같이 施設改善와 技術向上된 工場에서는 대체로 無切斷 및 이에 가까운 荷口의 數가 많아진다는 趨向이며 이에 反해서 長期使用으로 老化된 施設을 改設치 않고 運營하는 工場에서는 器械的 故障에서 오는 傷絲의 比率이 많은 趨向이다. 따라서 이의 防止策이 한 絲條의 摩擦하는 部位 施設을 隨時로

觀察하여 傷痕의 部分을 改善하며 이로써 可能한 阻抗을 减じ게 함과 同時に 生絲製造後 條理所 까지의 運送管理는 勿論 纖維業 까지의 注意 깊은 取扱管理가 純要하다.

② 고착(固着)

물체로 比率이 높은 固着의 原因은 主로 技術的 管理인 温湿度 管理에서 由來하는 것으로 即 伸長生絲의 乾燥에 依한 收縮 및 握返時 生絲 sericin의 壓着力等에 依해 生成되는 것이며 現在 각工場에서 行하는 減壓處理에 依해 더 基本화되는 傾向이다. 이 固着된 切断部位를 顯微鏡으로 觀察한結果 그 形態가 多樣의이 있는데 即 檢查試料中 固着의 強度와 量이 많은 것을 그대로 再現하여 觀察해 보면 固着要因의 狀態와 他切断要因들을 重合한 切断狀態를 쉽게 볼 수 있었다.


即 固着으로 因한 部位는 무단 狀態의여 固着된 部位가 다른 要因(갈린, 다친, 가는, 부착등)을 包含한 것은 이리 한 후자의 狀態로 切断되었음을 볼 수 있다. 따라서 本固着을 防止하려면 生絲의 物理的 性質인 温度가 높을 수록 含有水分量은 많으나 温度의 高低에 따른 水分率의 變行은 比較的 적다는 理論을 基礎로 (表5 및 Graph 1 參照) 温湿度 管理를 철저히 하여 握返中에 補濕한 生絲가 더 伸長하지 않도록 即 握張力이 커지지 않도록 (減壓處理 生絲吸水率 150%의 경우 握張力 0.6g/di 있음: 京畿製絲)하고 握返機內의 氣氛을 圖謀하여 各窓間의 吸溫開差가 적게 하고 乾燥不同을 防止하며 大桿卷取에 따라 絲層이 두꺼워지면 當初의 大桿回轉에 따른 空氣交亂이 減하여 지므로 (≒80% 減) 握返 끝 무렵에는 乾燥管 valve를 opening 하여 機內의 温度低下와 霧度의 上昇을 防止해야 한다.

<表 5> 温湿度差에 依한 生絲水分率

(實技講에서)

관 계 습 도 %	20°C	30°C
3	1.28%	1.37%
13	3.58	3.64
21	4.76	4.88
34	6.31	6.23
44	7.39	7.36
66	11.02	10.22
74	11.81	11.42
81	13.43	13.11
95	25.27	25.15

Graph 1. 生絲의 含有水分率와 温度(R.H.)
와의 關係曲線(20°C)

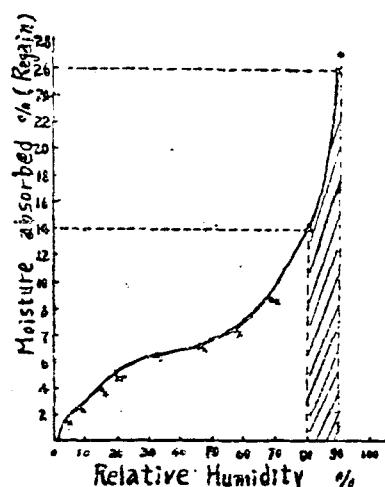

또한 握返施設이 綵絲施設에 比해 不足되는 경우 各工場에서 握取速度를 높혀 握返量을 補完할 때는 握取速度에 比例하는 絲層壓 Energy增加와 Sericin 謹化 (40°C 부근에서 最大)等이 固着에 큰 영향을 주므로 더욱 温湿度 管理가 純要하며 한편 握返用 葉劑인 浸透劑, 固着防止劑 및 柔軟劑等은 界面活性劑로 工場에서 使用되고 있는데 이들은 浸透槽中の 冷水 또는 温水에 分散하고 그 分子가 生絲와 물의 界面에 物理的으로 吸着하고 界面 energy를 低下시켜 sericin 内部에 잘 浸透하여 fibroin의 内部에도 吸引되어 生絲가 軟化膨潤하는 것이다.

③ 갈린실(裂絲)

갈린실은 自動綵絲에서 보다 比較的 緩速度로 抽取되는 多條絲의 빙주기 不良과 絲條摩擦 部位의 傷痕이 그 原因인데 無撚生絲는 藤絲 또는 brin이 分離되거나 硬고 硬하게 分離된 部位가 갈린실이 되며 이를 部位를 觀察해 보면 絲條가 갈려 絲條本數가 적어지는 細班이 되는 것도 있다.

따라서 이를 防止하기 위해서는 빙주기 管理를 철저히 하여야 한다.

④ 미온실(繫絲)

이은실은 人爲的인 것이 原因으로 있는 기술이 나파 8字 모양의 고리를 만들거나 있는 부분이 너무 짙게 끊기거나 切斷數가 많아 他絲條에 영향 끼어지는 것이 많았으며 實際로 이은실의 길이를 测定한 결과 0.5~2mm 까지 있었다.

따라서 이를 防止하기 위해서는 위의 결점에 對한 注意를 기울이면 되겠다.

⑤ 엉친실

絲條가 他絲條에 엉키거나 絲條가 서로 끌리어 切断하는 것으로 엉킴에 따라 張力이 急激히 커져 切断한 渡度引張에 依한 形態의 것이 많으며 갈린실, 가는실 等과 複合하는 경우의 것도 있다. 또한 薄織이 線에 따라 一定한 線幅에 倍量의 絲層이 累積되어 絡交가 不分明하여지고 滅濕이 充分치 않은 狀態로 換返을 하는 경우 線亂이 많아지는 傾向이 있어 이것들이 切断原因이 되므로 이를 防止하기 위해서는 線幅을 亂하 (8.0~8.5 cm) 線目을 分明히 함이 좋으며 換返時 水分을 過少케 하거나 또는 線速度로 換返을 하여 線亂絲가 되지 않도록 하여야 겠다.

⑥ 가는실(細疵)

이것은 自動採絲機의 普及 및 製絲工場의 勞基不足과 線絲工場의 落齒 및 接續不徹底에서 由來한 것이 再織時 絲條의 細太로 因한 張力變化로 切断된 것이다.

實際로 切断部位를 觀察해 보면 이 細疵의 길이가 約 10 cm의 것도 있으며 이들은 大部分 目的線度 生絲의 1/3程度 (顯微鏡 観下 200倍)의 것들이 大部分이다. 따라서 이를 防止하기 위해서는 落齒 및 接續管理의 徹底를 期하지 않으면 안된다.

⑦ 부착(附着) 및 교착(膠着)

綿絲湯에서 일대로 向해 排取되는 絲條가 계속 通過함에 따라 集結器上에 물이 고이는데 이때 絲條나 線絲湯에서 溶出된 Sericin液이 乾固하여 絲條에 膜着하여 生成되는게 이 粗硬性인 sericin이 生絲의 脆은 優度이나 輪節等에 摩擦하여 絲條가 切断되는 것이다. 따라서 이를 防止하기 위해서는 同 sericin塊가 生成되지 않도록 隨時로 集結器의 清潔을 圖謀해야 한다.

⑧ 마디

切斷이 마디에서 끝나는 部位에 直接原因한 것이 많고, 間接의인 것이 비교적 적다. 마디에 基因한 것은 落原가 fibroin 섬유의 여러 异常形態에 關해 論한 바 있으려 本絲의 先天的 落弱個所 例를 들면 fibroin의 線細分裂 및 miselle의 破壞等의 异常形態가 部位이 되거나 煙菌에서 由來하는 生絲의 마디에서 由來한다고 生覺한 구. 현미경 觀察에서 보면 이 部位는 많은 樣像을 보이고 있다.

⑨ 뜬 실

拽造 및 括造가 不良한 경우 絲條의 한 두 brin이 끌려 나와 浮絲가 되는 것으로 甚한 것은 束裝, 包裝 및 解接時 不注意로 切絲가 되는 경우도 있다. 觀察에서 보면 가벼운 것은 그 길이가 5mm内外이나 심한 것은 50mm의 것이 한가닥 뜬 것도 있다. 따라서 이를 防止하기 위해서는 可及의 위의 作業을 注意 깊게 하여야 한다.

3. 切断部位의 顯微鏡觀察

再織時 五도 切斷되는 내용은 보면前述한 바와 같이 다친실, 고착, 갈린실, 이은실, 엉친실, 뜬실, 마디 및 부착등으로 顯微鏡觀下의 形態를 보면別面圖와 같다.

IV. 摘 要

우리나라 生絲의 再織切断에 關해 原因別로 分析 考察한結果 다음과 같다.

1. 우리나라 生絲의 切断比率은 切断種類 10餘種 中 다친실(葛絲) 43.23%, 고착(固着) 16.07%, 갈린실(刧絲) 11.70% 및 엉친실 7.22%等이 그 大部分 이었다.
2. 春秋別로 切断比率에 差가 있음을 發見하였다.
3. 原因別로 切断部位의 顯微鏡觀察을 하고 그 發生原因을 考察하였으며 그 防止策을 講究하였다.

參 考 文 獻

1. 崔炳熙(1965) 製絲學 錄文社

2. 崔炳熙(1955) 生絲整理外 再絲에 미치는 影響 畜絲學會誌 5號.
3. 田井千幸(1952) 再絲切断の 原因に 關する 研究 畜絲研究 2號
4. 大岡忠三 生絲再絲切断に 關する 2, 3の 研究
5. 木暮徳太郎(1936) 生絲の 品質と 線物 技報堂
6. 木村真作(1954) 製絲技術講座 藤松會
7. 生検査報告(1953・1954) 日農林省 横濱, 神戸検査所

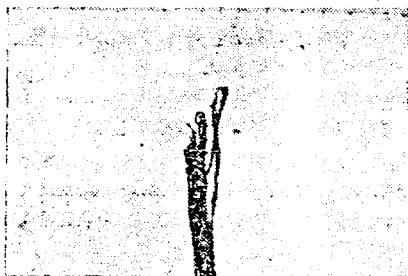


Fig. 1 다큰실

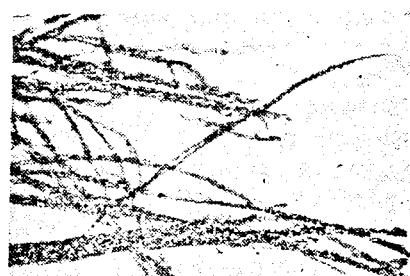


Fig. 2 갈린실

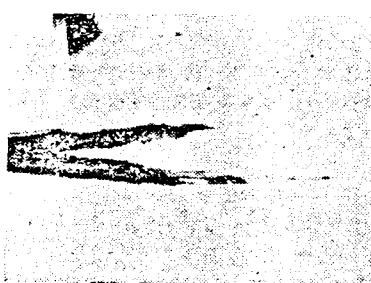


Fig. 3 얼룩모고착



Fig. 4 넘풀마디

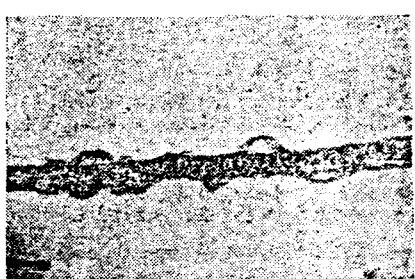


Fig. 5 비틀마디



Fig. 6 이은실



Fig. 7 영진실

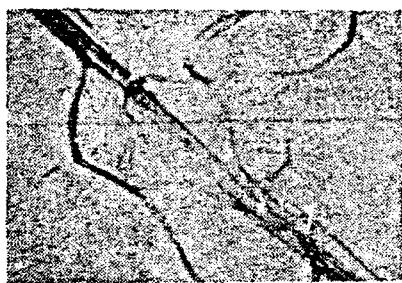


Fig. 8 훈실



Fig. 9 교착

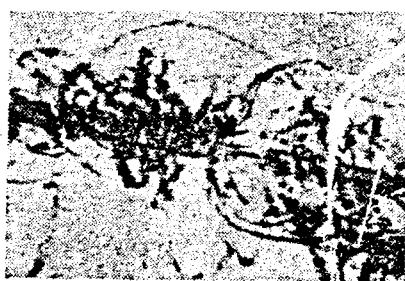


Fig. 10 비입사

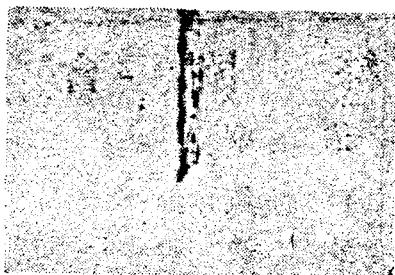


Fig. 11 충식사



Fig. 12 가는실