

지붕防水工事を 失敗 한例와 그 对策

安仁模 <譯>

“먼저”

여태껏 건설업계는 너무도 보수적(保守的)이며 폐쇄적이었었다. 그많은 소식에서 갖가지 사고들은 보도되었어도(알려졌어도) 아주 작은 한 부분만 밝혀졌을 뿐, 그 원인일랑은 그 일을 맡은 사람들 테두리를 벗어나지 못하고 여럿에게는 넉넉히 논평되는 일이 적어서, 같은 잘못을 되풀이하는 수가 많았다. 이와 같은 흐름은 더욱이 기술자들 사이에서는 옛부터 “섹슈널리즘”(파별주의)으로서 몸에 배어 있어서 전작부터 식자(識者)들이 지적(指摘)하는 것이었다. 이러한 상황에서 벗어나려고 이번에 건축협회(일본)에서는 시공회사(9개 회사)의 도움을 얻어서, 방수공사에 얹힌 사고로서 정말 있었던 본보기를 서로 내놓아 모아놓고, 그 원인과 대책을 검토하여서 방수기능을 여무지게 하려는 것이다.

다만 모든 방수공사라 하면 너무 범위가 넓어져서, 그 본보기 또한 어마어마하여져서 이번에는 가장 흔히 있는 건축물의 지붕방수의 범위로 한정 지은 것이다.

그렇지만 건축물의 빗물새기 원인은, 설계, 시공, 방수재료, 방수밀바탕, 방수층 짓누르기 및 유지관리의 여러 분야에서의 불비결함(不備缺陷)이 단독으로 원인을 이루지는 않는다. 서로 얼키고 설키어서 발생하는 것으로서 그 원인을 하나로 꼬집어서 매길수는 없으나 그 하나하나가 얼키고 설키는 것이 대수로운 것으로서 케이스 바이 케이스로 생각할 필요가 있는 까닭이 여기에 있다. 이번 조사도 하나의 정형(定型)을 찾는

것이 본 마음은 아니며 오히려 사례의 특종성(事例의 特種性), 잡다성(雜多性)에서 문제를 캐고 있다고 말할수 있을는지 모르겠다.

그런데 이번의 방수사고 본보기는 37건이나 되므로 이것을 정리하여 공통된 요인을 찾아낸다는 것은 매우 어렵다. 여기 구성은 소별 및 부위별(部位別)로 분류하여 보면 표-1과 같다.

이 표에서도 알수 있듯이 이번의 본보기는 건물구조별로 보이는 83%는 철근콘크리트조이며, 방수 시공별로는 아스팔트 방수공법이 77%로 많이 차지하고, 시이트 방수가 몇 가지쯤 된다.

이 숫자만으로 방수공법 대세(大勢)를 이러쿵 저러쿵 할수는 없지만, 아스팔트 공법에서는 품질개량이 잘 되어 있어서, 시공법 개량과 더불어 모든 종류의 건물에도 맷치시킬 수 있어서 코스트의 알맞음과 잘 어울려서 많이 사용되는 것이라.

다음에 실패한 본보기를 알리는 것인데 워낙 문제가 여러 갈래로 뻗혀 있어서 부위별로도 10개 항목이상으로서 주어 쉽게 적으면 뒤엉키기 쉬우므로 여기서는 아스팔트 방수공법과 시이트 방수공법의 두가지 공법으로 나누어서 부위별로 설명하는 것이 들어 맞지 않나 생각한다.

이번 조사는 건축협회(일본)로서는 처음으로 실시한 귀중한 데이터 놓기인데 시간관계등으로 충분히 정리를 다하지 못한것은 유감이다.

표 - 1 방수사고 분류표

부위별분류 구조체	부위별분류 구성요소별 분류	치울림(수직) 부분				평탄(수평) 부분					경사부분		배수(물빼기) 부분		
		펜트하우스	파랫트	두겹재	액쓰팬	끄머트리	슬립	슬립합부	다른재료 와의마주 닿는곳	액쓰팬	용마루 윗부분	경사면	배수구 (물빼기) (도랑)	드레인	35가지 본보기
(1) 구조체	철근콘크리트조	6	4	1		2	8	3		1		1	2	1	29
	철근 콘크리트조														
	철골조					1					1	1			3
	일부 철골 일부 철근콘크리트조		1						1				1		3
(2) 방수밀착방	몰터		2			4						1			7
	콘크리트	6	3			2	5	3		1		1	2	1	24
	기타			1					1		1		1		4
(3) 방수총	몰터					1									1
	아스팔트	6	5	1		1	4	3	1	1	1	1	3		27
	시이트					1	3					1			5
(4) 보호총	칠꺼풀漆膜					1								1	2
	몰터	3				1	3					1			8
	콘크리트	1	2			2	3			1	1		1		11
	블록·벽돌	2	3												5
	자갈												1		1
	노출					4		1				1	1	1	8
	기타			1		1									2

애스팔트 방수·펜트하우스 부분

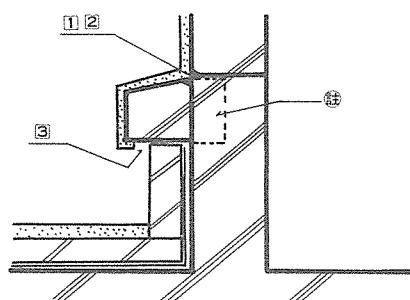
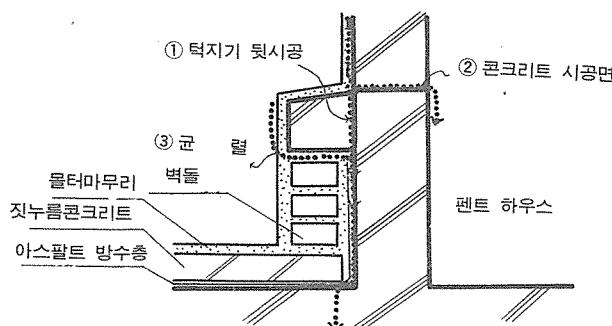


그림 1

누수(빗물새기) 원인

보기 ① 턱진곳 뒷시공 때에 물막이 처리가 되어 있지 않았다.

보기 ② 펜트하우스 콘크리트를 칠 때에 잇대어 치기 위치가 알맞고 바르지가 못하였다.

보기 ③ 턱지기 그로트머리와 방수층 높이가 똑같이 자리잡은 면이었기 때문에 턱지기 밀면 끝의 균열(틀림없이 균열이 잔다)에서 침수하여, 방수층 밀면으로 스며 들었다.


보수(뜯어고치기)

① ② 그림에 나타낸 꽃을 V 자꼴로 쪼아 내 다음, 탄성 시이란트 시공을 한다.


③ 턱지기와 방수층 치울림과의 물끓기를 잘 되게 하기 위해 물끓기를 새로 마련한다.

□ (註) 할수없이 뒷시공(콘크리트치기)을 할 적에는 벽체에 턱물림 되도록 시공한다.

애스팔트방수 · 펜트하우스 부분

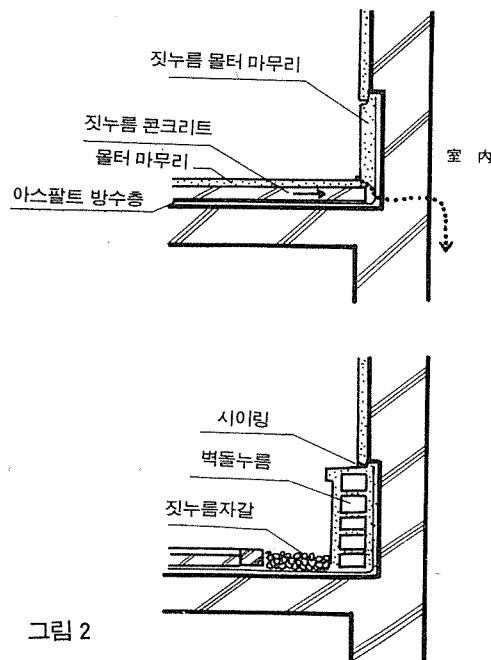

애스팔트 방수 · 빠리벳트 부분

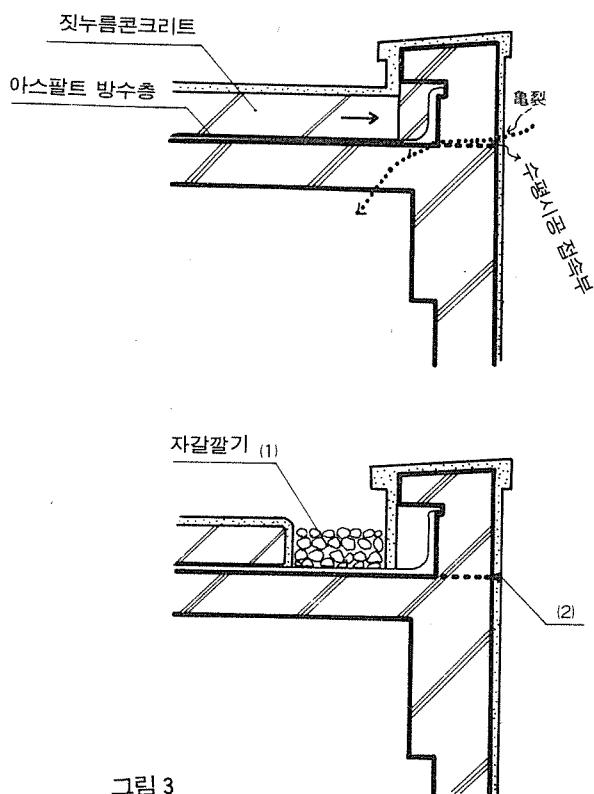

1) 진누름 콘크리트의 가상자리 둘레에 신축 출눈이 마련되어 있지 않았기 때문에, 진누름 콘크리트가 온도팽창에 못 견디어서 방수층 치울림 밑모서리를 짓밀어서 방수층이 파단(깨져 끊어짐)되어, 누수(빗물이 새다)되었다.

보수(뜯어고치기)

1) 진누름 콘크리트가 온도 팽창에서 오는 영향을 받지 않겠지만 가상자리 구석진곳을 그림과 같이 뜯어내고 방수층 치울림 끊어진곳 손질하여 바로 잡고 치울림 방수층 진누름 벽돌 쌓기를 새로하여 안정시키고 먼저와 같은 지붕 바닥 방수층 진누름 콘크리트가 치울림부분에 맞닿지 않겠지만 도랑너비 만큼 사이를 띠어서 다시 끝매기하고, 도랑(빗물호름)에는 자갈을 깔아서 방수층을 짓눌러 보호한다.

※ 치울림 방수층 진누름 벽돌을 쌓놓은 다음 물터부터 바를때에 벽체물터와 잇닿는 곳에는 시이링을 시공한다.

누수원인(빗물새는 까닭)

1) 방수층 진누름 콘크리트의 신축 출눈이 보람있게 제구실을 못하여 (신축 출눈이 있으나 마나 하는 꼴이되어) 치울림 빠리벳트를 내밀었다.
이때문에 빠리벳트 수평접속시공부분에 금이 가서 거기로부터 빗물이 스며들어 방수층 밑쪽으로 물이 흘러서 실내(방안)에서 비가 새었다.

보수(뜯어고치기)

- (1) 지붕 방수층 진누름 콘크리트 가상자리를 쪼아서 뜯어냈다.
- (2) 수평접속(빠리벳트)부분에 금이 간곳을 V자꼴로 다듬어 낸 다음 에쁘기시수지(樹脂)를 메꾸어 채웠다.

※ 에쁘기시(樹脂)는 일본의 무슨 상표 이름인것 같은데 수지·를 만드는 회사인지 또는 수지 종류의 이름인지 잘 모르겠다.

아스팔트 방수 · 빠라펫트 부분

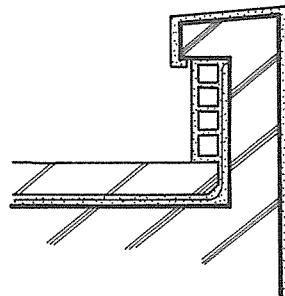
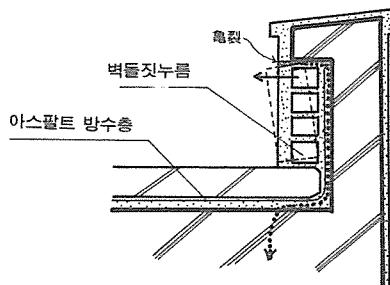


그림 4

누수원인(빗물새는 까닭)

- 1) 빠라펫트 부분의 물끓기가 워낙 있어야 할 곳에서 너무 떠려져 있었기 때문에 바라펫트 방수층 치울림 부분의 균열에서 빗물이 스며들어 방수층 속쪽으로 물이 흘렀다.
- 2) 방수층 치울림을 짓누른 벽돌쌓기 덩어리가 기울어진 것도 빗물이 스며드는 꼬투리가 되었다.

보수(뜯어고치기)

- 1) 두겹 대 및 치울림 방수물터를 다시 시공하여 될 수 있는데 까지 물끓기 첫수를 넉넉하게 잡았다.
- 2) 벽돌 쌓기를 다시 하는데는 뒷쪽의 물탈 메꾸어 채우기에 주의하여 꼼꼼하게 시공하였다.
더 육이 맨 윗 켜의 벽돌과 빠라펫트의 턱지기 밑면과의 틈짬에는 되게 캔 몰터로서 메꾸어 채웠다.

아스팔트 방수 · 빠라펫트 부분

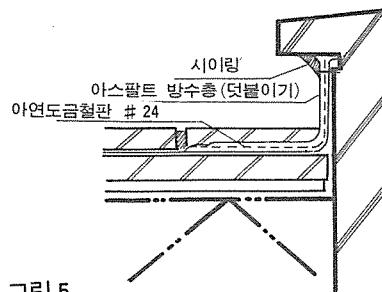
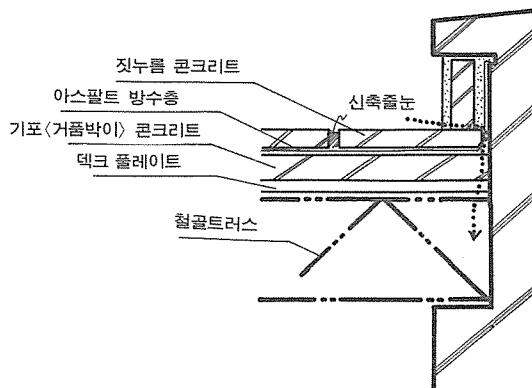


그림 5

누수원인(빗물새는 까닭)

- 1) 철골트러스 · 멕크플레이트의 온도 응력에서 오는 신축이 생기어 애스팔트 방수층에 영향을 미쳤다.
- 2) 멕크 플레이트가 단면 방향의 물흐름과 같은 방향으로 깔리어 있어서, 방수층 밑 바탕 콘크리트의 수축작용이 물리적으로 물에 잠긴 곳에서 그진 행이 큰 것으로, R.C조의 빠라펫트 치울림 면과의 사이에 5~10mm 나비의 틈이 벌어져, 방수층은 이러한 작용에 딸려서 깨져 끊어져 빗물이 새었다.

보수(뜯어고치기)

- 1) 노출된 기존 방수층 위에 아연 도금 철판 #24를 사용하여 부착은 빠라펫트 방수층 꼬대기에서 끝마무리하고, 그밖은 기존 방수층에 덧붙이는 것만으로 하였다.
- 2) 애스팔트 방수층을 덧 늘려 붙인 다음, 방수층 끝마무리 부분의 필요한 곳은 시이링을 메꾸어 채웠다.

애스팔트 방수 · 빠라벳트 부분

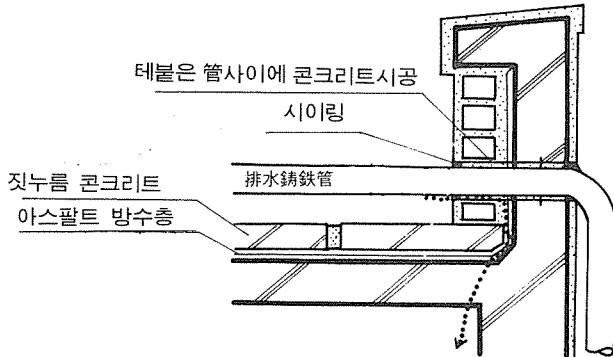


그림 6

누수원인(빗물새는 까닭)

- 1) 직접 상관없는 배수관을 처리하는데 첫째 빠라벳트를 관통시킨 것이 실패이었다.

그리고 판의 위치가 너무 낮아서, 판의 밑면에 애스팔트 방수층을 시공할때에 방수층이 처져서 판과 방수층사이에 틈짬이 생기어서 비가 올때면 이틈짬으로 물이 스며들어 방수층 뒷쪽으로 물이 흐른다.

보수(뜯어고치기)

- 1) 파이프를 감아돌리는 애스팔트 방수층을 특수 루우핑(망사(그물모양)루우핑)을 동선(구리줄) 감기로 꼼꼼히 고쳐 시공하고, 그뒤에 방수층 누름으로 하여 콘크리트를 잘 메꾸어 다지고, 몰터 끝마무리어 시공한다. 보수부분의 방수 누름 주위에는, 신축줄눈을 넣어서, 시이링을 하여 주변의 치누름과 절연(끊어놓기)하여둔다.

애스팔트 방수 · 두겁대 부분

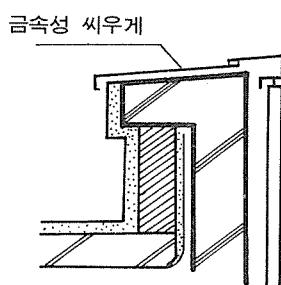
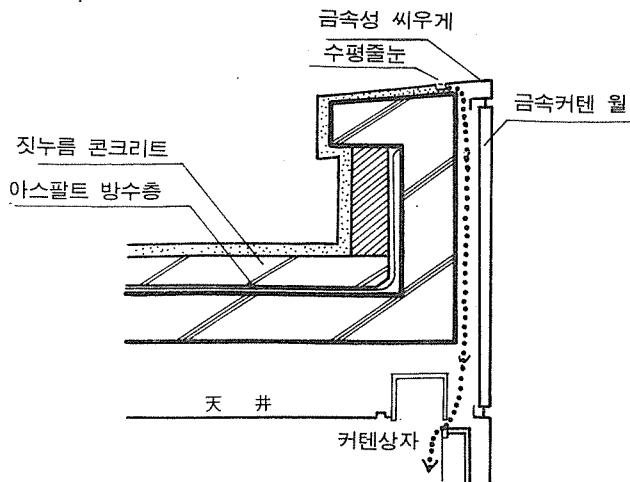


그림 7


누수원인(빗물새는 까닭)

- 1) 금속성 두겁대와 몰터틈새에 탄성 시이란트로 메구어 있었는데 이질(바탕이 다른) 재료의 신축 차이로, 이 재료의 약점인 부착(달라붙기)이 실패되어 벗겨졌다. 이곳에서 빗물이 스며들었다.

보수(뜯어고치기)

- 1) 빠라벳트 두겁대가 일부 금속성이었던 것을 두겁대 전체에 걸쳐서 금속성 두겁대로 고쳐 놓는다.

아스팔트 방수 · 단부(고트머리 부분)

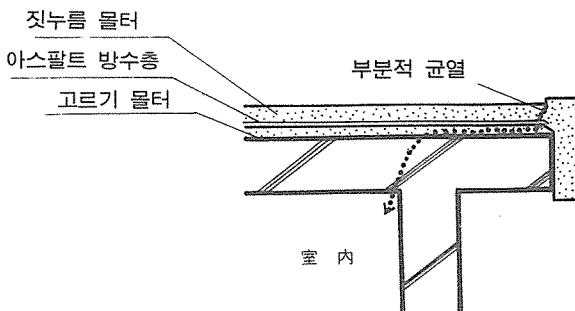

누수원인(빗물새는 까닭)

1) 채양 옆구리 몰터와 여느데(일반부) 진누름 몰터는, 몰터 바르기를 할때에 이어붙이기로 되기 때문에, 그곳에 균열이 생기어서 빗물이 스며든다.
그리고 방수층을 붙여 마무리(느리어 내리어 감아돌리지 않았다)하는데 잘못이 있어서 방수층 뒷쪽으로 물이 흘러 들었다.

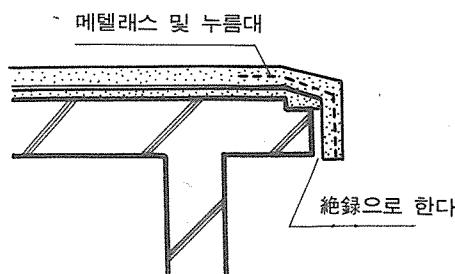


그림 8

보수(뜯어고치기)

1) 지붕꼴을 느린물매 미끈히 지어서, 몰터 보수하고, 굳은 다음 마른바탕에 방수층을 만들어서 보수한다.
그리고 맨뒤에 진누름몰터를 발라서 보수한다. 이때에 옆구리 몰터는 콘크리트와 사이 띄워 절연시키되 몰탈은 메탈라스에 집어넣어서 보강한다.

아스팔트 방수 · 슬랩

방수층 진누름층의 두께 부족에서
오는 누수의 본보기

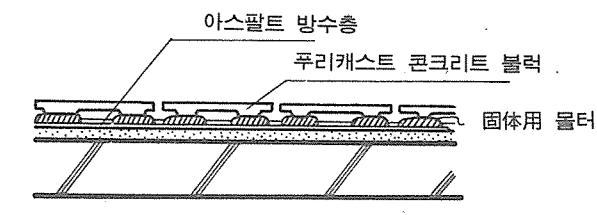
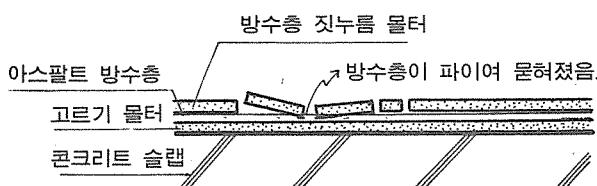


그림 9

누수원인(빗물새는 까닭)

옥상에서 집회(集会)나 운동을 하는듯, 얇은 방수층 진누름 얇은 몰터가 여러곳에서 깨져있고, 계단과 그것들 깨진 조각을 짓밟았거나 했기 때문에, 차츰차츰 방수층에 박혀 들어가서 깨져끊어졌다.

보수(뜯어고치기)

방수층을 전면에 걸쳐서 뜯어고쳤는데, 구조상 어쩔수없이 훤히하는 두꺼운 진누름층을 만들수없었다.
그래서 할수없이 푸리캐스트 제품을 깎아서, 진누름층으로 삼았다.

애스팔트 방수층 · 슬랩

추운 고장에 세워진 R. C조 3층집 사무소 빌딩

이 빌딩은 장차 증축할 예정으로, 물매가 없는 슬랩 위에 기포(거품박이) 콘크리트를 사용하였다.

그위에, 폴리에칠렌 필름을 깐 다음, 애스팔트 몰터로 물매지은 바탕에 애스팔트 방수를 시공하였다.

그리고, 옥상보행을 위하여 두께 3cm짜리 애스팔트 몰터로 된 짓누름층을 만들어 놓았다.

누수원인(빗물이새는 까닭)

애스팔트 방수가 여름철에 부풀어 났기때문에 짓누름 애스팔트몰탈이 터져 금가고 여기에 스며든 빗물이 겨울철에 얼어서 방수층을 깨친 것이다.

짓누름층이 애스팔트 방수층의 부푸름을 짓누르는데는 넉넉하지 못한(모자라는) 두께이었다.

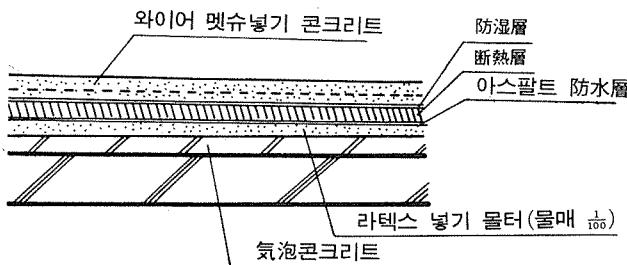


그림10

애스팔트 방수 · 슬랩

누수원인(빗물새는 까닭)

살펴보기.

- 1) 밀바탕 콘크리트 슬랩구조에 균열이 발생함에 따라서 방수층이 깨졌다.
- 2) 옥상의 기상변화(날씨 바뀌기)에 따라서 1)에서 깨어지지 않았든것도 방수층과 밀바탕과의 접착면 변화의 뒤풀이로 낡아져서 파단되었다.

보수(뜯어고치기)

걸어다니는일, 짐 싣는일이 없을적에 는 노출방수(들어난 방수)는 할수있으나 그밖의 경우(셀러스판텐숀☆의 대책 및 기상등 조건의 균일화를 위한 대책으로서)는 덧싸바르기 공법 경량 콘크리트랑에 따른 방수층의 보양이 바람직하다.

☆ 셀러스판텐숀 : 밀바탕 콘크리트슬랩 구조에 균열이 발생됨에 따라서, 방수층이 파단할때의 양상을 나타낸 현장용어 (일본).

屋上庭園을 露出防水工法으로 施工한
屋上에 部分으로 設置하였기
때문에 생긴 누수

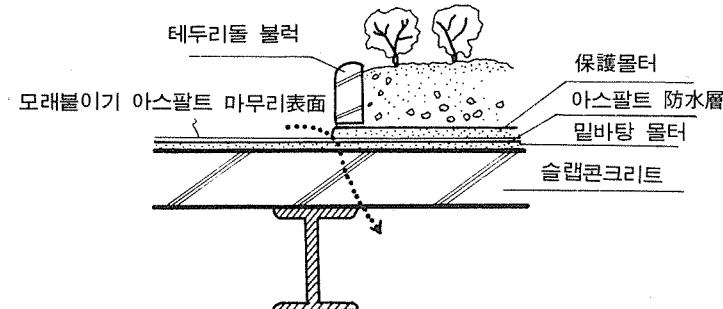


그림11

애스팔트 방수 · 슬랩 접합부

SRC 조 8 층 건물

건축준공 뒤에 4년이 지난 다음 옥상(애스팔트 방수 경량콘크리트 짓누름)에서 밑의 층에 빗물이 쌌다.

누수원인(빗물이 새는 까닭)

시공시의(임시 통로 구멍파위) 못쓰게 된 구멍을 막아버리는 콘크리트 접속부분에 균열이 가서 애스팔트 방수층이 끊어졌다.

보수(뜯어고치기)

못쓰게 된 구멍을 막은 윗부분의 짓누름 콘크리트 및 애스팔트 방수를 뜯어내고, 콘크리트 접속부분을 V짜풀로 쪼아서 다듬어 낸 다음 코오킹을 한다.

보수 애스팔트 방수는 콘크리트 시공 접속부분을 덧싸바르기(덧싸발라서 그대로 버려둔다)로 하여 신축에 대하여 길들이게 한다.

(주) 못쓰게 된 구멍 막아버리기 시공에는 넉넉한 보강이 바람직하다.

애스팔트 방수 · 슬랩 접합부

RC 조 5 층집 사무소 빌딩

건축준공뒤에 1년이 지난 턱에서 옥상슬랩의 못쓰게 된 구멍 막아버리기 콘크리트 접속부분에서 누수가 발생.

보수(뜯어고치기)

1) 겹치기 길이로서, 맨윗겹 루우핑의 끄트 머리에서 10cm 그리고 맨밑겹 루우핑의 끄트머리에서 30cm를 최소한의 목표로, 짓누름 경량콘크리트를 따내고, 방수층 고쳐 바르기 하였다.

2) 못쓰게 된 구멍 막기 콘크리트 잇닿기 시공부분의 틈싼 벌어짐을 막아낼 대책으로서는 다음과 같은것을 생각한다.

- 배근을 더불로 하여 알맞은 위아래 간격을 똑바로 지킨다.
- 배근 용천근을 잡아느렸을때에 아직 펴지지 않은 굽은곳이 없도록 넉넉히 잡아느린다.
- 배근은 곱보철근 또는 넉넉히 흑크를 만들어 놓는다.
- 못쓰게 될 구멍의 단면 방향은 되도록 작은 첫수로 마련한다.
- 공사에 거치장 스럽지 않을 태두리 안에서 지붕슬랩 버티어놓기 공사는 되도록 오래동안 남겨둔다.
- 접속 콘크리트 시공위치 분계선은 보옆쪽면에 맞추는 것을 비끼고 슬랩두께 만치 셋트백시커서 콘크리트 시공하는것이 바람직하다.

누수원인(빗물이 새는 까닭)

- 경량 콘크리트 시공시에 방수층 겹치기 첫수가 넉넉하지 못했기 때문에(신, 구 루우핑의 접착첫수가 작았다) 일부분에서 빗물이 쌌다.
- 더욱이 못쓰게 된 콘크리트 접속시공 부분은 철근이 늘어나서, 自重(제목에)으로 처져, 견조 수축으로 틈이 생겨서, 밀착시공되었든 방수층을 잡아당길 가능성이 짙었다.

애스팔트 방수 · 슬랩 접합부

누수원인(빗물이새는 까닭)

슬랩 콘크리트 잇달아 시공한곳에 균열이 생겨서, 방수층을 끊기게 하는 꼬투리가 되었다.


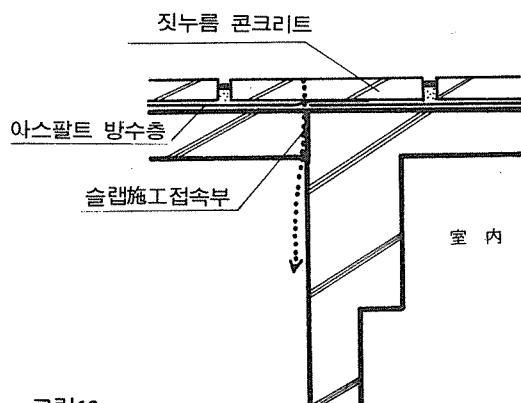


그림12

보수(뜯어고치기)

오리엔탈 메탈을 집어 넣어, 신축 작용에 대처시켰다.

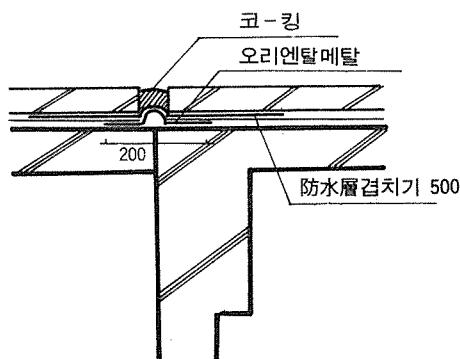

애스팔트 방수 · 다른재료와의 맞닿는곳

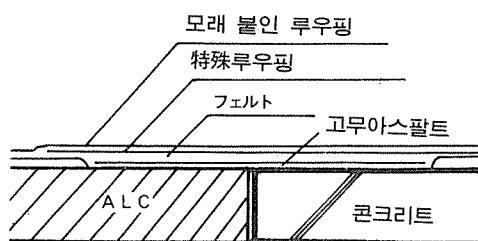
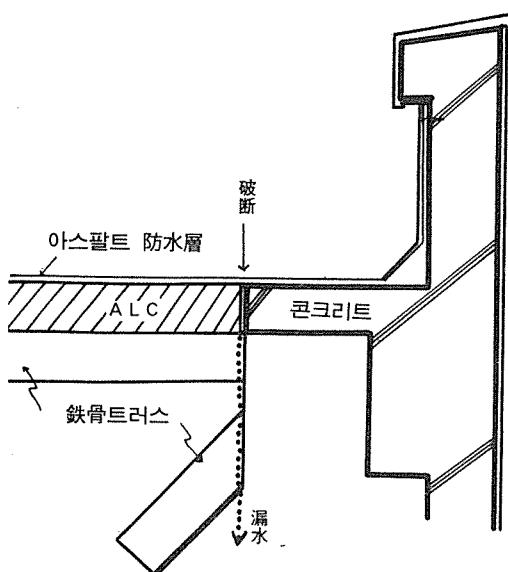


그림13

콘크리트~ALC판의 이음부분 방수층이 끊김에서오는 빗물새기.

누수원인(빗물이새는원인)


현장시공 콘크리트와 ALC사이에는 그재료의 강성(뻣뻣하기)이 서로 다르다.

이런까닭에 건물에 아주작은 흔들림 또는 그밖의 영향이 콘크리트 부분과 ALC판 접속부분(맞닿는곳)에 쏠려서 찔려 끊기게 되었다.

보수(뜯어고치기)

현장시공 콘크리트와 ALC판이 맞닿은곳을 부분적으로 보수하였다. 그때에 방수층을 방수밀바탕의 거동(신축작용, 흔들림 기타)에 적응되도록 시공하였다.

애스팔트 방수 · 엑쓰팬순 부분

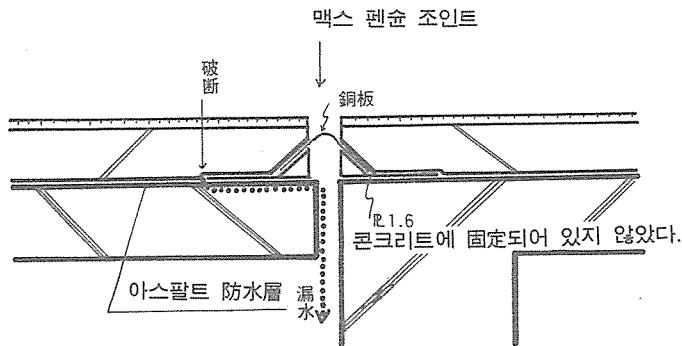

누수원인(빗물이새는 까닭)

방수층의 보호층에 마련된 신축출눈이 그 구설을 다하지 못하여, 엑쓰팬순부분에 일그러지는 꿀이 생겨서 쏠렸다. 이때문에 애스팔트 방수층이 일그러지는 꿀 만치 그 어울림이 뒤따르지 못하여 찔리어 끓겼다.


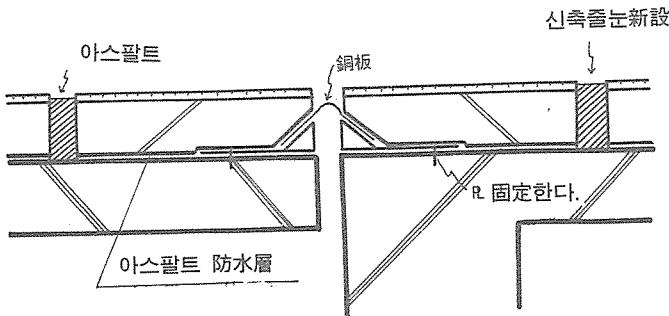


그림14

애스팔트 방수 · 용마루 꼬대기

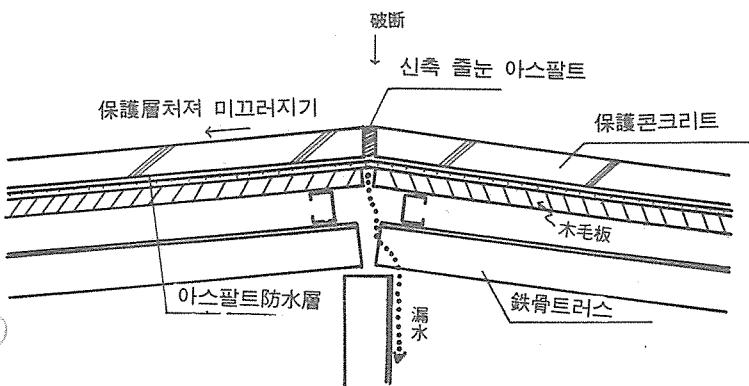

옥상 용마루 꼬대기의 짓누름 콘크리트가 벼려짐에 따른 방수층의 찔려 끓김에서 오는 빗물새기.

누수원인(빗물이새는 까닭)

자붕이 얼마큼 물매져서, 여름철에 날씨가 더워졌을 적에 애스팔트가 물려져서 보호층 콘크리트가 좀 아랫쪽으로 벌어졌다. 이때문에 용마루쪽 애스팔트 방수층이 잡아당길 켕김이 생겨서 찔려 끓기게 되었다.

보수(뜯어고치기)

용마루쪽 애스팔트 방수층에 잡아당길 켕김이 일어나지 않겠금, 용마루쪽 보호층을 한덩어리 되겠금, 배근(철근)하였다. 그리고 보호층 신축작용 출눈도 부분적으로 질석(蛭石) 몰탈을 메꾸어 채워서, 보호층 쳐져 미끄러지는 것을 줄이는데 힘썼다.


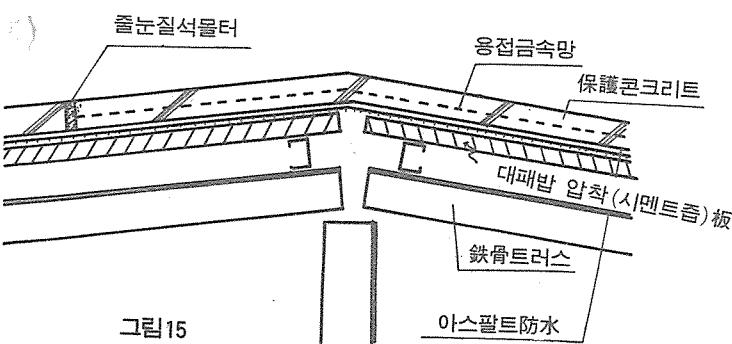


그림15

애스팔트 방수 · 비탈진곳

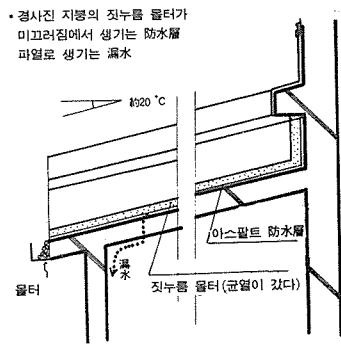

누수원인(빗물이새는 까닭)

- 1) 비탈진 지붕의 아래쪽 고트머리가 터 놓은 쪽으로 마무리되어 있어서 오랫동안의 해가 지 남에 짓누름 콘크리트에 균열이 생겨서 밑으로 처져 벌어졌다.
- 2) 턱진곳과 치울림에 금이 가서 물이 스며들어, 방수층 뒷쪽으로 흘렀다.
- 3) 애스팔트 방수층이 밑쪽으로 잡아당기는 바람에 찔려 끊길 일도 있음직 한것을 생각할 수 있다.

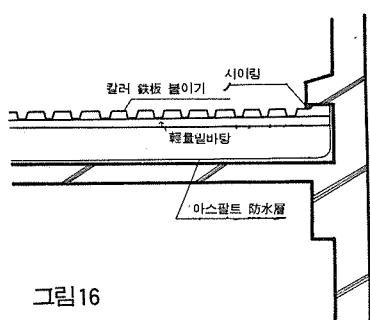


그림16


애스팔트 방수 · 물빼기 도랑

누수원인(빗물이새는 까닭)

애스팔트 방수층의 밑 바탕은 라스시이트 몰터 바르기로서 도랑진곳 철판 1.6mm에 콜탈칠 하였다. 햅볕에 쪼이어 애스팔트 방수층 및 도랑철판이 뜨거워진다 이 뜨거워지는데 따른 신축작용에도 서로 차이가 있어 서 접속부분에 찔려끊기는 작용이 생긴다. 이것이 되풀이 되면서 방수층이 찔려 끊기게 되었다.


옥상 애스팔트 방수와 철판(도랑진곳) 접속부 찔려 끊김에서 오는 빗물새기.

屋上애스팔트 防水와 鐵板
(도랑진곳) 접속부의 破斷에서
오는 漏水

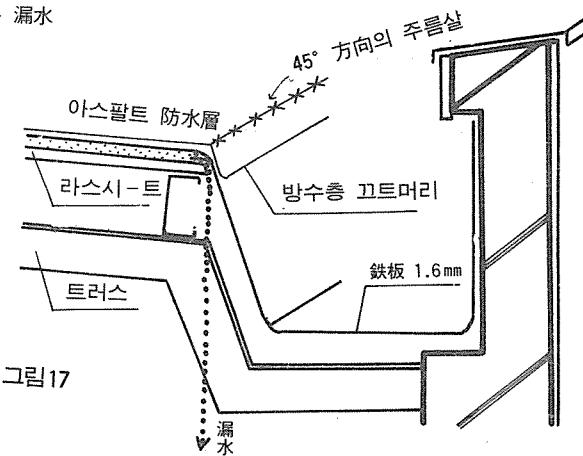


보수(뜯어고치기)

짓누름 콘크리트를 걷어낸 다음 방수층이 찔려 끊긴 곳을 손질하여 고쳐놓고 온통 다시 한번 애스팔트 방수층을 시공하여 칼라 철판으로 지붕을 씨웠다.
햇볕 받이에 따른 온도 오름이 애스팔트 방수와 철판 도랑진 곳에서 똑같도록 한다.
도랑 철판위에 라스친 몰탈 바름으로 하고, 그위에 애스팔트 방수를 마련한다.

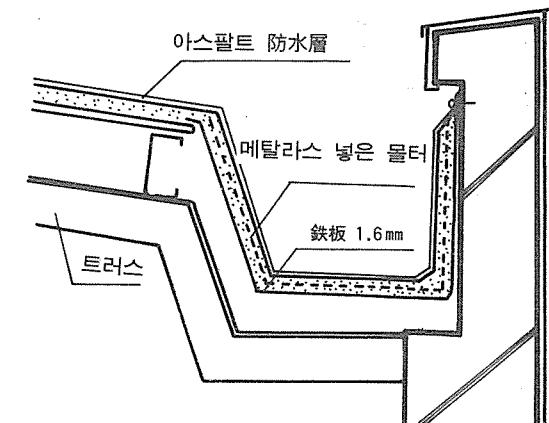

아스팔트 방수 · 물빼기 도량


물빼기 드레인 둘레에 자갈마루리 블록 앉히기를 잘 못한데서 오는 빗물새기

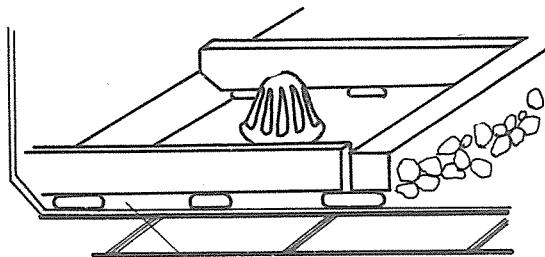

밀 부분 15mm정도 떠어서
물탈 발라 붙임.

그림18

- 排水드레인 둘레 자갈매꿈, 블록
設置를 잘못한데서 오는 漏水

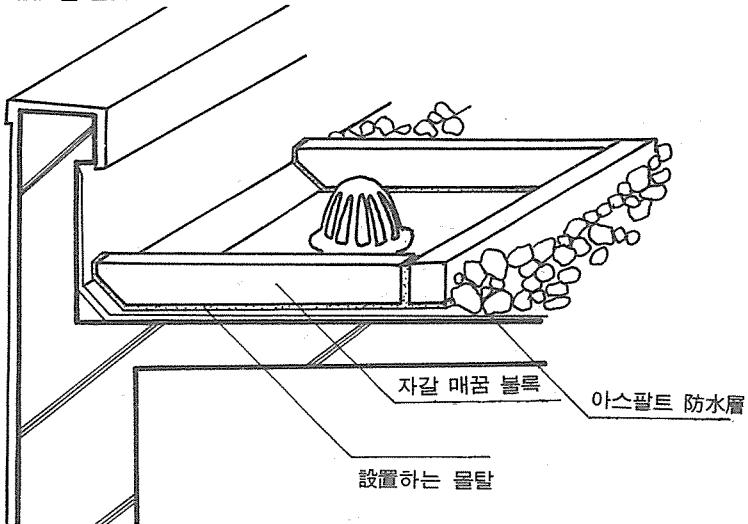


누수원인(빗물이새는 까닭)

자갈마루리 블록 앉히기를 방수층과 사이를 떠우지 않고 앉혔기 때문에 물빠지기가 나빠서 출기찬 비가 올때면 늘 물이 고이어 있었다. 게다가 옥상 청소가 못미쳐서, 가랑잎이나 먼지가 루우프 드레인에 쌓여 막혀서 빠질 구멍이 없어진 물이 옥상에 하나 잔뜩 고여서 그리 높지 않은 빠라펫트를 넘쳐 흘렀다.

보수(뜯어고치기)

자갈 마루리 블록을 고쳐 앉혀서 물빠지기가 잘 되겠군 함과 아울러서 때를 매기어서 옥상청소를 빠짐없이 하도록 일려주었다.

아스팔트 방수 · 물빼기 도량

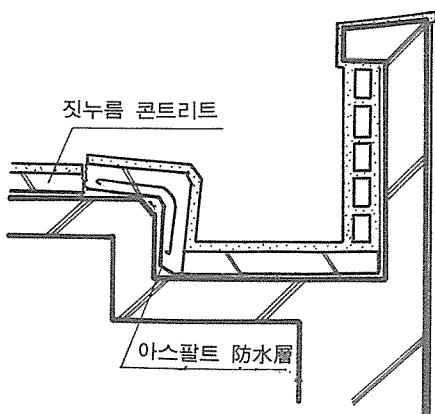

아스팔트 防水層

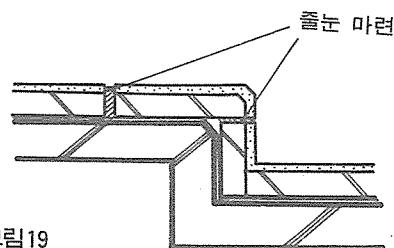


그림19

턱이 진 옥상 방수 짓누름 콘크리트의 부풀어 남어서 오는 깨져 끊어지기.

누수원인(빗물이새는 까닭)

짓누름 콘크리트의 신축출눈은 3m마다 마련되어 있었지만 편편한 곳과 치울림쪽 콘크리트를 한꺼번에 쳐 놓았기 때문에, 짓누름 콘크리트가 부풀음에 못견디어 솟아서 일그러졌다.

보수(뜯어고치기)

치울림쪽, 편편한쪽을 가장 가까운 신축 출눈까지 걸어내고, 치울림쪽 편편한쪽을 따로따로 콘크리트를 쳐서 그 갈피에서 맞닿는쪽 틈짬에 엘라스티트로 절연하였다.

사이트 방수 · 끄트머리

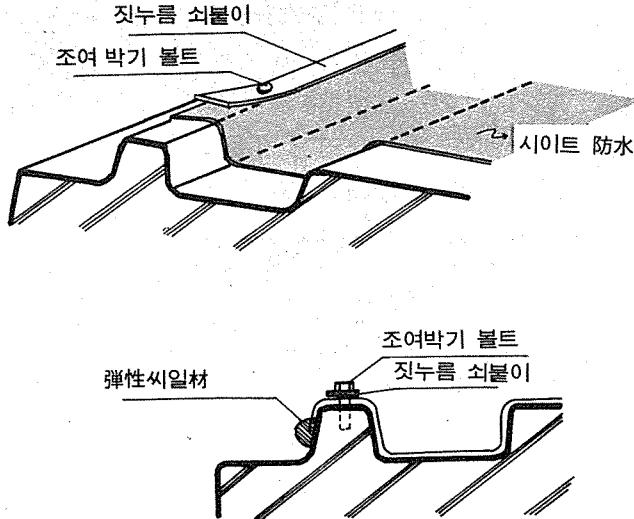


그림20

누수원인(빗물이새는 까닭)

- 방수층 끄트머리 짓누름 쇠붙이가 솔아서 방수층 끄트머리가 벗겨져, 그곳에서 빗물이 방수층 뒤면 으로 흘러 들었다.
- 짓누름 쇠붙이가 조여 박기 볼트에서 너무 길게 남겨두고 붙여졌다(조여박기 볼트가 자리를 잘못 잡았다)는 것과, 조여박기 개소가 모자랐기 때문에 햇볕받이로 부풀어 늘어난 쇠붙이가 마무리 조여박은 볼트를 잡아뗐다.

보수(뜯어고치기)

- 짓누름 쇠붙이의 볼트자리에 남겨둔 길이를 짧도록 하여 고쳐 마무리고, 탄성(彈性)씨일 재료로서 방수층 끄트머리를 물막이 하였다.

사이트 방수 · 슬랩

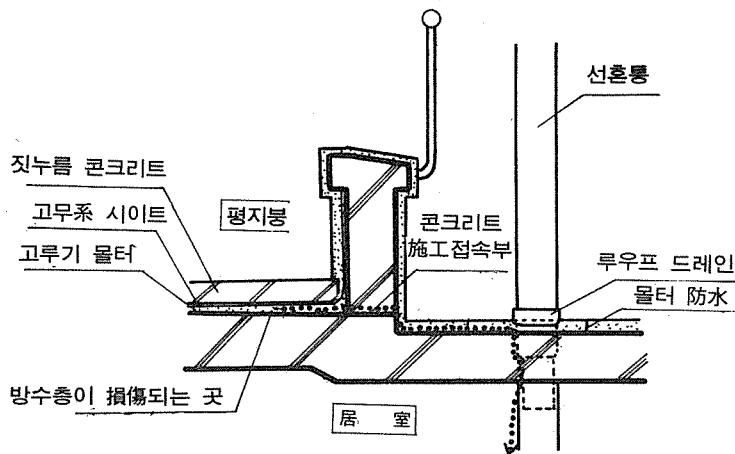


그림21

누수원인(빗물이새는 까닭)

- 사이트 방수층의 손상을 그냥 보아 넘기고 짓누름 콘크리트를 시공하였다.

보수(뜯어고치기)

- 손상된 방수층을 걷어내고 밀바탕을 말린 다음, 겹침기리를 넉넉히 잡아서 똑같은 재료로 보수하였다.

시이트 방수 · 슬랩

1969년에 준공한 공회당 지붕은 철골트러스위에 지붕슬랩(두께 12cmRC조)를 시공하고, 부칠 EPT 시이트로된 노출 방수로 마무리였다.

누수원인(빗물이새는 까닭)

전물이 중심부에서 좀 떠려진 산이 가까운 곳으로서 조류(새붙이) 더욱이 “가마귀”가 많아서, 그것들이 노는 장소로 되어 있었다. 그것들이 주둥이로 편편한곳이나 치울림부분에 셀수없이 많은 구멍들을 뚫어서, 그것이 빗물이새는 꼬투리가 되었다.

보수(뜯어고치기)

시이트 방수를 걷어내고 특수루우핑 2장들이외 노출 아스팔트 방수로 마무리었다.

시이트 방수 · 비탈진 바다

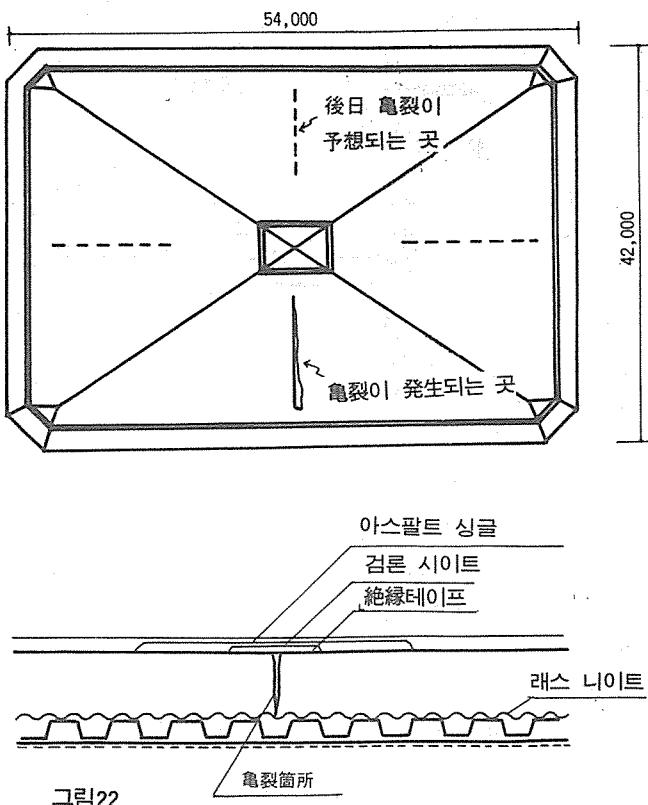


그림22

시이트 방수 · 슬랩

시 가지에 세워진 후생시설 지붕은 가벼운 걸어다니기에 쓰이겠금 되었다고 한다.

염화 비닐시이트 방수로 마무리었다.

누수원인(빗물이새는 까닭)

전물 성격상, 옥상에서 가끔 집회를 가졌던 것으로, 시이트가 곳곳에 긁힌 자국이나 뚫린 구멍이랑(파우던 담배를 버리고 문질러 타다남은 것으로 그을린)이 꼬투리가 되었다.

대책(손쓰기)

근본적으로는 보행용이라는 마무리 기능과 방수기능은 서로 떼어놓고 생각하여야 한다.

보행용에 있어서는 표준으로 되어있는 짓누름 층을 마련하는 시방(示方)으로 하여야한다.

철골조 지붕의 방수층이 끊김에서 오는 빗물새기.

누수원인(빗물이새는 까닭)

지붕은 모임지붕으로서, 장척(길다란)라스 시이트 바탕에 몰터 바름으로 애스팔트 싱글 잇기로, 뚜렷한 꼬투리는 잘 모르나, 지붕들이 온도 변화 또는 풍압으로 되풀이 되는 움직임과 흔들림 때문에 밑바탕 몰탈에 커다란 균열이 발생하여, 애스팔트싱글을 찢어 끊기게 된것으로 생각된다.

따라서 빗물새기는 균열부근의 라스시이트의 죄인트 쪽에서 있었다.

보수(뜯어고치기)

끊기어진 싱글을 걷어내고, 균열을 따라서 500mm쯤 되는 나비로 몰터 바탕을 노출시키고, 균열진곳에 절연테이프(나비60)를 붙인다음 나비 400짜리 감론방수시이트(냉공법)로 덮어씌워, 싱글을 복구시켰다.

특수한 본보기

고가수조 기초 벽위에서 스며드는 빗물.


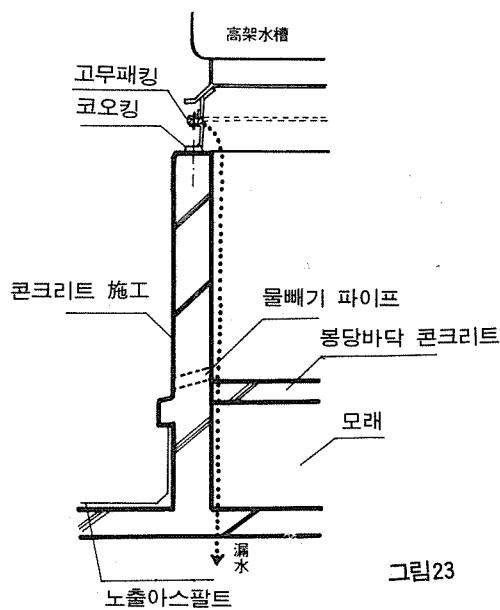


그림23

누수원인(빗물이새는 까닭)

그림과 같이 고가수조의 바로 밑(기초위)에서 스며들어서 새는 빗물이 내부 부피채워 돌우기 모래에 스며들어, 이것이 다시 그 밑바닥 슬랩을 훼铄은 보조틀(슬랩과 고가수조 기초를 한꺼번에 콘크리트 시공하기 위하여 사용한 거푸집 버팀 보조틀)을 따라서 빗물이 섰다.

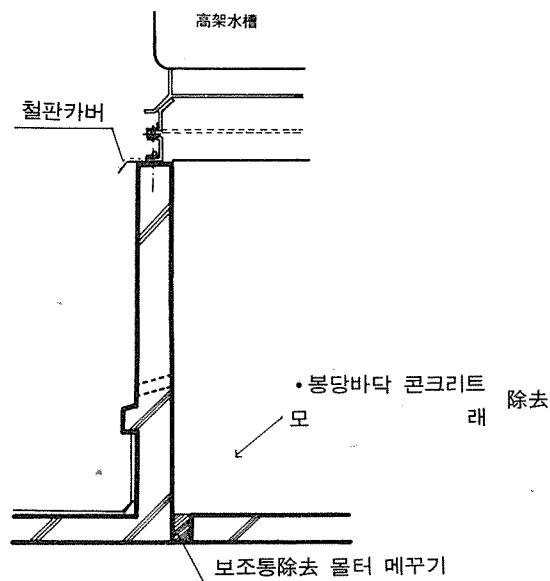

보수(뜯어고치기)

- 1) 수조를 한번 내려놓고, 철판으로된 카버를 기초 전면에 씌웠다.
- 2) 봉당바닥 콘크리트를 뜯어 내고, 누수원인이 된 부피채워 돌우기 모래 및 보조틀을 걷어내고, 몰탈 메꾸어 봉박아 마무리었다.

특수한 본보기

옥상 정원에서의 누수

누수원인(빗물이새는 까닭)

이 정원공사가 전물을 넘겨준뒤에 설비자의 보살핌 없이 시공되었기 때문에 빠라펫트 하나간뜩이 흙을 돋우어서, 물이 잘 빠지지 않는곳에서 방수층 치울립 뒷쪽으로 물이 스며들어서 빗물이 섰다.

보수(뜯어고치기)

위의 그림과 같이 빠라펫트에 맞닿은 흙돋움을 걷어낸 다음, 빠라펫트가 물빼기를 좋게 하였다.

屋上庭園에서의 漏水

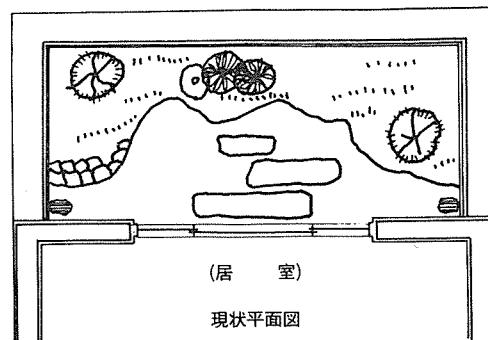


그림24

