

『第5回』 路上タイヤ 点検実施！

高速道路上에서 타이어点検

大韓タイヤ工業協會

81年度 秋季 路上タイヤ 点検 및 서비스를 지난 10月 16~17日(2日間) 嶺東高速道路上의 大關嶺休憩所에서 實施하였다. 이번 点検結果의 総合報告에 의하면 타이어 整備不良車輛率이 53%로 前年(제 3回, 54%)對比 10% 低下되었다. 타이어 整備不良 内譯을 보면 每年 가장 큰 比重을 차지하고 있는 异常磨耗와 過磨耗가 前年(3回)보다 不良率이 각각 7%, 13% 低下되었으며, 반대로 外傷의 不良率(24%)이 의외로 높았다. 그리고 車種別 分析을 보면 아직도 不良率이 가장 높은 것은 트럭으로 64%에 이르고 있다. 특히 이번 点検에서 注目된 것은 觀光버스에서 43%가 再生타이어를 끼고 있으며 不良率도 47%나 되었던 점이다.

타이어 点検 結果

(1) 타이어 整備不良車輛 53%

이번 타이어 点検에서 實施된 總車輛臺數는 278臺(乗用車 83臺, 버스 132臺, 트럭 63臺)이다. 이 중에서 타이어 整備不良車輛이 147臺로서 53%(2臺 중 1臺는 整備不良車輛)에 이르고 있다.

車種別로 보아 가장 不良率이 높은 車輛은 트럭으로서 타이어 整備不良率이 무려 64%로



■ 타이어 점검

例年과 같이 가장 높았다. 다음이 乗用車로서 不良率이 57%이며 거의 前年과 같은 趨勢였다.

다음에 버스의 不良率이 45%로 前年에 比해 7% 나 늘어났다.

<表 1>

車種別 타이어 整備 不良率

項 目	車 種	乘 用 車	버 스		트 럭	計
			高速버스	觀光버스		
타이어 점검 車輛數(A)		83	33	99	63	278
타이어 整備 不良車輛(B)		47	14	46	40	147
타이어 整備 不良率(B/A) (%)		57	42	47	64	53

(2) 타이어整備不良率 “過磨耗”가 으뜸

타이어 整備不良率을 項目別로 보면 過磨耗가

29%로 가장 많고 다음에 异常磨耗가 25%이며, 특히 이번 점검에서는 外傷이 의외로 많아 24% 나 되었다.

車種別・項目別 타이어 整備不良 内容을 綜合해 보면 다음과 같다.(表 2)

<表 2>

車種別・項目別 타이어 整備不良 構成比

項 目	構 成 比	車 種	乘 用 車		버 스		트 럺		計			
			件數	構成比 (%)	高速버스	觀光버스	件數	構成比 (%)	件數	構成比 (%)		
					件數	構成比 (%)						
過 磨 耗*			15	20	11	69	5	9	29	46	60	29
異 常 磨 耗			18	24	1	6	19	34	14	22	52	25
外 傷(코드層까지 도달한 것)			4	6	4	25	25	45	17	27	50	24
吳·異物에 철린 것(코드層까지 도달한 것)			—	—	—	—	1	2	—	—	1	—
空 氣 壓 不 適 {不 足 過 多}			20	27	—	—	3	6	1	2	24	12
其 他(再生 Separation)			17	23	—	—	—	—	—	—	17	8
		計	74	100	16	100	55	100	63	100	208	100

* 乘用車=1.6mm 以下, 輕트럭=2.4mm 以下, 트럭·버스=3.2mm 以下

[註] 1臺의 車輛에서 複數의 타이어 整備不良項目이 있기 때문에 타이어 整備不良 車輛數와 타이어 整備不良 件數는 一致하지 않음.


이번 타이어 점검時に 나타난 再生 타이어의 使用 現況과 輸入 乗用車用 Radial 타이어의 取

付 現況을 調査한 結果를 綜合해 보면 다음과 같다.(表 3)

<表 3>

再生타이어 및 輸入乗用車用 Radial 타이어 使用比率

	再 生 타 이 어			輸 入 Radial 타 이 어		
	點 檢 車輛臺數	再 生 타이어 取付臺數	比 率 (%)	點 檢 車輛臺數	輸 入 타이어 取付臺數	比 率 (%)
乘 用 車	83	1	1	83	11	13
觀 光 버 스	99	43	43	99	—	—
트 럭	63	4	6	63	—	—

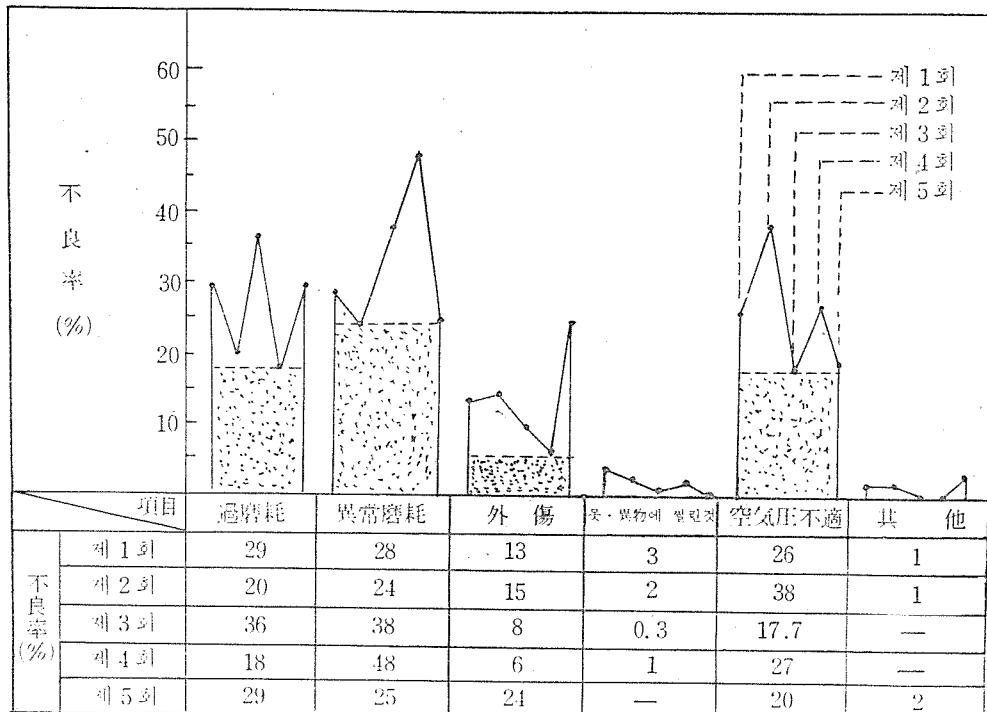

[그림 1] 回數別・項目別 타이어 整備不良率 推移

特記事項 및 對策

(1) 特記事項

① 설악산 觀光을 위한 觀光버스를 가장 많이點檢하였으나(總點檢車輛臺數의 36%) 再生타이어를 43%(99臺 중 43臺)나 끼고 있었으며, 그 중에는 Shoulder部에 Separation이 난 것(2本)도 있었다.

② 点檢車輛 中에서 특히 觀光버스는 타이어整備不良이 47%나 되어 注目되었으며, 外傷도 많았다(24%).

③ 타이어 整備不良項目 중에서는 過磨耗가 가장 많았는데(29%), 새 타이어로 交換하지 않는理由는, 앞으로 곧 겨울철이 되면 Snow 타이어

로 交替하려고 危險한 줄 알면서도 계속 使用하고 있다는 것이 運轉技士들의 共通의 意見이었다. 高速道路 運行時의 安全守則으로 볼 때 어처구니없는 思考方式이라 아니할 수 없다.

④ 軽트력用, 乘用車用 타이어의 過磨耗 상태를 보면 코드地가 露出될 정도로까지 使用한 것이 있었다. (寫真 ①)

⑤ 乘用車用 타이어에는 輸入 Radial 타이어를 낸 것이 많았다. (總點檢車輛臺數의 約 13%)

⑥ 타이어 適正空氣壓은 30 lbs/in²이어야 하는데, 50lbs/in²로서 무려 20lbs/in²나 높은 경우가 있는가 하면, 60lbs/in²이어야 되는데 38lbs/in²로서 22lbs/in²나 낮은 경우도 있었다.

⑦ 乘用車用 타이어는 全輪에 同一한 種類의 타이어를 끼어야 하는데도 不拘하고 前輪에 Bias 타이어와 Radial 타이어를 混用하였는가 하면 또 前輪에는 Radial 타이어, 後輪에는 Bias 타이어를 낸 경우도 있었다. 또 어떤 乘用車는 前輪에는 全部 5.60-13(4PR), 後輪에는 6.15-13(4PR)을 낸 車輛도 있었다.

■ 타이어 점검

⑧ 每點檢時마다 지적된 事項이나 Spare 타이어에서는 過磨耗·外傷 등이 많아 Spare 타이어로서의 役割을 할 수 없는 整備不良 타이어가 大部分이며 심지어는 空氣를 넣지 않은 Spare 타이어도 있었다.

⑨ 自動車 메이커에서 出庫되는 새 차는 大部分 空氣壓不足이므로 새 차 出庫時에는 반드시 空氣壓을 체크하여야 한다.

⑩ 乘用車用 Tubeless 타이어의 평크修理를 고무줄 같은 것으로修理하여,修理가不完全할 뿐 아니라 外觀上으로도 좋지 않은 것이 있었다.

<表 4> 타이어 無料 서비스 内譯 (台)

項目	車種	乗用車	버스	트럭	計
Balance 調整		5	—	2	7
空氣壓整 空氣壓整		20	4	2	26
計		25	4	4	33

(2) 對策

① 過磨耗에 대해서는 이미 日本에서는 1979年 12月 1日부터 過磨耗된 타이어를 낸 車輛은 高速道路 進入을 禁止시키고 있다. (日本道路運送車輛의 保安基準 第9條第2項第2號)

※ 日本의 타이어 磨耗限度(나머지 흡깊이)

乗用車用 1.6mm	小型트럭 2.4mm
버스 및 트럭 3.2mm	Snow타이어는 50%磨耗限度

② 異常磨耗는 車輛整備와 直接的인 關係가 있으므로 定期的인 車輛整備 및 타이어 位置交換을 하고 항상 適正空氣壓을 維持하여야 되며 난폭한 운전을 해서는 안된다.

③ 空氣壓不足은 일반적으로 乘車感은 좋을지 모르지만 安全 및 偏磨耗 등의 事故를 防止하기 위하여 항상 適正空氣壓을 유지하여야 한다.

④ 結論的으로 自動車의 日日點檢時에는 반드시 타이어를 點檢하도록 명심하여야 한다.



<寫眞 ①>

過磨耗 상태가 코드地 露出까지된 Radial 타이어
運轉技士에 의하면 새 차 出庫時부터 4年 6個月 사용한
것이라고 함. 點檢時 指摘되어 交換하고 있는 光景.



<寫眞 ②>

外傷이 코드層까지 到達한 高速버스 타이어