

자동차 기술자를 위한 특수관리도

서 호 복

(새한자동차주식회사 승용차 검사과장)

1. 머릿말

우리가 혼히 쓰는 관리도에는 \bar{X} -R관리도, P(또는 Pn)관리도, C(또는 U)관리도가 관리도의 대종을 이루고 있다. 그러나 기계공업 특히 자동차공업분야에서는 기계가공 부품을 일일이 재기기 어렵거나 시간이 걸리므로 고-노고우 게이지(go-no go gauge)를 써서 선별하는 경우가 많다. 또 금형제품의 조립시에는 측정개소가 많기 때문에 어느 한 부위만을 쟀어서 관리할 수는 없으므로 여러곳을 쟀어서 관리해야 하는데 이때 금형전체를 어떻게 맞출것인가, 혹은 제품의 공차관리를 어떻게 해나갈 것인가 하는 문제가 생긴다. 다음에 이러한 경우에 유용하게 쓰일 수 있는 관리도의 예를 소개하고자 한다.

2. Stevens의 계수 관리도(計數管理圖)

기계가공 부품 특히 자동차공업에 쓰이는 정밀가공 부품을 일일이 3 차원 측정기 또는 초정밀급의 에어 마이크로미터(air micrometer) 등을 써서 측정하는 것은 대단히 어렵고 시간이 걸린다. 이러한 경우에 정도(精度)가 나오지는 않으나 게이지로 선별하면 대단히 편리하고 작업이 쉽게된다. 그러나 보통의 게이지로는 규격에 맞추어 고-노 고우(go-no go)를 판정하게 되므로

개개 물품의 양호, 불량을 파악하기는 쉬우나 공정의 이상이나 변동을 파악하기는 어렵다. 따라서 공정의 이상을 파악하기 위하여 규격이 아닌 공정이상 여부를 판단할 수 있는 한계(예를들면 불량이 10% 정도 되는 한계)를 만들어 이 한계 게이지로서 선별한 불량 개수로서 공정을 관리하는 것이다. 예를 들어 색클 펜(shackle pin)을 가공하고 있는 공정의 \bar{X} -R관리도가 다음과 같다고 하자(그림 1, 2).

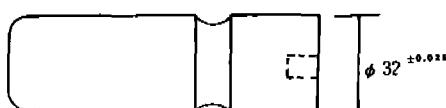


그림 1. Shackle Pin

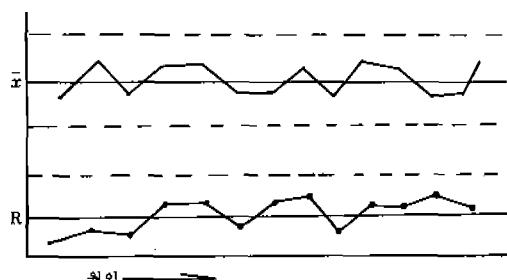


그림 2. Shackle Pin의 외경관리도

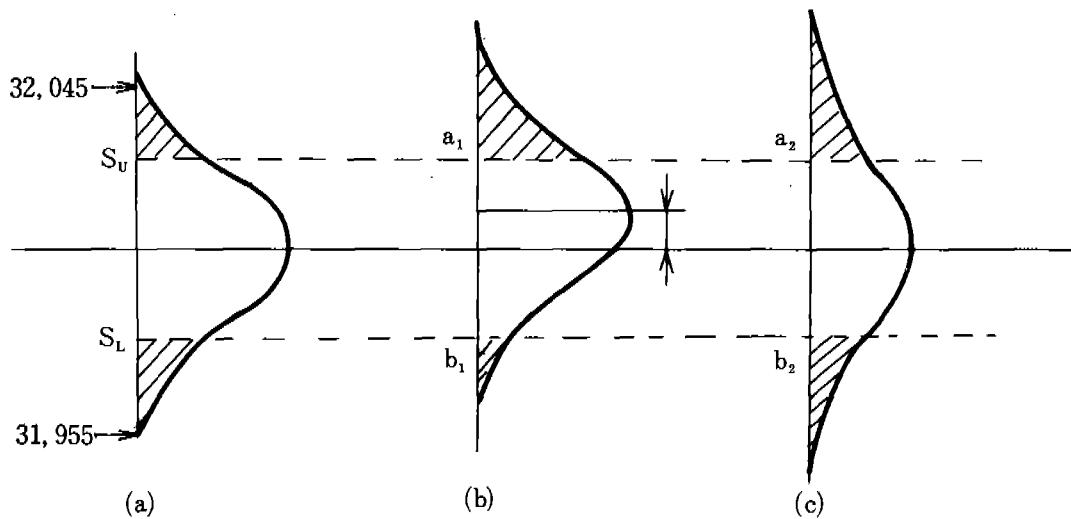


그림 3. 공정변동의 예

이 제품의 외경의 분포는 그림 3 (a)와 같은 정규분포를 이루고 있다.

물론 기본적인 분포는 계량치의 분포를 하나 이중에서 n개를 한계 게이지로 검사하여, 공정이 관리 상태에 있는 경우, 공정관리용 한계 게이지보다 끝 경우의 수를 a , 적을 경우의 수를 b 라고 한다. 예를 들어 설명하면 현재 색클린의 가공 능력을 현상태로 인정하여 $\pm 45\mu$ 의 공차를 갖는 공정관리용 한계 게이지를 만들어서 선별하였다고 하면 그림 3 (a)의 경우 a, b 모두 0이다. 그러나 그림 3 (b)와 같이 평균치가 올라가는 경우는 a 의 값은 커지고 b 는 작아진다. 또 그림 3 (c)와 같이 공정의 산포가 커지면 a, b 모두 크게 된다. 지금 $a-b, a+b$ 를 P_n 관리도로 관리한다고 하자. $a-b$ 의 경우 그림 3 (a)와 같이 좌우 대칭이고 공정의 이상이 없는 경우는 0을 중심으로 하는 P_n 관리도가 된다.

그림 3 (b)와 같이 공정평균이 바뀌는 경우는 a 와 b 의 벨런스가 무너지게 되므로 점이 관리한계를 벗어나게 된다. 그러나 그림 3 (c)와 같이 산포만이 달라진 경우는 a 와 b 의 벨런스는 그대로 유지되므로 점이 관리한계 밖으로 벗어나는 경우는 없게 된다. 한편 $a+b$ 의 경우는 공정평균이 변하여도 관리한계 밖으로 점이 벗어나지는 않으나 그림 3 (c)와 같이 산포가 커지면

점이 관리한계선 밖으로 벗어나게 된다. 즉, $a-b$ 는 \bar{X} 관리도와 같이 공정평균의 변동을 검출하는 데 쓰이며 $a+b$ 는 R 관리도의 대용으로 쓰인다. 따라서 점을 찍을 때에도 $a-b$ 관리도는 \bar{X} 관리도와 같이 • 표로 $a+b$ 관리도는 R 관리도와 같이 × 표를 찍는것이 좋다.

$a-b$ 관리도 및 $a+b$ 관리도의 관리 한계선은 다음과 같이 구한다.

$a-b$ 관리도

지금 각군의 불량 개수를 $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_k, b_k)$ 라고 하면

$$CL = 0 \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$\begin{aligned} UCL &= 3\sqrt{\bar{p}_n} \\ LCL &= -3\sqrt{\bar{p}_n} \end{aligned} \quad \dots \dots \dots \quad (2)$$

$a+b$ 관리도

$$\begin{aligned} CL &= \bar{p}_n = \frac{\sum_i (a_i + b_i)}{k} \\ &= \frac{(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots + (a_k + b_k)}{k} \end{aligned} \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} UCL &= \bar{p}_n + 3\sqrt{\bar{p}_n(1-\bar{p}_n)} \\ LCL &= \bar{p}_n - 3\sqrt{\bar{p}_n(1-\bar{p}_n)} \end{aligned} \right\} \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

(단 LCL이 0보다 작을 때는 생각치 않는다)
예를 들어 위의 색클핀을 매일 100개씩 고-
노고우 게이지(go-no go gauge)로 검사한 후 공
정의 이상 여부를 조사하기 위하여 한계 게이지
를 써서 불량품을 재선별하여 표 1과 같은 결과
를 얻었다고 하자.

표 1. 고-노고우 게이지 및 한계 게이지 검사
결과표(시료수 n=100)

구분		월 일	4/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
고-노고우 게이지 검사결과	외경大	5	7	6	4	5	8	3	5	3	8	5	3	
	외경小	5	4	4	6	6	4	9	4	5	3	6	9	
	제	10	11	10	10	11	12	12	9	8	11	11	12	
공정 관리용 게이지 검사결과	외경大	0	2	0	1	2	5	0	0	0	2	0	0	
	외경小	1	1	0	3	2	1	2	0	0	1	0	1	
	a _i -b _i	-1	1	0	-2	0	4	-2	0	0	1	0	-1	
	a _i +b _i	1	3	0	4	4	6	2	0	0	3	0	1	

이 표에서 a-b, a+b 관리도의 관리선을 구
하면,

$$\bar{p} = \frac{\sum_i (a_i + b_i)}{k} - \frac{24}{12} = 2$$

$$\bar{p} = \frac{2}{100} = 0.02$$

따라서 a-b 관리도는

$$CL = 0$$

$$UCL = 3\sqrt{\bar{p}} = 4.2$$

$$LCL = -3\sqrt{\bar{p}} = -4.2$$

또, a+b 관리도는

$$CL = \bar{p} = 2$$

$$UCL = \bar{p} + 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})} = 2 + 3\sqrt{2}(1-0.02)$$

$$= 6.2$$

$$LCL = \bar{p} - 3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})} = 2 - 3\sqrt{2}(1-0.02)$$

$$= -2.2(\text{고려치 않는다})$$

로 된다(그림 4).

이 Stevens의 계수관리도는 p_n 관리도의 변형이나 기계공장, 자동차부품 가공공장(특히, 엔진부품) 등에서 잘 활용하면 대단히 큰 효과를 얻을 수 있다.

3. Seder의 다원관리도(多元管理圖)

자동차용 프레스 금형과 같이 커다란 금형 또는 단조금형을 세팅하고자 할 때 여러 군데를 측정하여 그 측정치를 도형으로 그려서 금형의 세팅 불량을 파악함과 동시에, 금형을 어떻게 수리하면 좋을까 하는 것을 알게 된다. 또, 차체 조립용의 지그 및 획스튜어를 세팅할 때 엔진 후드와 펜더, 도어와 사이드 판넬 각부의 단차 간격을 동일한 요령으로 측정하여 관리할 때도 유용하게 쓰인다. 이 관리도를 그리는 것은 상형, 하형의 위치를 여러가지로 조합하여 제품을 만들어 보고 변형의 양상을 조사하여 어느 곳을 측정하는 것이 좋은가 하는 것을 조사하여 여러가지 도형을 그려본다. 즉 상형, 하형의 위치가 어떤 위치에서 어떤 도형이 그려지는가를 미리

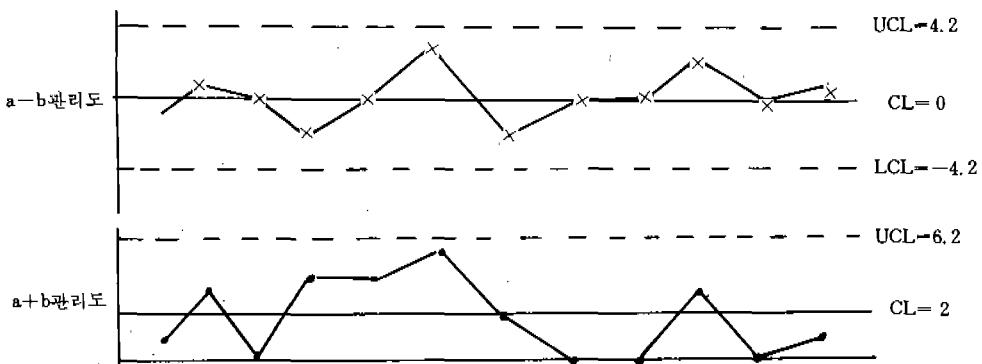


그림 4. 색클핀 외경의 Stevens 관리도

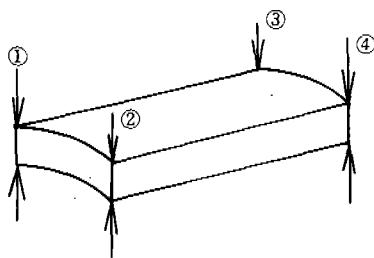


그림 5. 피가공물의 예

조사하여 놓고 도형에 따라 금형의 세팅이 올바른지를 확인하여 조치를 할 수 있게 된다. 예를 들면 그림 5와 같은 부품을 프레스 할 때 ①②③④의 점을 측정하면 상형, 하형의 위치(간격)에 따라 그림 6과 같은 도형이 그려진다. 따라서, 미리 상호의 관계를 조사하여 놓으면 좋다. 세팅한 후의 관리는 각 점마다의 \bar{X} -R 관리도를 그리면 된다. 결국 ①의 점이 관리한계를 벗어나면 무엇이 원인이므로 어느 곳을 어떻게 고치면 좋은가를 정하여 관리할 수 있기 때문이다.

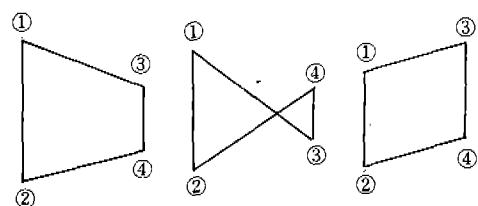


그림 6. 여러가지 도형의 모양

4. 맷는말

용도가 특수하고 잘 알려지지 않은 관리도이므로 많이 생소할 것으로 생각된다. 또 Stevens의 계수관리도는 \bar{X} -R 관리도나 p (또는 p_n) 관리도로서 대응의 관리를 할 수 있겠으나 일상의 관리에 조금만 노력을 기울이면 매우 큰 효과를 얻을 수 있을 것으로 믿고 소개를 하였다. 기계 공업 및 자동차공업에 종사하는 여러분에게 좋은 참고가 되기를 바라며 출인다.