

~~~~~  
~~~~~  
<技術解説>



NC 加工技術과 프로그래밍

NC processing technique and programming

金 政 斗*

目 次

1. 序 言
2. NC 의 標準規格
3. NC 工作機械의 活用과 留意點
- 3-1. NC 선반의 基本적인 PROGRAM 과 유
의점

- 3-2. MACHINING CENTER 加工의 PRO-
GRAM 과 유의점
4. 切削 條件과 다듬질면 거칠기
5. 結 言

(附錄) 各國의 NC 規格 參考文獻

1. 序 言

近來의 加工은 多品種小量生產과 아울러 3 次元加工등 복잡하고 精密加工을 요하는 제품이 점점 증가하고 있다. 이를 뒷받침하기 위한 NC 工作機械의 開發역시 활발하게進行되고 있다. NC 工作機械로는 NC 旋盤, NC 밀링, NC 와이어컷트, NC 연삭기 및 머시닝센터 등이 있다.

특히 現代工業과 같이 技術革新의 진행 속도가 심한 時代에 있어서는 特殊한 業種을 제외하고, 大量의 受注는 바랄 수 없다. 따라서 企業이 發展하기 위하여는 이러한 NC 工作機械를 活用하여 다른 會社보다 좋은 제품을 보다 더 쉽고 빨리 製作할 수 있는가를 생각함으로서 다른 경쟁 회사에서는 할 수 없는 特殊한 技術力を 유지할 필요가 있다. NC 工作機械를 作用함에 있어서 혹자는 NC 工作機械와 그의 주변기기로서 여하한 加工도 가능한 것으로 잘못 인식하고 있는 것도 사실이다. 그러나 NC 工作機械를 사용하

는 것은 技術者이므로 使用하는 사람의 能力에 따라서 機械역시 그의 能力を 충분히 발휘된다 고 본다.

따라서 本 내용에서는 NC에 관한 표준규격을 이해하고 NC 工作機械 등을 도입하였을 경우의 프로그램 作成要領을 NC 선반과 머시닝센터 中心으로 說明하고자 한다.

2. NC 의 標準規格

NC 的 標準規格은 國際規格의 ISO, 獨逸의 DIN, 美國의 EIA, 日本의 JIS로 分類되어 國內에는 KS 規格으로 각각 制定되어 있다. 各國의 規格은 EIA 規格을 포함 ISO 規格에 集約되어 있으나 그의 應用에 있어서 차이가 있고, 어떠한 기능이 대장되어 있는지에 대하여 現場에서는 도입 계획 단계에서부터 검토할 필요가 있다.

또한 既 도입된 NC 工作機械의 각 기능에 대하여 충분히 活用도록 할 必要가 있다. 附錄은 KS 規格과 ISO/DIN, EIA, JIS의 規格을 比較

* 機械技術士(機械工作 및 工作機械), 工學博士, 韓國科學技術大學 技術工學部 助教授

한 것이다.

3. NC 工作機械의 活用과 留意點

NC 工作機械의 도입계획이 있을 경우 우선 도입되는 機械로서 무엇을 加工할 것인가를 詳細히 檢討하고 그에 適合한 G기능 및 M기능이 내장되어 있는가를 확인하여야 한다. 製作會社에 따라서 特殊사양의 software를 별도로 공급하는 경우도 있으므로 사전검토만 되면 좋은 結果를 얻을 수 있다.

도입된 機械는 製作會社로부터 프로그램의 作成要領, 機械의 取扱 및 保守整備에 대하여 說明과 教育이 있다. 그러나 이것은 一般的인 사항의 全般에 대하여 說明되는 것이고 익숙지 못한 用語가 많고 理解되기도 어렵다. 따라서 一般的인 説明을 들은 다음 우리會社에서 무엇을 加工하고, 최소한 무엇을 알 必要가 있는가를 고려하여 重點的으로 정리 실제로 加工하여 본다. 이렇게 함으로서 注意事項, 問題點도 분명 하여지며 다른 부류의 加工에도 應用할 수 있게 된다.

3-1. NC 旋盤의 기본적인 Program 과 유의점

① NC 旋盤의 기능

NC 旋盤은 基本의 2軸이 應用되며 設置되는 制御裝置의 種類 및 製作會社에 따라 3軸, 4軸으로 그의 기능폭이 多樣화되고 있다. 각 기능을 項目別로 살펴보면 다음과 같다.

② 프로그램의 기본사양

NC 工作機械 製作上의 필수적인 사양이 되는 기능 즉 G00, G01, G02, G03, G04, G33, G50, …등

③ 치수의 지령방식

치수의 지령방식에는 절대(Absolute) 방식과 증분(Incremental) 방식이 있다. 절대방식은 G90으로 지령되며 증분방식은 G91로 지령된다. G92는 좌표치 설정이며 절대방식의 기준이 된다.

④ Center, 흠, 直線補間, 円弧補間, Dwell 등

⑤ 工具刃先 R의 補正

⑥ 直線나사 切削에서 홈가공의 필요성

⑦ Taper 加工과 Taper 나사加工

⑧ 工具刃先 R의 自動補正機能(G40, G41, G42)

⑨ 準備機能(G), 移送機能(F), 主軸機能(S), 工具機能(T) 補助機能(M)의 主要部分


⑩ 座標系의 設定

증분방식(Incremental system)으로 모든 것을 프로그램 하는 경우에는 도면이 數學上의 座標에 있고, 工具가 어디에 있는가를 생각할 必要是 없다. 왜냐하면 工具를 시작점 위치에 手動으로 set하고, 거기에서부터 시작되면 좋기 때문이다. 절대방식(Absolute system)에서는 다르다. 座標의 原點이 어디에 있는 것인가를 機械에 指示할 必要가 있다. 이것을 위한 기능이 G92이다.

예로서 N $\phi\phi$ 1 G92 X28 $\phi\phi$ Z2 $\phi\phi$ 은, 工具의 現在位置가 (28 $\phi\phi$, 2 $\phi\phi$)의 位置에 있다고 하는 것을 指示하고 있는 것이다.

증분방식에서도 座標系를 設定하는 것이 無難하며, 증분-절대방식을 병행하는 것이 프로그램상 편리하다. 機種에 따라서는 절대방식은 X, Z로, 증분방식은 U, W로 행하는 것도 있다.

이 예를 Fig. 1에 설명하였다. 그림에서 S500은 直接回轉數指分으로 500r.p.m.의 回轉數를 選擇, T0101은 工具 1번을 選擇, offset 1번을 選擇, T0100은 工具 1번을 選擇, offset 를 삭제

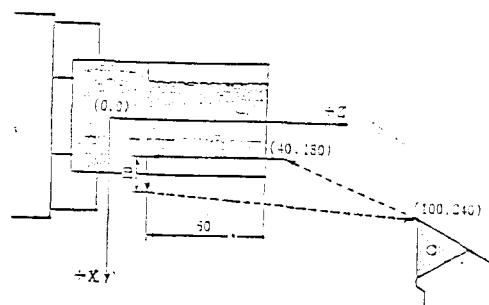

```
N100 G50X100000Z240000  
N101 G00S500T0101M03  
N102 X40000Z180000  
M103 G01W-70000F20  
N104 U20000  
N105 G00X100000Z240000T0100M05
```

Fig. 1. Example of program (X, Z, U, W)

③ 小數點入力과 整數入力

移動命令을 부여할 때의 치수의 單位는 設定單位가 基準으로 되어 있다. X 軸方向에 70mm 移動하라는 命令은 設定單位가 0.01mm 이라면 X는 7000이고 設定單位가 0.001mm 이면 X는 70000이 된다. 以上의 基準은 servo 기구의 pulse에 따른 것으로서 1pulse의 값이 0.01mm, 또는 0.001mm이 된다. 경우에 따라서는 小數點 수치를 输入할 수 있거나 병행하여 사용할 수 있다.

예를 들어 設定單位 0.001mm의 경우에서

Z30.0은 Z軸+方向 30mm 移動

Z30은 Z軸+方向 0.03mm 移動

F2.5는 移送 2.5mm/rev 또는 2.5mm/min

G0.4×2.0 2秒間 Dwell

의 의미를 갖는다.

④ Nose R의 補正

Fig. 2에서 보는 바와 같이 (a)와 같이 Nose 반경이 없는 예리한 工具로서 切削하면 프로그램 形狀으로 加工되어지지만 이와 같은 工具는

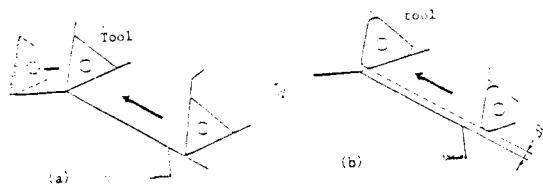


Fig. 2. Error on Nose R

實際로 使用하지 않고 (b)와 같이 Nose R을 갖는 工具가 使用되고 프로그램 形狀보다 Δl 만큼 멀어진 位置의 절선形상으로 加工된다. 프로그램시에는 Fig. 3과 같이 工具運動 시작점에서는 그 位置를 ΔX 만큼 X軸으로, ΔZ 만큼 Z軸으로 移動하여 프로그램하여야 한다. ΔX 는 半徑 값의 增分이기 때문에, 直徑으로 프로그램 할 때에는 2倍로 하여야 한다.

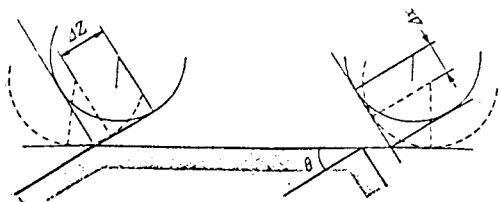


Fig. 3. Tool compensation of error Nose R

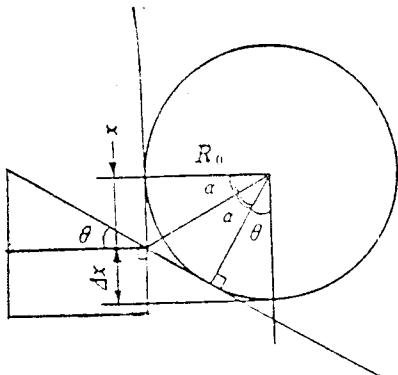


Fig. 4. Calculation of compensation

Fig. 4의 Nose R 半徑에 대한 補正量 값은 다음과 같다.

$$\text{Taper 角度를 } \theta \text{ 라 하면 } \alpha = \frac{90^\circ - \theta}{2} \text{ 이 된다.}$$

Nose R을 R_0 라 하면 $X' = R_0 \tan \alpha$ 이 되므로

$$\Delta X = R_0 - X'$$

$$= R_0 - R_0 \tan \alpha$$

$$= R_0 \left(1 - \tan \frac{90^\circ - \theta}{2} \right)$$

이 誤差는 円弧補間에서도 생각할 수 있다. NC 장치에는 이와 같은 Nose R의 補正機能을 갖는 것이 대부분이나 NC 프로그램으로서는 Nose R의 補正計算은 알고 있어야 한다.

⑤ 円弧補間

円弧補間의 目的 位置는 X, Y 또는 U, W로 指示한다. R 指定을 하지 않는 경우는 I, K를 使用하여 回轉의 中心座標를 指示하게 된다. R 指定에 있어서의 特別히 問題되는 것은 없으나 I, K를 使用하는 경우에는 X, U가 直徑으로 指示한 경우가 많으나 I는 座標에서 충분 값으로 指示하는 것을 주의하여야 한다. 円弧補間은 G02와 G03으로 나타내고 있으나 Fig. 5에서 보는 바와 같이 G02의 시계회전방향(CW)은 座


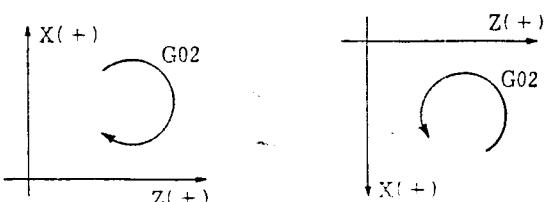


Fig. 5. Interpolation

標의 취하는 方式에 따라 그의 方向이 다르게 됨을 유의하여야 한다. 이것은 工具의 位置가 어디에 있느냐에 따라 결정된다. NC 旋盤의 機能에 따라서는 Fig. 6에서와 같이 X軸만을 지정하여도 가능한 경우가 있다.

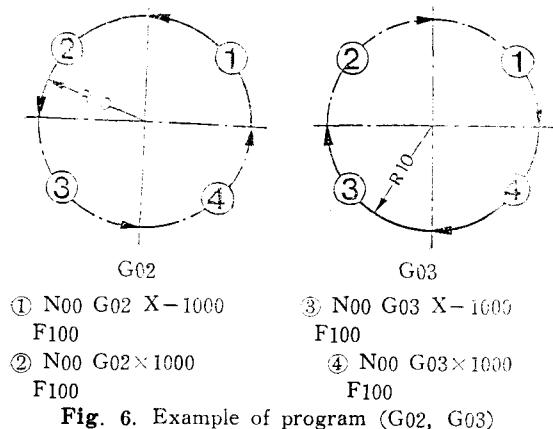

⑥ 나사 切削

나사는 1回에 加工하는 것이 거의 不可能하기 때문에 數回에 걸쳐서 切削되어야 한다. 또한 같은 削切깊이 양을 數回에 分配하는 것은 중간切削 과정의 切削量은 크게 되기 때문에 問題가 된다.


Fig. 7은 切削面積을 一定하게 하고 n 回數에 서의 切削 깊이 量(h_n)을 나타낸 것으로서

$$h_n = \sqrt{\frac{n}{N}} \cdot P \cdot \sin 60^\circ$$

N : 回數

P : Pitch

에 의하여 確定된다.

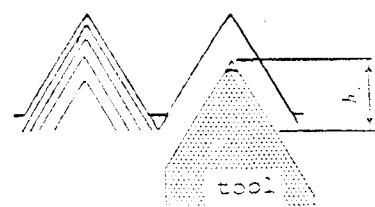

n	$\sqrt{n/N}$	$h_n (P=1.5)$
1	0.3162	0.41mm
2	0.4472	0.58
3	0.5477	0.71
4	0.6325	0.82
5	0.7071	0.92

6	0.7746	1.01
7	0.8367	0.91
8	0.8944	1.16
9	0.9487	1.23
10	1.0000	1.30

Fig. 7. Depth of thread cutting

3-2. Machining Center 加工의 Program과 留意點

① 工具交換

Machining center 는 機能面에서 NC Milling machine 과 같으나 부가하여 自動工具交換裝置 (ATC)를 갖고 있고, 各種의 工具를 自動的으로 交換하여 作業을 進行한다. 工具交換을 위하여 기준점으로의 復歸 및 기준점으로부터의 座標系復歸는 G28, G29에서 행하여진다. 一般的으로 工具가 reference 點으로 돌아와서 工具를 選擇한다는 것은 돌아오는 時間만큼 時間이 소요되기 때문에 처음 다른 動作과 함께 工具를 選擇하고 工具가 待機하는 形태로 工具交換을 행한다.

② MC의 주요 프로그램 항목

- ③ 工具交換
- ④ 各種固定 cycle 使用法
- ⑤ 直線補間, 圓弧補間(G01, G02, G03)
- ⑥ 工具徑補正(G40, G41, G42)
- ⑦ 구멍加工工具保護를 위한 간헐 cycle 加工(G83) (withdrawal cycle)
- ⑧ sub program 및 動作의 反復回數 活用法
- ⑨ 左右가 다른 部品의 加工方法

③ 프로그램 作成과 作業設置

모든 圖形은 點, 直線, 圓弧로 定義되므로 프로그램은 이것들을 適切히 區分하여 연결시키며 약속된 규칙에 의하여 作成된다. 계획된 프로그램은 實行前에 現場의 責任者와 作業設置方法, 原點 및 使用工具 등에 관하여 충분히 的견을 교환할 必要가 있다. 工作物 設置方法에 따라서 능률적인 작업이 이루어진다. 예를 들어 小形部品을 バイス에 固定하여 加工하는 경우는 둥근 Bar를 使用하고, 大量의 工作物을 同時に 加工하는 경우에는 バイス를 基板에 固定하여 バイス Jaw의 平行度가 용이하게 업을 수 있도록

록 함과同時に同一의位置에設置할必要가 있다.計劃生產의 경우는專用設置 Jig를製作하여能률적인加工이바람직하다. 프로그램의形式도 절대방식과증분방식을병용하여 사용하고sub program을作成하여動作反復方式을 이용하여는프로그램도간단히해결된다.

④ 工具徑補正機能

이機能을잘활용하면프로그램의作成을쉽게하는동시에機械加工의精度및能率을向上시킬수있다. Fig. 8과같은形狀의工作物을Endmill로切削하려고할때工具의center이移動되는工作物로부터R만큼떨어진點線에位置한다.工具徑補正機能이란offset한通路에工具을動作시키는것을말하고프로그램을工作物의形狀에따라서工具의直徑을고려하여프로그램이實行된다.

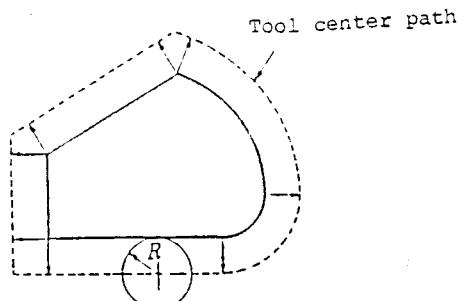


Fig. 8. Tool path

예를들어 $\phi 20\text{mm}$ 의Endmill을使用하면offset量은 10mm 에set하여가공하나,재연삭하여工具直徑이 $\phi 19.8\text{mm}$ 가되면offset量은 9.9mm 로되어所要의形狀으로加工된다.

⑤ 구멍加工과드릴보호

Drill로서깊은구멍을뚫을경우나Endmill,Boring工具로서구멍加工을할경우chip의배출에留意하여야한다. chip의배출이원만하지않을경우加工精密度에영향이있음은물론工具가破損,損傷의原因이된다.

위條件를滿足시키기위하여서는G01과G00機能또는G81(固定cycle)機能을反復하여야하나프로그램의길이가길어지게되므로G83機能(withdrawal cycle)을이용하므로서能률적인加工이가능하다. G83機能은Fig. 9에서보는바와같이구멍加工中일정한길이에대하여

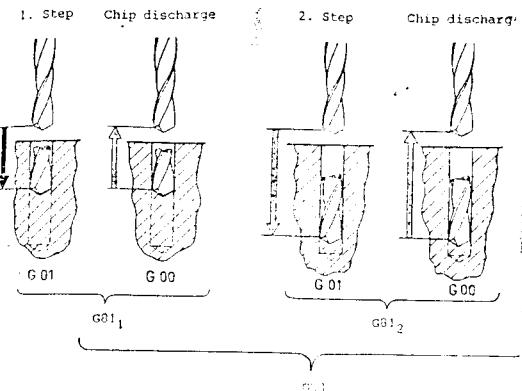


Fig. 9. Function of withdrawal

急速移送으로withdrawal運動이反復的으로行하여진다.

⑥ Cam의프로그램

Cam加工은Cam의回轉에의하여等速運動을얻기때문에Cam의形狀은Archimedes曲線으로되어있다.

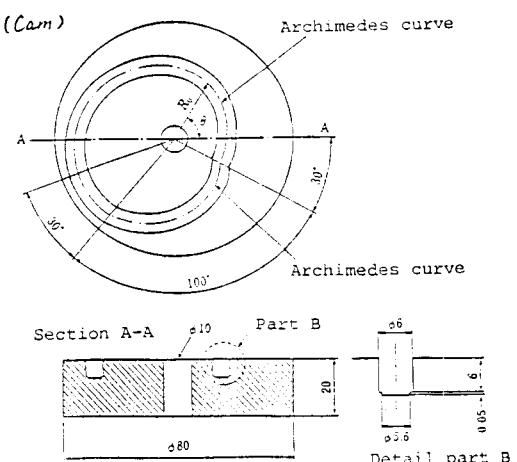


Fig. 10. Example of cutting

Fig. 10의構成은2個의Archimedes曲線과半徑 15mm 와 30mm 의圓弧이다.加工은 $\phi 5.6$ 로荒削加工하고, $\phi 6$ 의Endmill에의하여다듬질切削을행한다. 프로그램에서는荒削加工을1회로행하지만實加工에서는負荷의程度에의하여2~3회加工한다. Archimedes曲線을直接補間하는命分은없으므로圓弧群에의하여近似시켜프로그램한다.

Table 1은Archimedes曲線上의點P0~P20,

Table. 1. Archimedes curve

 $\theta = 0 - 200^\circ$

point	θ	R_0	X	Y	R
P 0	0°	15.000	15.000	0.000	15.270
P 1	10°	15.750	15.511	2.735	
P 2	20°	16.500	15.505	5.643	16.797
P 3	30°	17.250	14.939	8.625	
P 4	40°	18.000	13.789	11.570	
P 5	50°	18.750	12.052	14.363	18.324
P 6	60°	19.500	9.750	16.888	
P 7	70°	20.250	6.926	19.029	19.849
P 8	80°	21.000	3.647	20.681	
P 9	90°	21.750	0.000	21.750	21.369
P 10	100°	22.500	-3.907	22.158	
P 11	110°	21.250	-7.952	21.848	22.890
P 12	120°	24.000	-12.000	20.785	
P 13	130°	24.750	-15.909	18.959	24.408
P 14	140°	25.500	-19.534	16.391	
P 15	150°	26.250	-22.733	13.125	25.924
P 16	160°	27.000	-25.372	9.235	
P 17	170°	27.750	-27.328	4.819	27.440
P 18	180°	28.500	-28.500	0.000	
P 19	190°	29.250	-28.806	-5.079	
P 20	200°	30.000	-28.191	-10.261	28.954

 $\theta = 230 - 330^\circ$

p	θ	R_0	X	Y	R
P 23	230°	30.000	-19.284	-22.981	27.481
P 24	240°	28.500	-14.250	-24.682	
P 25	250°	27.000	-9.235	-25.372	
P 26	260°	25.500	-4.428	-25.113	24.423
P 27	270°	24.000	0.000	-24.000	
P 28	280°	22.500	3.907	-22.158	21.370
P 29	290°	21.000	7.182	-19.734	
P 30	300°	19.500	9.750	-16.888	
P 31	310°	18.000	11.570	-13.789	18.229
P 32	320°	16.500	12.640	-10.606	
P 33	330°	15.000	12.990	-7.500	15.336

P23~P33의 X座標, Y座標와 3點을 지나는近似圓의 半徑을 計算한 것이다.

4. 切削條件과 다듬질면 거칠기

切削速度, 移送速度, 切削깊이, 工具 Nose 半

徑 등은 서로 相關關係가 있음과 동시에 工作物
다듬질 精度에 영향을 미친다. Fig. 11은 切削
速度와 다듬질면 거칠기를 나타낸 것으로서 피
삭재는 SM45C 바이트는 P10이다. 이것에 의하
면 切削速度 120m/min 以上으로 되면 다듬질면
거칠기가 상당히 좋게되는 것을 알 수 있다. 낮

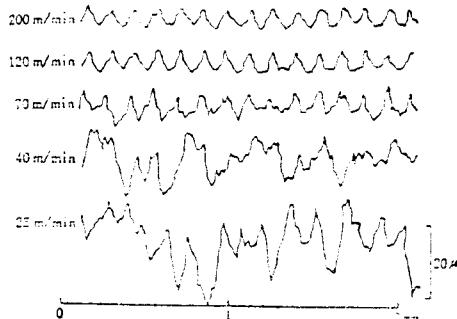


Fig. 11. Relation of cutting speed and Roughness

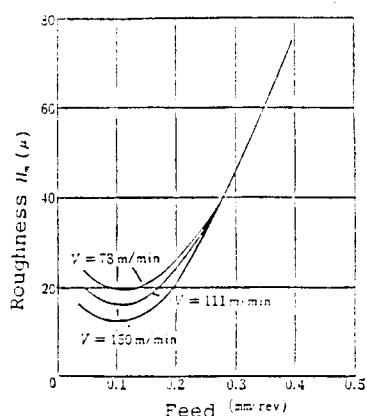


Fig. 12. Relation of Feed and Roughness

은 切削速度 영역에서 다듬질면이 나쁜 것은 구성인선의 발생, 탈락에 의한 것으로 높은 切削速度 영역에서 구성인선이 없어지면 이 영역은 없다.

Fig. 12는 移送速度와 다듬질면 거칠기 관계를 나타낸 것이다. 기하학적으로 당연히 移送이 적으면 거칠기가 적다고 생각되나 너무 移送이 적으면 移送이외의 영향에 따라 다듬질면 거칠기가 크게 된다. 自動프로그래밍 裝置 또는 對話式制御裝置 등에서는 이상과 같은 所要의 切削 data를 入力하는 것에 따라 切削速度, 移送 등이 自動的으로 決定하는 경우가 많고 自由로 이 變更하는 것도 可能하다. 따라서 工作機械使用者는 切削加工 data를 基本으로 하되 會社의 실정에 맞는 切削速度 移送速度를 決定하여 結果를 檢討하고 所要의 修正을 행하여 圓滑한 運營을 계획하여야 한다.

5. 結 言

NC 工作機械를 導入한다는 것은 큰 投資이기 때문에 資金이 回收되지 않으면 안되는 것은當然한 것이라 보겠다. 이를 위하여서는 事前計劃과 機械의 運營을 여하히 하느냐가 중요하다.

既 導入된 NC 工作機械에 대하여 충분히 가동되도록 再檢討하고, 導入예정인 NC 工作機械에 대하여서는 生產의 量과 質을 分析하고 그에 따른 採算性을 檢討하여야 한다.

무엇보다 重要한 것은 NC 加工의 技術者確保로서 加工工程, 治工具製作, 切削理論, プログ래밍에 관한 專門的인 知識이 要求된다고 보겠다.

附錄：各國의 NC 規格

G 기능

코오드 (KS)	기 능	ISO/DIN	EIA	JIS
G00	위치결정	0	0	0
G01	직선보간	0	0	0
G02	시계방향의 원호보간	0	0	0
G03	반시계방향의 원호보간	0	0	0
G04	드 웨일	0	0	0
G05	(미지정)	정 지	0	0
G06	포물선보간	0	0	0
G07	(미지정)	0	0	0
G08	가 속	0	0	0
G09	감 속	0	0	0
G10-G16	(미지정)	0	G10-G12: 미지정 G13-G16: 축선택	0
G17	XY 면의 선택	0	0	0
G18	ZX 면의 선택	0	0	0
G-19	YZ 면의 선택	0	0	0
G20-G24	(미지정)	0	0	0
G25-G29	(이후에도 지정 하지 않음)	0	0	0
G30-G32	(미지정)	0	0	0
G33	일정리이드의 나사절삭	0	0	0

G34	점 종 라이드의 나사 절삭	0	0	0
G35	점 간 리 이드의 나사 절삭	0	0	0
G36-G39	(이후에 도 지정 하지 않음)	0	0	0
G40	공구지름 보정 및 공구위치 오 프셋 ②의 취소	0	0	0
G41	공구지름 보정 - 좌	공구지름 보정 - 우	0	0
G42	공구지름 보정 - 우	공구지름 보정 - 좌	0	0
G43	공구위치 오프셋 ①	공구위치 오프셋, +	0	0
G44	공구위치 오프셋 ①의 취소	공구위치 오프셋, -	0	0
G45	공구위치 오프셋 ②+/+	0	미지정	0
G46	공구위치 오프셋 ②+/-	0	"	0
G47	공구위치 오프셋 ②-/-	0	미지정	0
G48	공구위치 오프셋 ②-/+	0	"	0
G49	공구위치 오프셋 ②0/+	0	"	0
G50	공구위치 오프셋 ②0/-	0	"	0
G51	공구위치 오프셋 ②+/-	0	"	0
G52	공구위치 오프셋 ②-/-	0	"	0
G53	직선시프트의 취 소	0	"	0
G54	X축의 직선시프 트	0	"	0
G55	Y축의 직선시프 트	0	"	0
G56	Z축의 직선시프 트	0	"	0
G57	XY면의 직선시 프트	0	"	0
G58	XZ면의 직선시 프트	0	"	0
G59	YZ면의 직선시 프트	0	"	0
G60	정확한 위치 결정 1(정밀)	0	"	0
G61	정확한 위치 결정 2(보통)	0	"	0
G62	신속위치결정(거 칠음)	0	" G69까지 미지정	신속 위치 결정
G63-G79	(미지정)	G63 : 탭핑 G64 : 이송 및 회전수 변속 G66 : G60-G63 취소	G70 : 인치 프로그래밍 G71 : 베트 릭 프로그래 밍 G79 까 지 미지정	0
G80	고정 사이클의 취 소	0	0	0
G81-G89	고정 사이클 No. 1-No. 9	0	0	0
G90	앱 솔류우트디멘션	0	0	0

G91	인크리번 딜더멘 션	0	0	0
G92	좌표계 설정	0	0	0
G93	시간의 역수로 표시된 이송	0	0	0
G94	매분당 이송	0	0	0
G95	주축 1회 전당 이송	0	0	0
G96	정절삭속도	0	0	0
G97	정절삭속도의 취 소	분당회전수	분당회전수	0
G98	(미지정)	0	0	0
G99	(미지정)	0	0	0

M기능

코드 (KS)	기 능	ISO/DIN	EIA	JIS
M00	프로그램스톱	0	0	0
M01	옵셔널스톱	0	0	0
M02	앤프로프로그 램	0	0	0
M03	주축시계 방향회 전	0	0	0
M04	주축 반시계 방 향회전	0	0	0
M05	주축정지	0	0	0
M06	공구교환	0	0	0
M07	쿠울런트 2	0	0	0
M08	쿠울런트 1	0	0	0
M09	쿠울런트 정지	0	0	0
M10	크램프 1	0	0	0
M11	언크램프 1 (unclamp)	0	0	0
M12	(미지정)	0	0	0
M13	주축 시계 방향 회전 및 쿠울런 트	0	0	0
M14	주축 반시계 방 향회전 및 쿠 울런트	0	0	0
M15	정 방향회전	0	0	0
M16	부 방향회전	0	0	0
M17	(미지정)	0	0	0
M18	(미지정)	0	0	0
M19	정회전 위치에 주축정지	0	0	0
M20-M29	(이후에도 지정 하지 않음)	0	0	0

M30	엔드오브 테이프	0	0	0
M31	인터록 바이패스	0	0	0
M32-M35	(미지정)	0	0	0
M36	이송범위 1	0	(이후에도 지정하지 않음)	0
M37	이송범위 2	0	"	0
M38	주축속도 범위1	0	"	0
M39	주축속도 범위2	0	"	0
M40-M45	기어교환	0	0	0
M46	(미지정)	0	0	0
M47	(미지정)	0	0	0
M48	오우버라이드 무 시의	(미지정)	0	0
M49	오우버라이드 무 시	(미지정)	0	0
M50	쿠울런트 3	0	(미지정)	0
M51	쿠울런트 4	0	"	0
M52-M54	(미지정)	0	"	0
M55	위치 1로 공구의 직선 시프트	0	"	0
M56	위치 2로 공구의 직선 시프트	0	"	0
M57-M59	(미지정)	0	"	0
M60	공작물 교환	0	(미지정)	0
M61	위치 1로 공작물 의 직선 시프트	0	"	0
M62	위치 2로 공작물 의 직선 시프트	0	"	0
M63-M67	(미지정)	0	"	0
M68	크램프 2	0	"	0
M69	언크램프 2	0	"	0

M70	(미지정)	0	"	0
M71	위치 1로 공작물 의 선화 시프트	0	"	0
M72	위치 2로 공작물 의 선화 시프트	0	"	0
M73-M77	(미지정)	0	"	0
M78	크램프 3	0	"	0
M79	언크램프 3	0	"	0
M80-M89	(미지정)	0	"	0
M90-M99	이후에도 지정하 지 않음	0	Reserved for user	0

※ KS(한국공업규격) : Korean Industrial Standard
 ISO(국제표준규격) : International Organization
 for Standardization
 DIN(독일공업규격) : Deutsches Institut für Nor
 mung
 EIA(미국전자공업협회) : Electronic Industries
 Association
 JIS(일본공업규격) : Japanese Industrial Standard

参考文献

1. Wellers, Einführung in die programming von CNC-Werkzeugmaschinen, Giradet, 1984.
2. 永田健, NC 機의 効率的稼動, 機械技術 Vol. 31, No. 12, 1984.
3. 横山哲男, NC 加工, 啓學出版, 1983.
4. KSB 0125-81 NC 의 用語
5. KSB 4206-81 準備機能과 補助機能
6. DIN 66024 NC Tape code
7. ISO 1056 準備機能과 補助機能
8. EIA RS-244-A NC Tape Code
9. JIS B0181 NC 의 用語
10. JIS B 6314 準備機能과 補助機能