

**技術解說****金屬材料의 真空熱處理**

한국열처리 부사장

李 正 植

**I. 머릿말**

眞空雰圍氣가 갖는 여러가지 特性을 利用한 热處理 process는 生產設備의 開發에 따라 近年 金屬材料 非金屬材料를 불문하고 여러곳에서 工業界에 적용되고 있다. 初期의 金屬材料의 真空熱處理炉로서는 冷却裝置를 갖지 않은 外熱式 真空熱處理炉였으므로 急冷의 必要가 없는 真空燒鈍에 主로 使用되었다. 其後 真空容器내에 取付한 冷却FAN에 依한 炉내에 導入된 窒素GAS Ar GAS等의 不活性 GAS를 強利攪拌하고 急冷이 可能한 GAS冷却式真空熱處理炉가 開發되어 거의 空冷工具鋼의 焼入이 可能하게 되었다. 또 새로이 油槽付 真空熱處理炉의 開發에 의해 油冷鋼까지 鋼種이 넓게 또 두꺼운 部品의 热處理도 可能하게 되었다.

近年 500 Kpa~600 Kpa의 加壓狀態에 GAS FAN 冷却이 되는 加壓型 真空熱處理炉도 開發되어 高硬度工具鋼의 切削工具의 焼入 및 STAINLESS 鋼의 固溶體化處理도 可能하게 되었다. 또 冷却GAS에 對하여도 종래부터 使用되고 있는 窒素GAS, Ar GAS에서 Helium GAS+Ar GAS, Helium GAS+窒素GAS의 混合을 使用함으로써 冷却速度는 새로 改善되어 理論的으로는 油冷却에 限하여 가까워지고 있는 것을 알 수 있다.

現在 金屬材料의 真空熱處理는 一般化되었으나 여기서 한번 들이켜보았으면 한다.

**2. 雰圍氣로 하였을때의 真空**

眞空技術이라 하는 真空은 氣体가 全て 없다는 狀態(絕對眞空)을 말하는 것이 아니고 大氣壓보다 낮은 壓

**표 1. 真空과 相當不純物量 및 露點**

壓力 torr	100	10	1	$10^{-1}$	$10^{-2}$	$10^{-3}$	$10^{-4}$	$10^{-5}$
相當不純物量%	1.34	1.34	0.134	0.0134				
相當不純物量 ppm					13.4	1.34	0.134	0.0134
相當露點 C		+11	-18	-40	-59	-74	-88	-101

으로 되어 있는 容器內의 形態를 말하고 있다. 真空熱處理에서一般的으로 使用되는 壓力은 650 Torr(87 Kpa) ~  $1 \times 10^{-6}$  Torr( $1.3 \times 10^{-8}$  Pa) 범위이다. 그의 目的 및 热處理溫度에서 여러 壓力を 使用한다. 例를 들면 Ti 및 Ti 合金의 光輝處理의 경우  $5 \times 10^{-5}$  Torr( $6.7 \times 10^{-7}$  Pa) 보다 高眞空이 必要하고 工具鋼의 光輝熱處理에서는 Cr Si Mn 等의 脫元素를 防止하는 目的으로  $5 \times 10^{-1}$  Torr(67 Pa) ~ 1 Torr(133 Pa)의 壓力이 쓰여진다.

또 Zn Cd 等 飛散하기 쉬운 元素 即 蒸氣壓이 높은 元素를 포함한 Brazing材 (銀 Braging材)의 Brazing에서는 650 Torr(87 Kpa)의 壓力이 쓰여진다. 그러나 低眞空領域이 쓰여지는 경우에서도 炉내를 일단  $1 \times 10^{-2}$  Torr(1.3 Pa) 보다 高眞空에 排氣 酸素鉋壓을 낮추어 N<sub>2</sub> Ar 等의 不活性 GAS에 의해 復壓한다.

眞空熱處理가 現在와 같이 發展해 온 主要因은 光輝熱處理가 壓力이라 하는 物理量은 比較的 용이하게 control 되는 것으로 추측된다. 真空壓力과 相當하는 不純物量 및 不純物量이 전부 水鉋으로 하면 표 1의 값이 된다.

**3. 真空熱處理의 特徵 및 利點****3.1. 光輝熱處理**

金屬表面의 酸化를 막고 金屬光澤을 잃지 않도록 保護분위기 GAS 또는 真空中에서 하는 热處理를 말한다.

金屬은 空氣中에서 加熱하면  $M + 1/2 O_2 \rightleftharpoons MO$ (M은 金屬)의 反應에서 酸化되어 scale을 生成하여 光輝性을 잃는다. 一般的으로 雾圍氣熱處理에 쓰이는 保護霧圍氣 gas로서는 水素 gas 암모니아 鮑解 gas 및 窒素 gas Ar gas 等의 中性 gas를 使用하나 露點으로도  $-30^{\circ}\text{C}$  ~  $-50^{\circ}\text{C}$ 가 限度로 그것도 所要의 露點을 얻는 데는 長

## 丑 2. 金屬의 蒸氣壓

金屬名	記號	一定蒸氣壓對 平衡溫度( $^{\circ}\text{C}$ )			(1.38)式 係數		融點 [ $^{\circ}\text{C}$ ]
		10 m Torr	1 m Torr	1000 m Torr	A	10 · B	
						[ $^{\circ}\text{C}$ ]	
동	Cu	946	1141	1628	11.72	16.58	1083
은	Ag	767	936	1353	11.66	14.09	961
금	Au	1083	1316	1867	11.65	18.52	1063
베리움	Be	942	1130	1582	11.95	16.59	1284
마그네시움	Mg	287	383	605	11.82(s)	7.741	651
바리움	Ba	418	546	858	10.88	8.908	717
아연	Zn	211	292	—	11.94(s)	6.744	419
알미늄	Al	843	1030	1465	11.99	15.63	660
인지움	In	667	840	1260	10.93	12.15	157
탄소	C	2129	2471	3214	14.06	38.57	—
규소	Si	1024	1223	1670	13.20(s)	19.72	1410
티타니움	Ti	1134	1384	1965	{ 11.25(s) 11.98	{ 18.64 20.11	1727
질고니움	Zr	1527	1816	2459	{ 12.38(s) 13.04	{ 25.87 27.43	2127
토리움	Th	1686	1999	2715	12.52	28.44	1827
제루마니움	Ge	897	1112	1635	10.94	15.15	959
주석	Sn	823	1042	1609	9.97	13.11	232
연	Pb	483	625	975	10.69	9.60	328
탄타루	Ta	2407	2820	—	13.00(s)	40.21	2996
크럼	Cr	907	1090	1504	12.88(s)	17.56	1900
모리부텐	Mo	1923	2295	—	11.80(s)	30.31	2622
텅스텐	W	2554	3016	—	12.24(s)	40.26	3382
우라니움	U	1461	1730	2338	12.88	25.80	1132
만간	Mn	717	878	1251	12.25(s)	14.10	1244
철	Fe	1094	1310	1783	{ 12.63(s) 13.41	{ 20.00 21.40	1535
코발트	Co	1249	1494	2056	12.43	21.96	1478
닉켈	Ni	1157	1371	1884	{ 13.28(s) 12.55	{ 21.84 20.60	1455
로디움	Rh	1681	1971	2607	13.55	30.40	1967
파리디움	Pd	1156	1405	2000	11.46	19.23	1555
이리지움	Ir	1993	2340	3118	13.06	34.11	2454
백금	Pt	1606	1904	2580	12.633	27.50	1774

(注) A列에 (s)이 표시되어 있는 것은 固體의 蒸氣壓이고, 印이 없는 것은 液體時의 것이다.

時間의 Seasonning 이 必要하게 된다. 한편 真空의 경우 표 1에서 同一露占을 나타내는 真空度는 10 Torr 程度로 容易하게 到達하는 壓力이다. 따라서 真空中에서는 一般的의 保護霧圍氣 gas에서는 光輝熱處理가 不可能한 Ti 및 Ti合金도 光輝熱處理가 可能하다.

### 3.2. 脫炭 漫炭現象이 없다.

鋼의 热處理에 있어서 脫炭層은 烧入하여도 充鎵硬化되지 않고 또 烧割의 原因이 되는 것으로 脫炭防止에 充鎵히 유의해야 한다.

霧圍氣熱處理에서는 鋼中의 炭素量과 雾圍氣의 炭素濃度를 같게 雾圍氣調整하는데 많은 시간이 걸린다.

한편 真空中에는 金屬의 蒸氣壓은 표 2에 나타난대로 高溫까지 安定되어 있고 真空熱處理의 경우 脫炭 漫炭의 檢定은 전혀 할 필요가 없다. 이것은 研磨여유가 거의 없는 工具의 長命化에 역할을 한다.


### 3.3. 脫脂作用

金屬의 表面에는 切削油 윤활제 등의 가지가지의 油脂類가 부착되어 있다. 이것은 比較的 蒸氣壓이 높은 것으로 真空下에서 加熱하면 鮑解하기 前에 低溫에서 容易하게 蒸發하여 真空容器의 水冷壁에 응축되든가 排氣系에서 除去된다.

따라서 真空熱處理의 경우 特수한 被熱處理材를 除하고 處理前에 脫脂洗淨은 必要치 않다고도 한다. 그러나 一般的으로 真空炉의 油脂類에 의한 오염을 防止하기 위하여는 有機質 溶剂 또는 酸洗等에 依한 脫脂가 이루어 진다. 이러한 真空中에서의 脫脂效果를 利用한 處理에 Stainless 線의 光輝燒鈍 Al foil의 脫脂燒鈍 烧結工程의 脫 wax 處理等이 있다.

### 3.4. 脫 scale 作用

金屬의 酸化反應에는 다음 平衡의 成立된다.

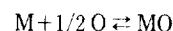

이 평衡에서 温度가 정해지면 酸素의 鮑壓은 一定하게 된다. 이 平衡壓을 해리압이라 한다.

熱處理霧圍氣中の 酸素鮑壓이 解離壓보다 클때 反應은 右로 進行하고 酸化가 적은때는 左로 進行 酸化物은 還元된다. 그럼 1을 보면 鐵의 酸化物의 解離壓은 低壓測에 있고 一般的으로 热處理炉로서 얻어지는 真空度 ( $1.3 \times 10 \text{ Pa}$ ,  $1 \times 10 \text{ Torr}$ )에서는 鋼을 热處理溫度에서 酸化가 通行하는 것을 나타낸다. 그러나 實際는 解離壓보다 높은 壓力으로 無酸化光輝熱處理가 되어 酸化

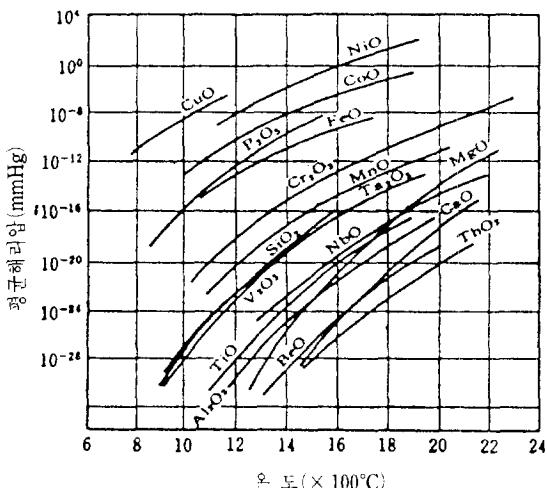


그림 1. 金屬酸化物의 解離壓

scale 이 붙은 部品에서도 逆으로 還元되는 것이 現状이다. 真空中에서 加熱하면 表面의 酸化物이 低級酸化物로 變化하고 그 過程에서 일어나는 酸化物(suboxide)가 熱的으로 不安定하고 升華를 일으킨다는 說이 有力하다.

真空中에서 炭素와 酸化物을 접촉시켜 高温에 加熱하면 酸化物이 炭素에 의해 還元되는 現象이 있다. 따라서 scale 이 存在하는 部品을 真空熱處理하면 scale 直下에서는 脫炭이 일어나는 것을 注意해야 한다. 一方 本現象을 利用하여 아도마이즈粉의 脫炭 脫酸處理 및 金屬酸化物의 환원처리가 真空爐에서 일어난다.

### 3.5. 脫 GAS 作用

真空中에서 脫 GAS 效果는 以前부터 真空溶解의 鮑野가 크다. 一般的으로 金屬은 高温일수록 gas 的 용해도가 크다.

따라서 溶解狀態에서 急冷되면 金屬中의 gas는 放出되지 않고 多量의 gas 가 金屬中에 남아 Pin Hole Blow Hole 등의 결함이되고 또 機械的 性質을 老化한다.

金屬中의 gas 的 溶解度는

$$C = KP \text{ (Henry 的 式)}$$

C : gas 的 溶解量

K : 温度에 관하는 定数

P : 雾圍氣中의 gas 的 鮑壓으로 나타낸다.

P 的 鮑壓을 낮추면 真空中의 热處理에서는 P=0에

가깝게 되고 金屬中에 GAS 量은 表面에서擴散 → 表面에서 放出 → 排氣의 過程을 따라 減少해 간다.

真空脫 GAS 热處理로서는 Ti材의 脫水素處理 鍍金後의 脫水素處理 및 真空機器에 使用되는 部品의 脫gas處理等이 있다.

### 3.6. 热處理變形이 적다.

热處理後의 變形은 後工程의 機械加工工數를大幅으로 올리는 것으로 變形防止對策은 热處理에서 重要한 課題이다.

真空熱處理는 다른 热處理方法에 比해 變形이 적다고 하는 報告가 많이 되고 있다.

變形에는 應力에 依한 變形과 物質自體의 組織變化에 依한 膨脹收縮이 있어 變形을 생각하는 경우 兩者를 區別하여 생각하여야 한다. 應力에 依한 變形은

- (1) 热處理 前工程에서 建留應力에 의한 變形
- (2) 自重에 依한 變形
- (3) 加熱冷却時에 받는 热應力에 의한 變形
- (4) 金屬組織의 變化(變態)에 의한 變形이 있다.

따라서 變形이 적은 热處理를 하면 热處理前에 鍛造荒加工等의 建留應力を 미리 除去할 것 및 自動力에 依한 變形의 發生이 없는 均一加熱 均一冷却이 되도록 準備가 必要하다. 真空熱處理가 變形이 적은 原因은 加熱이 放射加熱만으로 다른 加熱方式에 比해 완만한 加熱方式이므로 加熱時의 热應力도 적어지기 때문이라고 推定한다.

그러나 一室型의 gas冷却式 真空熱處理爐의 경우는 爐溫이 常溫에서의 加熱이므로 加熱開始에서 冷却完了까지 被處理物이 移動하지 않으므로 移動時의 應力도 걸리지 않고 變形은 보다 적어지는 傾向이 있다.

표 3 표 4는 SKD 11 및 SKH 51을 一室型高速高壓,

표 3. SKD 11 變形 data

T/P 材法	保持方法	처리	A 점	B 점	C 점
$\phi 15 \times 170 \text{ mm}$	달아맵	처리전	0.010	0.010	0.010
		소입후	0.008	0.003	0.005
	수평유지	처리전	0.010	0.010	0.005
		소입후	0.010	0.040	0.017
$\phi 30 \times 300 \text{ mm}$	달아맵	처리전	0.010	0.010	0.010
		소입후	0.005	0.080	0.010
	수평유지	처리전	0.010	0.010	0.005
		소입후	0.010	0.080	0.010

#### 표 4. SKH 51 變形 data

T/P 材法	保持方法	처리	A 점	B 점	C 점
$\phi 15 \times 170 \text{ mm}$	달아맨	처리전	0.015	0.010	0.002
		소입후	0.020	0.025	0.001
	수평유지	처리전	0.010	0.008	0.005
		소입후	0.010	0.060	0.006
$\phi 30 \times 300 \text{ mm}$	달아맨	처리전	0.010	0.008	0.008
		소입후	0.020	0.085	0.015
	수평유지	처리전	0.010	0.008	0.008
		소입후	0.010	0.150	0.010

#### 1) 保持方法

針金을 垂直으로 달아맨 것과 basket 上에 水平으로 保持

#### 2) 热處理 cycle

- SKD 11  
 $550^{\circ}\text{C} \times 40 \text{ min} - 800^{\circ}\text{C} \times 30 \text{ min} - 1020^{\circ}\text{C} \times 25 \text{ min}$   
 5 bar N G.F.C
- SKH-51  
 $550^{\circ}\text{C} \times 40 \text{ min} - 880^{\circ}\text{C} \times 30 \text{ min} - 1180^{\circ}\text{C} \times 15 \text{ min}$   
 5 bar N G.F.C

#### 3) 尺寸測定

向 CENTER에 의한 兩端(A,C) 및 中央(B)

gas 冷却方式真空熱處理爐에서 實施한 丸棒의 變形 data 이다.

#### 3.7. 品質의 安定性向上

真空熱處理는 從來의 雾圍氣 gas 및 salt bath 热處理의 것과 脫炭防止로 인한 雾圍氣 및 salt 的 번잡한 調整의 必要가 없고 또 열속熟鍊度도 必要로 하지 않는다. 其他 脫元素도 鮑壓 control(自動)에 의해 容易하게 防止되어 高度의 熟鍊度 및 經驗을 必要로 한다.

따라서 热處理 lot 내 및 lot 間의 品質의 鮑布가 없어 진다.

#### 3.8. 品質(耐久性)의 向上

真空加熱에서는 脫炭 浸炭 및 脫元素에 依한 變質層의 發生이 없이 耐磨耗性을 向上시킨다. 또 脫gas 作用에 依한 機械的性質의 向上도 종래의 热處理에 比해 우수함을 報告되고 있다. 特히 热處理后의 연마를 하지 않는 工具에서는 그 경향이 현저하게 나타난다.

#### 3.9. 作業環境이 좋다.

現在의 真空熱處理爐는 冷壁型이 거의이고 炉 외각은 常溫이다. 또 gas도 窒素 gas Ar GAS 等의 不活性 gas를 使用하는 것으로 安全하고 無公害로 作業환경이 매우 良好하다. 鮑壓 gas로서 水素 gas 等의 可燃性 gas를

使用하는 case가 있으나 炉가 真空容器로 되어 있음으로 폭발을 일으키는 걱정은 없고 또 排氣되는 可燃性 gas가 油回転 pump 排氣口부근에 空氣와의 접촉을 防止하므로 窒素 gas에 依한 自動 Purge Line이 되어 있는 것도 있다.

#### 3.10. 自動化가 容易(省力化)

真空熱處理爐의 제어對象을 壓力 温度 및 機械的 움직임만으로 自動化가 容易하다. 최근에는 炉內搬送을 포함 computer를 設置하여 無人操業에 의한 省力化도 모한다.

#### 3.11. 炉省 ENERGY

真空熱處理爐의 경우 斷熱材로서, 热容量이 적지만 斷熱效果가 높은 알루미나울(Alumina wool) 또는 Graphit wool이 使用된다. 또 真空이므로 放熱에 의한 热損失은 종래 炉에 比해 매우 작다.

### 4. 真空熱處理上의 注意事項

#### 4.1. 脫元素 作用

金屬材料의 真空熱處理에 있어서 真空壓力을 낮게 하면 할수록 좋은 것은 아니다. 被處理材의 合金元素의 각각의 蒸氣壓에 의한 真空壓力을 決定해야 한다. 即熱處理溫度에 있어서 合金元素의 갖는 蒸氣壓보다 낮은 壓力에서 热處理하면 金屬表面의 脫元素現象을 일으켜 變質層을 만들고 光輝性도 나쁘게 되고 표면이 거칠게 되는 原因이 된다.

工具鋼類의 合金元素는 때로는 脫元素를 일으키기 쉬운 蒸氣壓이 높은 元素는 표 2의 金屬의 蒸氣壓表에서 도 알 수 있듯이 Mn Cr Si 등이다.

그림 2는 SKD 11의 操業의 例로서 이 热處理 cycle를 보면 脫元素의 發生하지 않는 温度까지는 真空加熱( $0.013 \text{ pa}, 1 \times 10^{-4} \text{ Torr}$ )로 그后 窒素 gas Ar gas 等의 高純度不活性 gas를 導入하여 一定鮑壓( $67 \text{ pa} : 5 \times 10^{-1} \text{ Torr}$ )로 鮑壓 control 加熱하므로 脫元素를 막는 것이 된다. 一般的으로 真空熱處理爐는 全自動으로 gas 鮑壓調整이 되도록 되어 있다.

#### 4.2. 窒化現象

真空熱處理에 쓰이는 鮑壓調聲 및 冷却用 gas는 一般性으로 COST面에서 窒素 gas가 使用되고 있다. 그러나 窒素 gas는 準不活性 gas이므로 高溫에서 窒化物을 만들기 쉬운 金屬과 反應하여 窒化物을 만드는 예가 있

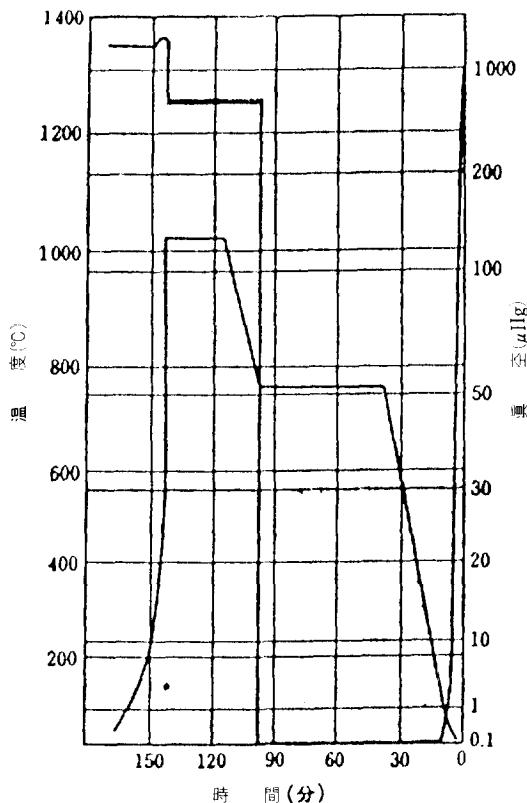


그림 2. SKD-11 操華例

다. 真空熱處理 경우 金屬表面이 脫脂作用 脫 SCALE 作用 脫元素作用등이 보다 活性化되어 있으므로 이러한 窒化現象이 일어난다고 推測한다. stainless 鋼等을 1000°C以上의 高溫에서 處理하면 窒化現象을 일으키므로 注意를 要한다. 例를 들면 SUS 304의 deep drawing 제품을 제작하는 中間燒鈍處理(1050°C 窒素 鮎壓 1 Torr, 窒素(gas 冷却)의 반복으로 微量인 表面窒化層때문에 deep drawing 時 crack 發生한 경험이 있다.

航空機關係의 真空熱處理에 使用하는 gas로서 나타나는 現象을 防止하기 때문에 窒素gas 대신 Ar gas가一般的으로 使用되고 있다.

그러나 사진 1을 13Cr 系의 stainless 部品에 硬化目的으로 真空爐로 窒化處理를 일으킨 斷面組織이다.

#### 4.3. 炭素粉末에 의한 局部的 濃炭現象

真空熱處理爐의 加熱室의 斷熱材 Heater 炉床等에 Graphite 材가 쓰여지는 例가 많다. 이 Graphite 材에서

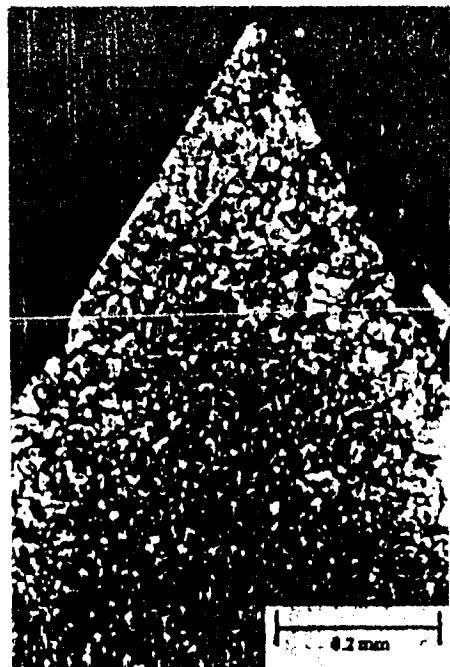


사진 1. stainless 鋼의 窒化現象

粉末이 高溫에 被處理物에 附着하면 局部的 過剩浸炭現象이 일어나 部品을 脆化시킨다. 特히, stainless 鋼이 極導物 小物나사 部品等의 热處理에는 注意를 要한다. 따라서 이러한 部品을 热處理하는 데는 加熱室에는 Graphite 斷熱材를 使用하지 않는 데를 使用할 뿐이다.

#### 4.4. 鐵과 炭素와의 反應

鐵과 炭素와를 接觸시켜서 真空中에서 加熱하면 4.3項에서 밀한 마와 같이 浸炭現象이 시작되고 그림 3의 鐵-炭素系의 狀態圖에서 共晶溫度 以上에 加熱하면 炭素의 浸入이 進行함에 따라 녹기 시작한다. 따라서 斷熱材에 Graphite를 使用하고 있는 데는 被處理物을 떨어뜨리지 않도록 주의해야 한다.

#### 4.5. 融着現象

高速度鋼의 烧入 과마로이等의 磁性燒鈍等의 高溫에서 热處理時 被處理物끼리 또는 被處理物과 basket 와의 接解부에 融着現象을 일으킨다. 이現象은 真空中에서 脫脂作用 脫 scale 作用 및 Cr Si Mn 等의 蒸氣壓이 높은 元素가 蒸發하고 金屬의 表面이 活性化되어 確散接合되는 것으로 推定된다.

融着防止對策으로는 高溫度處理時의 窒素 gas 鮎壓을

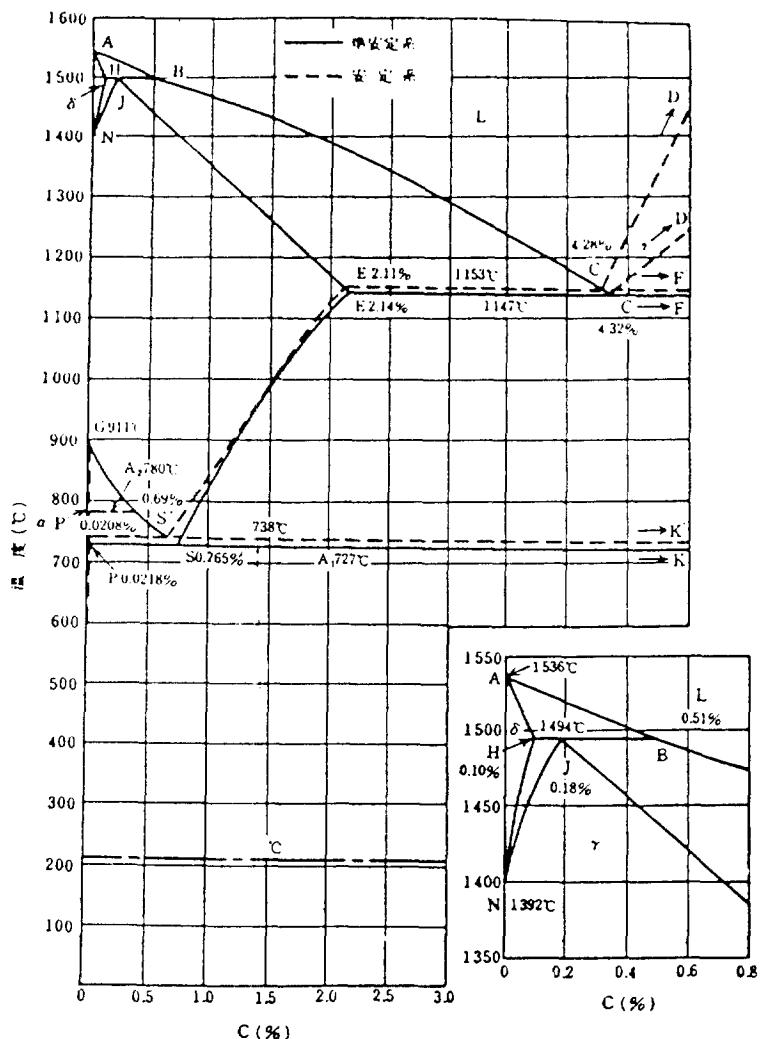


그림 3. 鐵-炭素系狀態圖

을리면 效果가 있다. 그러나 4.2項에서 말한 바와 같이 硅化가 문제로 되는 部品에서 使用할 수 없다. 그外는一般的으로 쓰여지는 方法으로는 Ti를 數% 포함한 耐熱鋼製의 保持具를 使用하든가 保持具에 離形剤의 塗布를 한다. 離形剤로서는 boronnitride는 粉末 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 粉末等이 있다. 한편 이 融着現象을 利用하여 stainless wool을 成形融著시킨 filter 部品이 있다. 그外 擴散接合處理에 真空이 利用되어 있다.

#### 4.6. 油冷時의 浸炭現象

高速度鋼을 真空炉에 油碗入하면 蒸氣膜段階에서 鮎解하여 冷却剤에 의해 浸炭現象이 일어나 鋼의 表面에 炭

素가 附着하여 表層에 白層이 發生하는 것은 잘 알려져 있다. 이 浸炭現象防止策으로는 油槽上에서 100°C以下까지 窒素gas에 依해 gas冷却한 후 油冷却을 하므로서 防止한다.

4.7. 550°C 以下の 低温에서의 热處理 真空中에서의 加熱은 放射加熱이므로 다른 加熱方式에 比해 加熱이 완만하여 热應力에 依한 變形이 작은 利點이 있다. 그러나 全放射 energy w는 stephan bontzmann의 法則에 의해 絶對溫度 T의 4華에 比例하여 增加한다.

$$W = \sigma T^4$$

$\sigma$  : 比例定数

따라서 真空加熱의 경우 低温域에서 放射 energy 가 적으므로 가려진 部品의 昇温이 極端으로 높어지므로準備 heat cycle 決定에 주의하여야 한다.

爐의 크기 裝入方法에서 多少다르나 爐의 中心部에 놓여진 部品의 昇温이 外周部에 比해 1~2時間 높어지는例도 있다. 이러한 理由에서 真空中에서 烧戻處理는 原則的으로 피해야 한다.

또 航空機 業界의 热處理規格中에서 550°C 以下의 真空热處理爐의 使用은 禁止하고 있는것도 있다. 이들의欠點을 除外하기 때문에 低温處理는 일단 真空排氣한 中에 窒素 gas Argon gas 等의 不活性 gas에 의해 復壓 (90 Kpa, 650 Torr)되어 流氣加熱하는 低温處理(燒戻)用의 光輝熱處理爐를 쓰는 것이 바람직하다.

## 5. 真空热處理 方案

### 5.1. 洗淨

眞空中에서 加熱은 3.3項에서 말한 바와 같이 脫脂使用이 있고 油脂類가 付着해 있어도 鮮解溫度에 達하기 前에 蒸發하는 것으로 一般鋼의 热處理에서는 光輝性도 얻어진다. 그러나 이것의 油脂類는 真空中에서 急激히 蒸發하기 때문에 真空壓을 높여서 壓力回復에 作業時間이 길어져서 悪影響을 미친다. 또 蒸發한 油脂類는 一部는 排氣系에도 휩싸여 油回轉 pump의 性能을 省化 시켜 一部는 水冷壁에 응축하여 爐內를 더럽하고 다른 高真空을 필요로 하는 热處理를 할 때 문제가 있다. 따라서 真空热處理前에 충분히 脫脂洗淨할 必要가 있다.

一般的으로 쓰여지는 洗淨으로는 tricro ethylene 또는 tricro ethane 等의 有機溶劑에 의한 冷剤에 의한 冷液洗淨 및 蒸氣洗淨이 쓰여진다.

### 5.2. 作業準備

热處理에 있어서 如何히 變形을 적게 하느냐 하는 것은 매우 重要한 課題이다. 真空热處理는 다른 热處理方法에 比해 變形이 적으나 準備方法이 不適合하면 失敗하는例가 있다. 即 作業準備는 變形防止의 重要한 key를 갖고 있다. 準備에는, 法則은 없으나 어떻게 놓으면 均一加熱 均一冷却이 되고 또 自重에 의해 變形이 없겠나를 생각할 必要가 있다.

### 5.3. 热處理 cycle 的 決定

眞空热處理의 热處理 cycle을 만드는데는 昇温速度 予熱温度 維持時間 冷却方法 等 어떻게 定하면 좋을까 特


히 放射加熱의 昇温速度 維持時間에 對하여는 당황하는 일이 있을 것으로 생각된다. 그림 5는 热處理 cycle의 決定法을 實驗 data를 근거로 作成한 것으로 予熱의 維持時間은 處理物의 中心溫度가 目標溫度 -10°C에 到達 할 때 까지의 時間 烧入溫度 維持時間은 同一하게 -5°C에 到達해서 dies 鋼의 경우 20~30 鮎의 維持時間은 갖게 할 것이다.

## 6. 真空热處理의 實際

### 6.1. 真空焼鍛

#### 1. 冷間 및 热間 dies 鋼의 烧入

(例) SKD-11, SKD-61

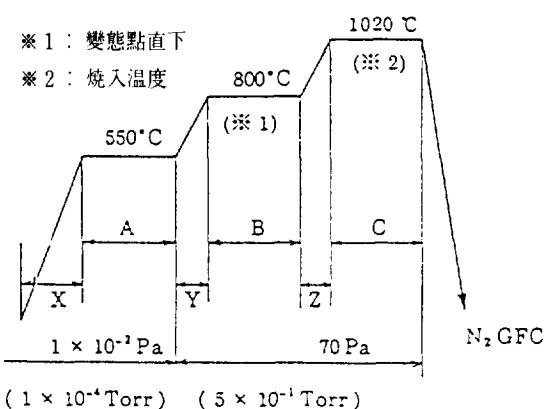

注 : 1 Pa =  $7.5 \times 10^{-3}$  Torr

#### 2. 高速度工具鋼의 烧入

(例) SKH-51

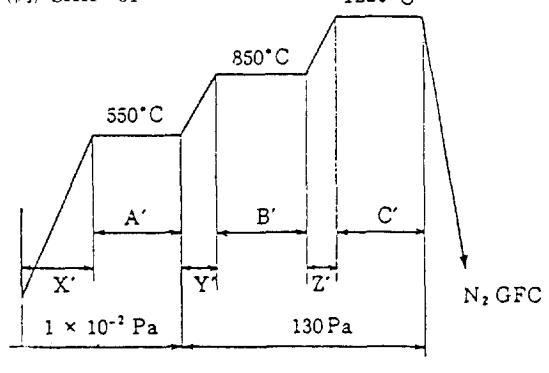


그림 5. 真空热處理 CYCLE 決定方法(1)

断面形状 保持時間	(丸)	(正方形)	(長方形)
	A=A'	40 鮎/φ 25	φ×1.2
B=B'	30 鮎/φ 25	φ×1.2	φ×1.4
C	25 鮎/φ 25	φ×1.2	φ×1.4
C'	12.5 鮎/φ 25	φ×1.2	φ×1.4

注 1)  $\phi 100$  以下の上表


$\phi 100$  を 初段하는 경우

C : 20 鮎/φ 25 C' : 10 鮎/φ 25

2) C, C' の 最小保持時間

C : 20 鮎 C' : 10 鮎

3) 中空丸棒의 保持時間

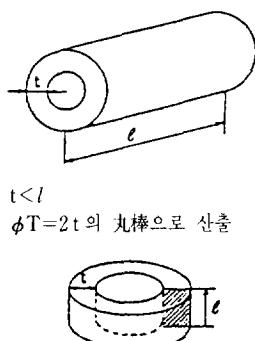

$t \geq l$

断面形状에서 正方形, 또 長方形의 算出基準에서,  
 $T=l$ 로 산출한다.

그림 5. 真空熱處理 cycle 決定方法(2)

#### 6.1.1. Ti 및 Ti合金의 光輝燒鈍

Ti의 热處理에는 酸素(水餉) 窒素 水素의 混入을 極力防止하는 것이 必要하다. 이러한 清淨된 雾團氣條件를 얻는 데는 真空이 最適이다. 또 热處理前의 洗淨도 完全 脫脂가 必要하다.


Ti의 光輝熱處理는 真空中이라 하면  $5 \times 10^{-5}$  Torr ( $6.7 \times 10^{-3}$  Pa) 以下の 壓力이 必要하게 된다. 또 热處理炉로서도 放出gas 가 적은 한편 吸着gas 가 적은 構造 即 金屬 heater 金屬라세이션 SEALED 構造의 炉가 필요하다.

炉型式도 热處理마다 大氣에 싸이므로 水餉의 吸着이 있는 單室炉보다 2室型, 3室型의 쪽이 바람직하다.

昇温速度				
昇温	X=X'	=Y'	Z	Z'
昇温速度	10°C/mm	10°C/mm	10°C/mm	15°C/mm 以上*

#### 3. 热間 dies 鋼, 高速度工具鋼의 烧戻

焼戻의 温度

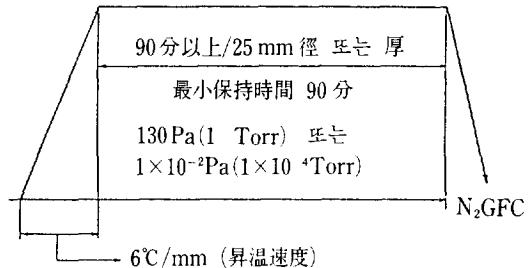

#### 4. 冷間, 热間 dies 鋼 및 高速度工具鋼의 烧鈍

燒鈍 温度

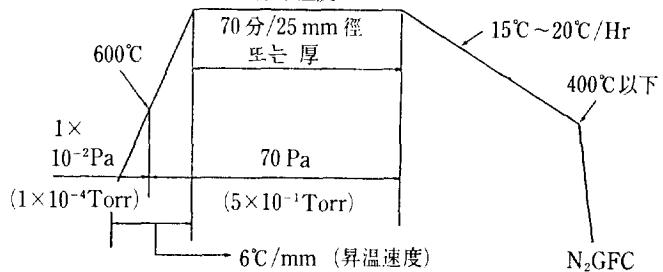


그림 5. 真空熱處理 cycle 決定方法(3)

單空型에서는 吸着水餉除去로 오랜시간 真空排氣를 하면서 加熱하면 좋은 肉果를 얻을 수 있다.

그리나 간편한 것으로는 Ti 나 Ta의 箔에 싸서 多少 真空壓力이 높아도 光輝燒鈍이 可能하다.

#### 6.1.2. 磁性燒鈍

電磁軟鐵 添素鋼板 Permalloy 等의 真空磁性 烧鈍이 많이 이루어지고 있으나 真空中에서 處理하면 종래의 水素雾團氣의 경우보다 더 磁性特性이 改善된다. 그것은 結晶粒界의 不純物이 빠져나가고 結晶粒의 成長을 容易하게 하고 있기 때문이다. 또 真空炉에서는 從來炉에 比해 處理溫度를 올리는 것도 磁性特性의 改善에 역할을 하고 있다. 따라서 處理溫度를 올리면 被處理物과 같이 融着이 促進되는 것으로 준비에 주의할 必要가 있다.

#### 6.1.3. stainless 線의 烧鈍

stainless 線의 光輝燒鈍時 壓力이 지나치게 낮으면 脫

Cr 가 일어나 銀白色化하여 金屬光澤을 잃게 됨으로 주의할 必要가 있다. 1 Torr(133 Pa) 程度의 鮎壓으로 作業하면 해결된다.

### 6.2. 真空(固)溶体化處理

종래부터 真空爐에서 溶体化處理는 해왔으나, 冷却速度의으로 두꺼운 部品 및 裝入量이 많아지면 不滿足스러워 졌다. 近年에는 冷却gas 壓을  $4\sim 5 \text{ kg/cm}^2\text{G}$ 로 하여 加壓gas 冷型 真空爐의 開發이 되어 半冷 까지 約 2 鮎의 冷却速度를 必要로 하는 SUS 304 및 waspaloy 等의 耐熱鋼의 溶体化處理等도 되는 冷却速度가 얻게

되어 航空機業界 他多方面에 採用되고 있다.

### 6.3. 真空燒入

#### 6.3.1. 真空 gas 燒入

gas 冷却式真空熱處理爐는 光輝熱處理가 된다. 脫炭浸炭이 없고 變形이 적은 作業環境이 좋은것 等 여러가지 利點에서 急速한 發展을 하였다.

初期의 gas 冷却式 真空 热處理爐는 650~700 Torr (87 KPa~93 KPa)의 減壓冷却式으로 큰金型 高速度鋼의 切削工具 等의 燒入에는 冷却速度가 不充夠하였다.

一般的으로 gas fan 冷却速度를 빨리 하는 手段으로는

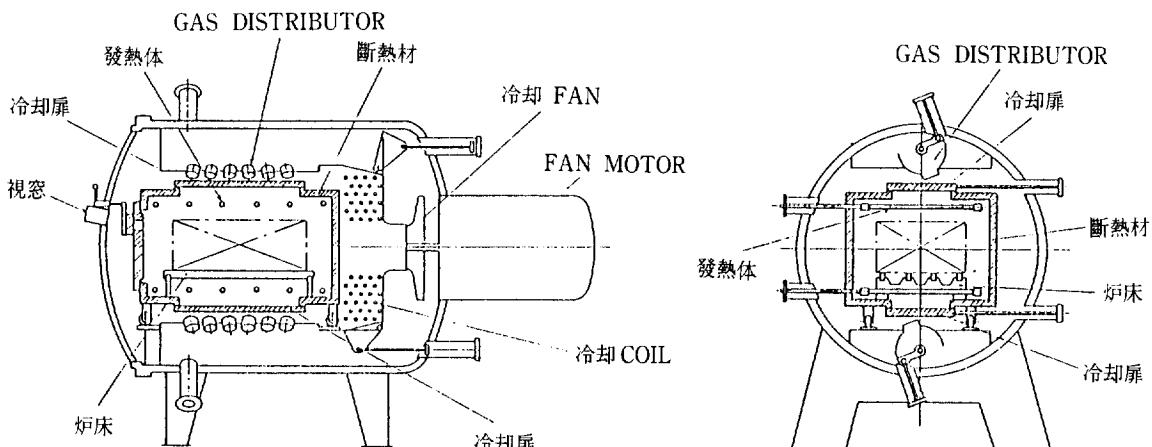


그림 6. 高速 gas 冷却式真空爐, VTTC 構造圖

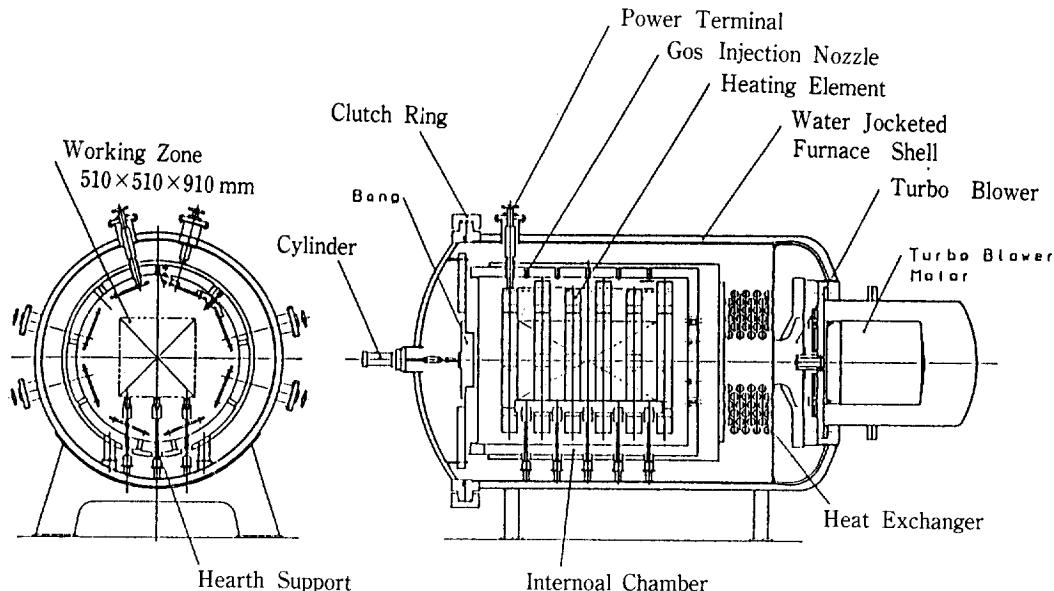


그림 7. 高速 gas 冷却式真空爐, NTT 構造図

- a) 热傳導의 良好한 gas 的 利用
- b) 冷却 gas 壓力의 增加
- c) 冷却 gas 循環量의 增加
- d) 순환 gas 温度를 낮춘다 等이 있다. 真空熱處理의  
冷却 gas 体로서 水素 gas He gas, 窒素 gas Ar gas 等  
을 使用할 수 있다. 이것의 gas 的 冷却能의 比는 窒素  
를 1로 하였을 때

$H_2 : He : N_2 : Ar \approx 2.2 : 1.7 : 1.0 : 0.9$  이다. 水素 또

는 He 을 使用하는 것은 冷却速度面에서 有利하나 安全面 및 價格面에서一般的으로 窒素 gas 가 使用된다.

$N_2$  gas 的 被處理物과의 反應이 문제가 되는 경우는 Ar gas 를 使用한다.

熱傳達係數( $\alpha$ )는 gas 的 壓力(P) 및 gas 的 風量(W)  
에 對하여 約 0.65 乘에 比例한다.

$$\alpha = (W \cdot P)^{0.65}$$

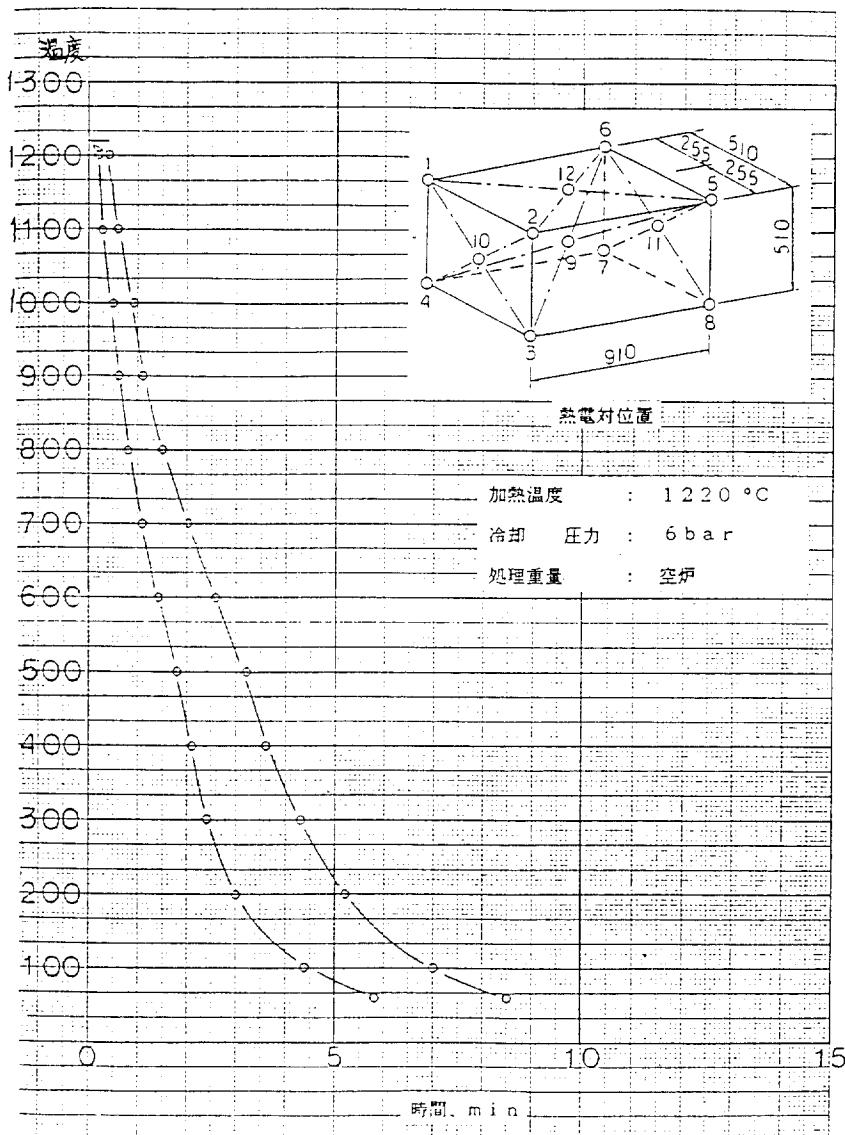
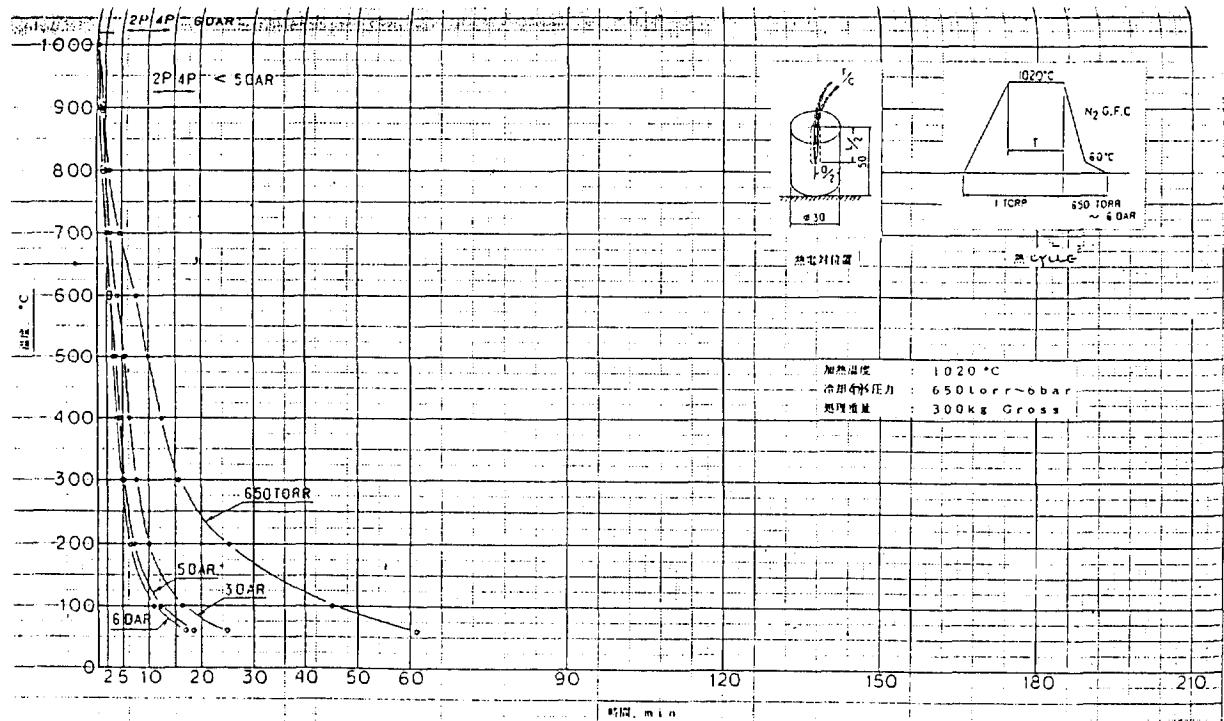
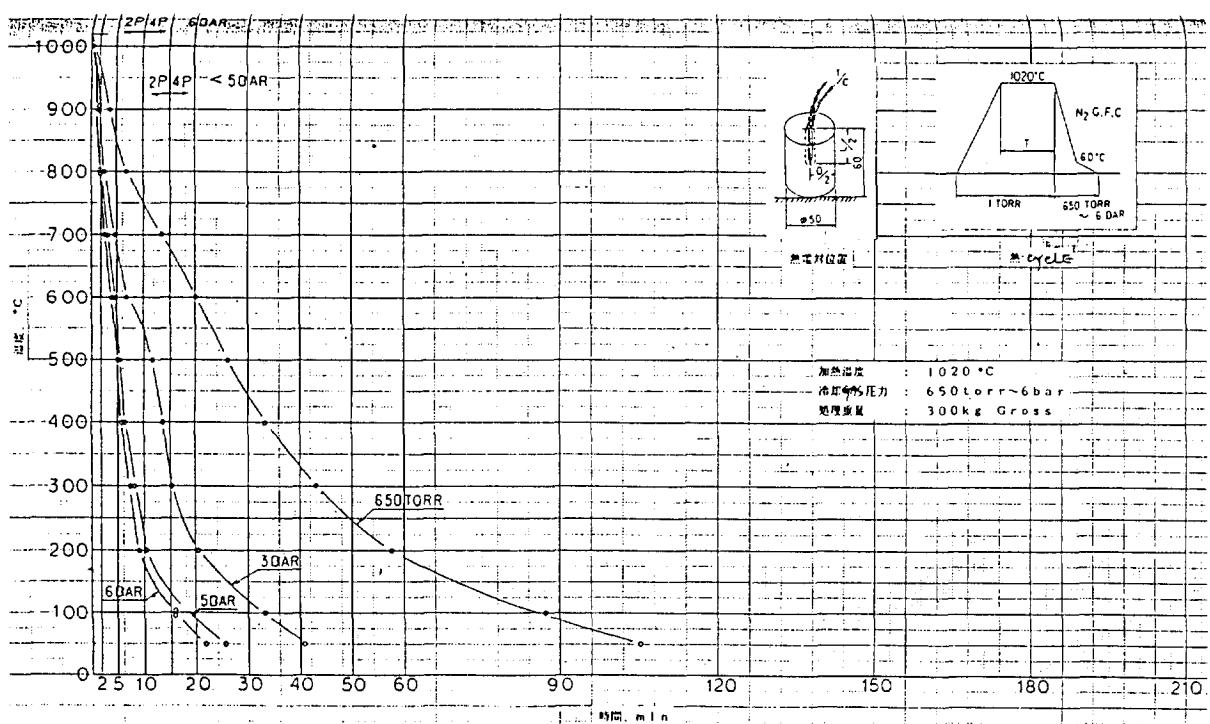
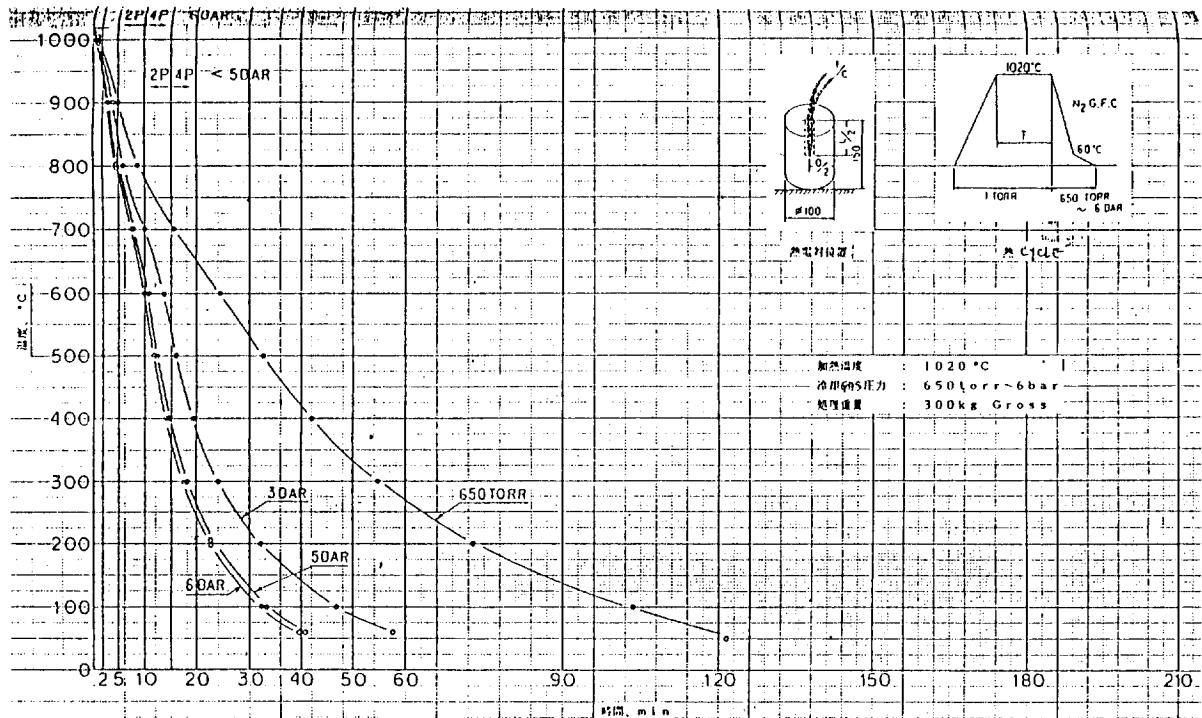
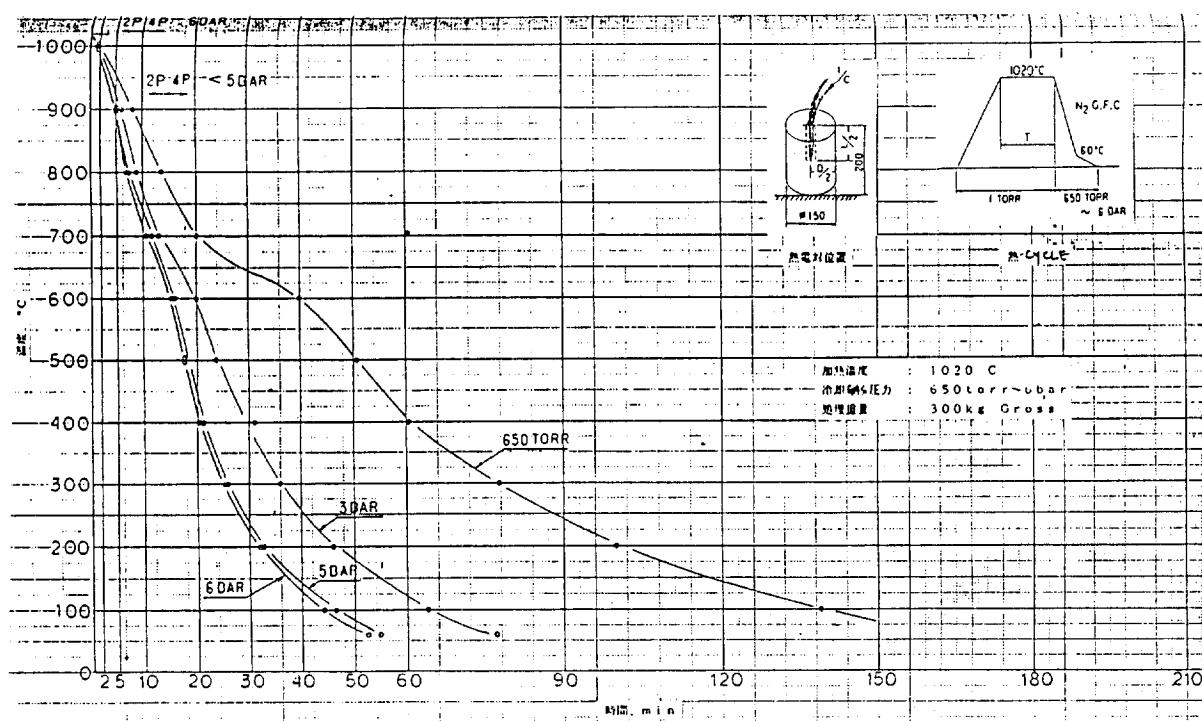


그림 8. NTT-450 PT 的 有效作業域의 冷却鮮布曲

그림 9. NTT-450 PT 炉의  $\phi 30$  供試材中心部 冷却曲線그림 10. NTT-450 PT 炉의  $\phi 50$  供試材中心部 冷却曲線

그림 11. NTT-450 PT 爐의  $\phi 100$  供試材中心部 冷却曲線그림 12. NTT-450 PT 爐의  $\phi 150$  供試材中心部 冷却曲線

即, 壓力を 倍로 하여도 風量을 倍로 하여도 冷却效果는 같다. 따라서 風量의 增加의 경우 風量이 風速에 比例하여 壓力損失이 風速의 自乘에 比例하므로 風量의 增加는 매우 큰 動力이 必要하게 되어 利得이 없다. 한편 壓力損失은 gas 壓에 比例하므로 gas 壓 增加에 比例하여 冷却 fan motor를 크게하면 된다. 따라서 gas 壓 增加가 效率이 좋은 冷却速度의 改良法이다.

冷却gas의 温度를 나추는데는 冷却水를 使用하여 热交換器에서는 限度가 있어 冷凍機를 使用하는 것은 cost up이 된다.

그림 6.7은 IHI-ABAR IPSEN의 高壓 高速gas冷却式 真空熱處理炉 VTTC型 및 NTT型의 斷面図이다. NTT-450 PT에 依한 冷却駁布測定結果를 그림 8 및 冷却速度測定結果를 그림 9~12에 表示하였다. 即冷却駁布測定은  $40 \times 80$  mm 및 冷却速度測定은  $30\phi \times 50$  mm  $50\phi \times 60$  mm  $100\phi \times 200$  mm  $150\phi \times 200$  mm의 試驗片을 使用하여 冷却gas壓力 87 KPa (650 Torr) ~600 KPa로 冷却한 各試片의 中心部에 있어서 測定值이다.

표-5,6은 SKD 11 및 SKH 51의  $20\phi \times 20$  mm,  $40\phi \times 40$  mm  $60\phi \times 60$  mm  $100\phi \times 100$  mm (SKH 51은 實施하지 않았음)의 試驗片을 使用하여 冷却gas壓力 87 KPa~500 KPa로 바꾼 경우의 烧入 烧戻后的 經度測定結果를 나타낸 것이다.

### 6.3.2. 真空油 烧入

真空에서 热處理는 비틀림이 적다고 밀하지만 油燒入의 경우는 油冷時에 發生하는 热應力 變態應力의 發生은 종래의 雾圍氣熱處理와 큰 차이가 없고 따라서 變形量도 달라지지 않는다.

最近은 真空用 hot quench oil도 開發되어 SuJ<sub>2</sub> bearing의 casing의 烧入에 적용되어 좋은 結果를 얻고 있다.

一般的으로 油面壓이 낮은 蒸氣膜段階가 길게 되고 特性溫度가 저하하여 高溫域에서 冷却은 늦어지고 있다.

이것은 油面壓의 저하에 따라 沸占이 내려가기 때문이다. 따라서 一般的으로 真空油燒入의 경우 油冷時에 大氣壓直下 (650 Torr, 87 KPa)까지 復壓한다. 그러나 이性質을 利用하여 油面壓을 調整하여 材質 形狀에 적합한 油冷速度를 얻고 變形量을 減少시키는 것이 可能하다.

### 6.3.3. 水燒入

水燒入의 경우 光輝性을 잃으므로 真空爐를 使用할必要性은 매우 적다.

Ti合金 等은 溶体化處理로 真空 purge後 Ar 雾圍氣 加熱하여 水冷하는 것도 있다.

### 6.4. 真空燒戻 및 時效處理

一般的으로 真空中에서 光輝燒入한 部品을 烧戻時 酸化 着色시켜서는 光輝燒入의 意味가 없다. 真空中에서 加熱은 放射加熱이고 低温에의 加熱은 極端으로 放射 energy가 적은 것으로 뒷면부鮑의 昇温이 늦어져 處理時間이 길어지는 欠占이 있다. 그러나 低温에서도 均熱 安定時의 温度鮑布는 더 나빠지지 않는다. 即  $480^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 는 충분히 可能하다.

眞空熱處理炉의 경우 烧入에서 烧戻까지 간단히 自動 cycle로 잘 이루어지고 있으나 烧戻를 하는 경우 다음의 것을 注意할 必要가 있다.

- a) 放射가 充鮑히 되도록 준비
- b) 處理量을 줄인다.
- c) 保持溫度  $-20^{\circ}\text{C} \sim -30^{\circ}\text{C}$ 에서 予熱할 것
- d) 保持時間은 길게 잡을 것

그러나 이와같이 注意하여 作業하여도 高速度鋼의 烧戻組織을 보면 烧戻不足의 組織을 나타내는 때도 있다. 따라서 切削工具等의 烧戻는 真空霧圍氣는 피하는 쪽이 좋다. 이러한 欠占을 除外한 光輝燒戻炉로서 一旦 真空排氣한 후에 窒素 Ar等의 不活性gas로 大氣壓直下까지 復壓하여 強性對流加熱 하는 것이 있다.

## 7. 真空燒結

從來부터 使用되어온 烧結爐는 水素gas나 암모니아分解gas를 使用한 連續爐가 主體였다. 이러한 爐로서는 使用되고 있는 爐材 및 壽命의 面에서 高溫에서 使用하기 어렵고  $1100^{\circ}\text{C}$ 以下의 使用 밖에 되지 못하였다.

燒結品도 強度를 必要로 하지 않는 部品이 主였다. 真空燒結爐에서도 爐材의 酸化에 의한 損失이 없으므로 炭素系의 爐材의 使用이 可能하게 되고 容易하게 高溫을 얻게 되었다.

眞空燒結에서는 脫gas 效果와 高溫燒結이 되므로 機械的性質이 改善된다. 따라서 最近에는 強度가 높은 部品에도 烧結品이 使用되게 되었다.

WC의 烧結에는 以前부터 이루어지고 있으나

Tungsten 과 같이 酸素와의 親和力이 強한 元素를 含有한 焼結品은 真空燒結이 매우 有利하다.

近年 希土類 磁石 (Sm-Co)의 烧結에 真空燒結이 採用되고 있다. 其他 粉末 高速度鋼의 烧結에도 적용되고 있다.




### 8. 真空浸炭

從來의 GAS 浸炭法의 欠占은

- 1) 가스의 調整에 時間이 걸림
- 2) 作業 環境이 나쁘다
- 3) 高溫浸炭이 되지 못하고 깊은 浸炭깊이를 얻는데는 長時間은 要한다.
- 4) 表面異狀層이 나타난다 (Cr, Si, Mn 等의 粒界酸化).

眞空浸炭은 真空中에서 被處理物을 加熱하여 表面을 清淨케 하여 活性化하여 CH<sub>4</sub>, C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>等의 炭化水素系의 gas를 送入하여 減壓下에서 浸炭하는 方法이다.

炉内에 送入된 이들 gas는 다음과 같이 高溫에서 鮎解하여 浸炭이 이루어 진다.

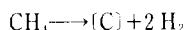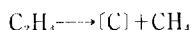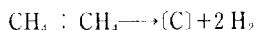

위의식에서 알수 있듯이 反應은 鮎解만의 一方通行이다. 鮎解에 의해 體積이 張창한다. 鮎解는 被處理物의 触媒作用에 의해 鮎解된 原子狀 炭素 (C)가 浸炭에 관여한다. 따라서 裝入量이 많으면 당연히 鮎解量도 增加하여 炭化水素炉의 gas의 消費量도 많게 된다.

위와 같은 條件下에서 항상同一한 浸炭條件을 얻는 것은 壓力を 一定히 調節하는 것과 雾圍氣의 C濃度 (CH<sub>4</sub>濃度)를 一定하게 할 必要가 있다. 炭素濃度 調節에는 一般的으로 赤外線에 依한 雾圍氣中의 \*留 CH<sub>4</sub>量을 제어하므로서 이루어 진다.

雾圍氣gas로서는 CH<sub>4</sub>를 使用하는 경우 真空脫gas工程后 炉내를 浸炭雾圍氣壓에 復壓할 때 CH<sub>4</sub>만으로 이루어 진다. 그러나 C<sub>3</sub>H<sub>8</sub> C<sub>4</sub>H<sub>8</sub> gas를 使用하는 경우 炭素量이 많아서 窒素gas 및 炭化水素gas를 所要比率로 送入하여 初期의 雾圍氣 炭素濃度를 一定히 한后 赤外線 제어로 炭化水素gas를 EN-RICH 하여 CH<sub>4</sub>濃度를 一定히 제어한다.

眞空浸炭의 利點은

- (1) 光輝浸炭
- (2) 高溫浸炭(浸炭時間의 短縮)
- (3) 均一浸炭(脫gas, 活性化處理后 浸炭gas 送入)
- (4) 表面異狀層이 發生하지 않음(酸素의 存在가 거의 없다.)
- (5) stainless 鋼의 浸炭可能
- (6) brazing 과 浸炭이 同一 工程에서 된다.
- (7) 雾圍氣의 條件이 不要
- (8) 作業環境이 좋다
- (9) 浸炭gas의 消費量이 적다. 等이 있고 唯一한 欠占으로는 反應이 鮎解反應의 一方通行이므로 赤外線제어에 의하나 必要이상 充鮎하게 CH<sub>4</sub>濃度를 제어해도 多少의 shooting의 發生을 防止하는 것은 不可能하다. 그러나 最近의 真空浸炭爐는 heater 및 斷熱材를 종래의 graphite에서 SIC 및 Alumina等 斷熱材로 變更하므로서 Burn out가 可能하게 되어 shooting도 解決하였다.