


콘크리트구조물의 보수·보강기법

국내의 콘크리트 구조물의 보수·보강사례 - 건물 본체에 대한 보강사례 -

Cases for Repair and Strengthening
R / C Building Structures in Korea

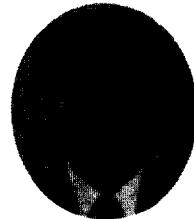

한 영 철*

1. 서 론

철근콘크리트 구조물은 공용기간 동안 환경조건의 변화, 재료의 특성에 기인된 하자, 무분별한 초과하중 및 구조설계 오류와 시공 결함등 여러 가지 원인에 의하여 성능저하되어 구조물의 수명 단축 및 안정성을 떨어뜨리고 있다.

여러가지 원인에 의하여 발생된 철근콘크리트 구조물의 성능저하 부위는 보수, 보강을 통하여 성능저하에 대한 저항성을 향상시키고 부족한 내력등 구조물의 안정성을 회복시켜야 한다.

구조물의 손상원인은 구조체의 물성조사(콘크리트 강도 및 중성화 여부) 및 시공상태 조사(부재제원 및 철근배근 조사), 사용성 조사(용도변경에 따른 하중조건 변화)와 이를 고려한 구조검토 등의 안전진단을 통하여 그 원인을 판단하여야 한다. 이와 같은 손상원인에 대한 결과와 함께 보수, 보강설계가 이루어지고 현장과 보강부위의 대한

향후 유지관리를 고려하여 적절한 보수·보강방법이 선택되어져야 한다.

아래에 철근콘크리트 구조물의 하자 및 그에 따른 보수·보강방법을 사례별로 기술하였다.

2. 강재 보 설치 및 강판압착 보강방법

2.1 대상건물

- ① 건물명 : 서울 D사옥 보강
- ② 건물규모 : 옥탑 1층 / 지상 7층 / 지하 1층, 연면적 5,808m²
- ③ 구조형식 : 철근콘크리트 구조

2.2 피해상황

- ① 사무실 용도로 사용되고 있는 전 층 슬라브에 처짐이 상대적으로 4~5cm 정도 발생되어 있고 수평균열이 슬래브 상부에 보 경계에서 1.0~1.5mm 발생되어 있다. 보 단부에서는 사인장 균열

* 정회원, 쌍용양회(주) 진단기술팀 건축팀장, 공학박사

이 0.3~1.5mm의 균열로 2~3개 발생되어 있고 중앙부에서는 휨 균열이 25cm 간격으로 0.3mm 균열폭으로 관통되어 있고(참조, 그림 1) 철근이 노출되어 부식되어 있다.

② 콘크리트 표면에는 곰보가 발생되어 있으며 희복부가 떨어져 나가고 가수한 흔적이 역력했다.

③ 기둥의 상태는 양호하였다.

BS

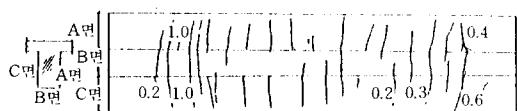


그림 1 흔재의 균열양상

2.3 안전진단

① 비파괴검사법에 의해 콘크리트 강도를 추정하였으며 강도는 140kg/cm^2 으로 기준강도의 67% 수준이다.

② 보, 기둥의 철근은 도면대로 시공되었다.

③ 슬래브를 지지하는 작은 보가 도면대로 시공되지 않아 슬래브 처짐의 주 원인이 되었으며 일부 거더의 춤이 작아 휨 강성을 지지하지 못하는

것으로 구조 검토되었다.

2.4 보강설계

① 이 건물은 시공도면에서 제시하고 있는 구조부재(bearm)를 생략하여 부재가 과대하게 처지는 명백한 오류를 범하였으며 가수(加水) 및 거푸집조기 탈형등 시공관리의 미비로 인해 현 상태의 구조내력을 신뢰하지 못하는 상황이다.

② 슬래브 처짐에 대한 보강

그림 2와 같이 강재 보를 설치한다. 이를 위하여


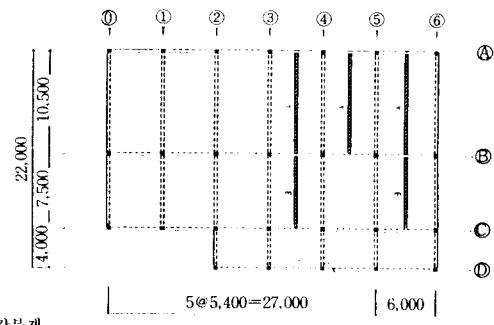


그림 2 강재 보의 보강위치

(1) 슬래브와 강재보 접합

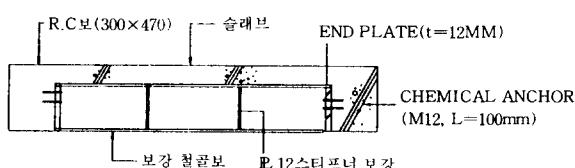

(2) 강판 압착 보강

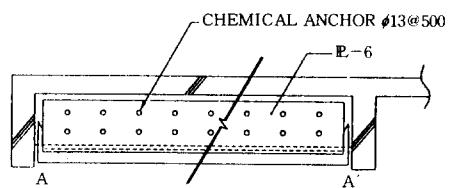


그림 3 강재 보 증설 및 강판압착공법

현재 상태의 시공조건(콘크리트 강도, 철근배근 등)을 고려한 구조검토를 하여 부족한 내력을 H형강을 사용하여 회복하도록 조치하였다.

③ 휨 강성 부족부위

그림 3.(1)과 같이 강재 보를 설치하여 휨 강성을 늘인다.

④ 휨 내력 부족 부위

그림 3.(2)와 같이 균열부에 대한 에폭시 그라우팅 이후 강판암착보강으로 내력을 증대시켰다.

2.5 보강시공

① 균열보수

- 가. 보 단부 및 중앙부에 발생되어 있는 0.3~1.5mm의 균열은 에폭시 그라우팅 시킨다. 우선 콘크리트 표면을 깨끗이 청소하고 신나 등으로 이물질을 제거시킨다.
- 나. 균열의 양상 및 폭에 따라 노즐의 위치를 균열의 중심에 고정시킨다.
- 다. 실링은 24시간 이상 양생시키며 에폭시 주재와 경화재를 소정의 배합비로 혼합시키고 노즐 주입구를 통해 저압으로 압입시켜 양생한다. 이때 경화상태는 노즐에 있는 에폭시로 확인한다.
- 라. 노즐을 제거하고 실링제는 디스크 샌드등으로 제거, 마감 처리한다.

② 강판암착공법

- 가. 강판의 규격을 정한 후 재단 및 절곡하고 앵커 및 파이프 구멍을 소요치수에 맞게 가공 한다. 강판의 녹은 제거하며 기름은 신나로 닦는다.
- 나. 콘크리트 접착면의 레이턴스, 오물, 녹, 도료, 기름기 등을 와이어브러쉬 또는 디스크 샌더로 청소하고 습기를 제거 전조상태를 유지한다.
- 다. 강판은 케미칼 앵커볼트로 사용하여 부착한다. 콘크리트 강도가 양호한 경우는 셋트 앵커(set anchor)를 사용할 수 있다.
- 라. 주입구 및 배기 파이프를 고정 설치하고 강판과 고정볼트 주위를 밀폐시킨 다음 주입

압에 견딜 수 있도록 경화 양생시킨다.

- 마. 에폭시는 소정의 배합비로 혼합하여 주입시키고 주입은 최하단부부터 시행하며 인접 주입 파이프에서 에폭시제가 유출될 때까지 확인한 후 다음 주입 파이프로 이동한다.
- 바. 주입이 완료된 후 에폭시가 완전히 경화될 때까지 양생시킨다.
- 사. 주입 파이프를 제거한 후 면을 평탄하게 하고 방청칠을 한다.

③ 강재 보 증설

- 가. 보가 누락되어 있는 부위에 그림 3과 같이 H-440×300×11×18을 설치하였다.
- 나. 상판 밑 부분의 접착면과 철골보의 접착면은 사전에 표면처리 한다.
- 다. 시공과정 중 상판의 움직임을 대비하여 고무 혹은 나무등으로 30cm 간격으로 설치한다.
- 라. 강재 보의 플랜지 끝 부위를 실링재로 밀봉하고 에폭시 주입파이프와 배기 파이프를 1m 간격으로 설치한다.
- 마. 실링재가 완전 경화된 후 에폭시제를 인접 파이프에서 나올 때까지 순차적으로 주입한다.
- 바. 주입파이프 제거 후 표면 마무리 작업을 한다.

3. 포스트텐션닝(post-tensionning)에 의한 보강방법

3.1 대상건물

- ① 건물명 : 충북 청주시 S 사옥
- ② 건물규모 : 지상 5층 / 지하 1층 연면적 3,532m²
- ③ 구조형식 : 철근콘크리트구조
- ④ 준공일 : 88년 12월 3일

3.2 피해상황

- ① 4층 거더에 휨 및 전단균열이 0.2~10mm 크기

로 관통되어 발생되어 있으며 균열이 계속 진행중이다.(그림 4)

② 사택 조적벽체는 수평균열이 발생되어 있고 슬래브에는 균열 및 미소한 처짐이 발생되어 있다.

③ 기둥 일부에 0.1~0.2mm 수평균열이 발생되었다.

[4G / 5. A-B]

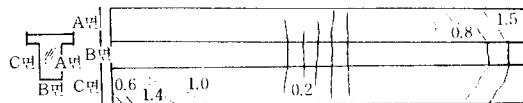


그림 4 훼재의 균열양상

3.3 안전진단

① 일부 부위 콘크리트 구체의 초음파 속도가 미약하게 나타났지만 전반적으로 설계기준강도에 접근된 강도(207 kg/cm^2)를 보였다.

② 기둥은 양호

③ 구조검토 결과 단면이 부족하며 일부 구조체에는 철근배근이 부족하였다.

④ 당초 설계에는 없었던 사옥이 비대칭적으로 재하되어 있다.

⑤ 내측 거더나 보의 지간이 길어 하중편중 및 집중현상이 발생할 가능성이 있다.

3.4 보강설계

① 균열의 발생은 휨모멘트의 내력부족으로 판단되며 부족한 내력을 회복할 수 있도록 강판보강 혹은 포스트텐션닝(post-tensioning : 이하 P.T) 방법을 사용한다.

② 보의 지간이 길고 현재 보의 처짐이 많이 발생되어 있어 강판보강보다는 P.T방법을 선택하였다.(그림 5)

③ 케이블 정착구의 콘크리트 강도는 양호한 것으로 나타났다.

④ 균열부는 에폭시 그라우팅하여 5층 종축부위는 철거하였다.

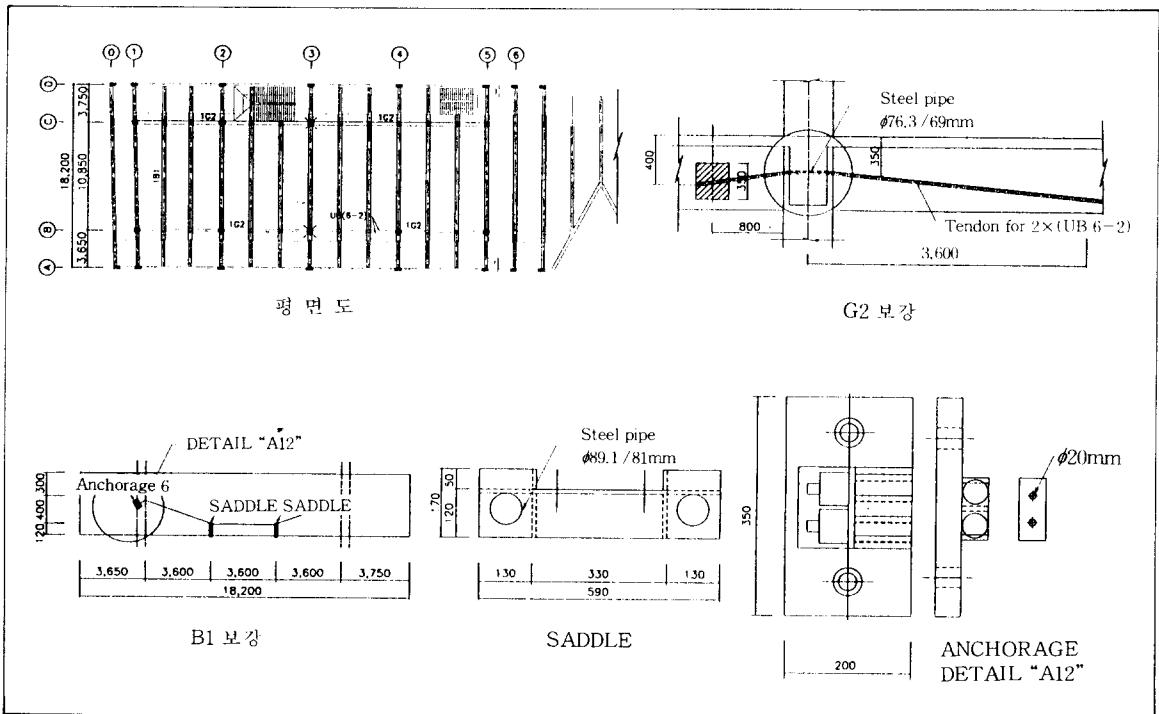


그림 5 포스트텐션ning 보강방법

4. 지반그라우팅 보강방법

4.1 대상건물

① 건물명 : 충북 청주시 S 사옥

② 건물규모 : 3. P.T보강 구조물 사례 건물

4.2 피해상황

① 건물의 외부 측면 기울기가 1.26cm 기울어져 있다.

② 외벽 조적부 사인장 균열 및 기둥 하부 사인장 균열 지반침하 가능성

4.3 보강설계

① 지반침하에 대해서 기둥 및 지중보. 하부에 J.S.P보강법을 이용하기로 하였다.(그림 6)

② 안전진단 이후 1년간 변위측정 결과 기울기

양이 거의 미소하여 침하가 중지되었다고 보고 J.S.P보강법은 계획단계로 그쳤다.

5. 기둥보강방법

5.1 대상건물

① 건물명 : 단양 H 시멘트 공장

② 건물규모 : 지상 3층

③ 구조형식 : 철근콘크리트구조+SRC구조

④ 준공일 : 65년

5.2 상황

① 시멘트 Cyclone Seperator설비중축에 따른 기존 구조체의 안정성을 평가

② 하중증가에 따른 구조보강 설계

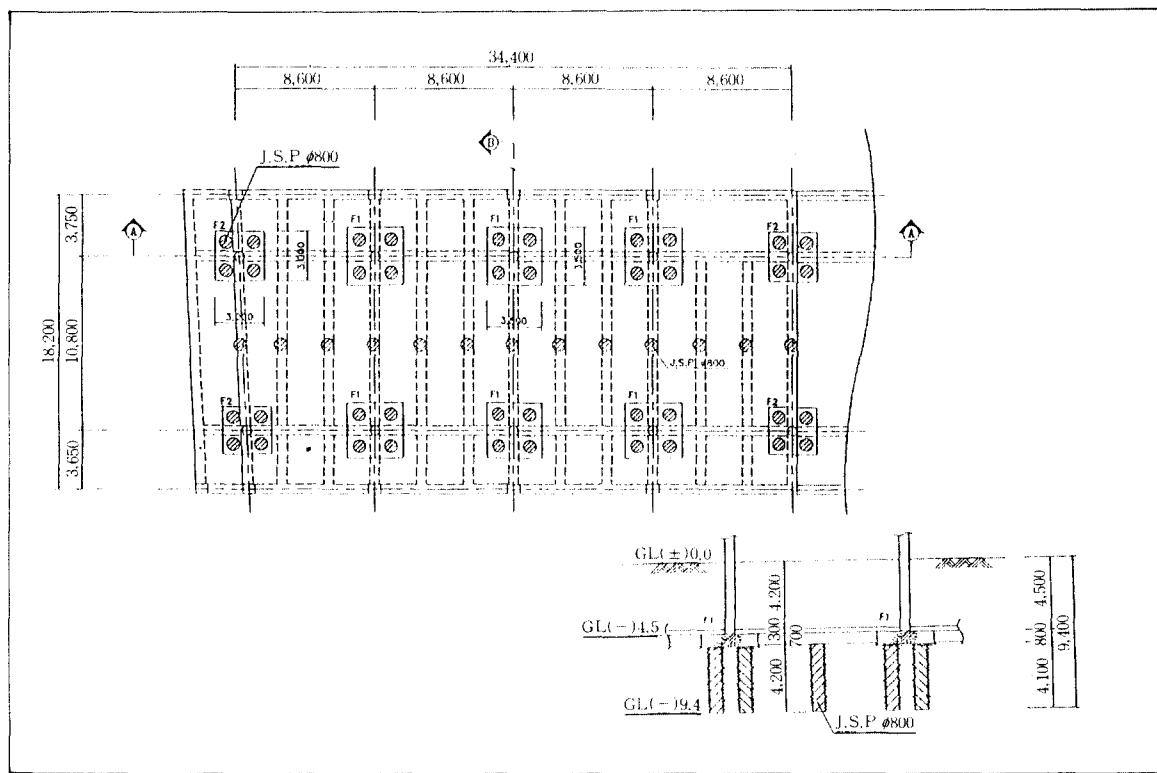


그림 6 지반보강공법(J.S.P 보강계획도면)

5.3 안전진단

- (1) 콘크리트강도는 일부 설비설치 예정부에서 낮게 나타났다. (보통 300kg/cm^2 , 미약부 150kg/cm^2)
- (2) 철근은 양호하게 배근

5.4 보강설계

(1) 공장내 C/M Cyclone Seperator와 주변설비 지지 기둥은 현 상태의 부재단면으로도 안전한 것으로 검토되었으나 콘크리트의 성능저하등 재료적인 내구성 약화로 인해 발생될 수 있을 콘크리트 강도 저하와 설비 증축으로 인한 시공하중 증가 문제를 고려 철판압착공법으로 유도하였다.

(그림 7)

(2) C/M Cyclone Seperator를 지지하고 있는 보는 일부 관통균열 및 철근노출등이 발견되었으며 최초 시공상태의 부재력을 발휘할 수 없어 새로 증가되는 장비의 하중증가에 대한 안정성을 고려하여 현재의 보위에 철골보를 설치하여 Sep-

erator지지하중을 기둥으로 직접 부담시키도록 하였다.

6. 지하수압 보강방법

6.1 대상건물

- ① 건물명 : S 분뇨 처리장
- ② 건물규모 : 지상 1층 / 지하 1층
- ③ 구조형식 : 철근콘크리트구조 / 기초형식 : 매트기초+확대기초
- ④ 준공일 : 95년 시공과정중 진단의뢰

6.2 피해상황

① 기둥 하부에 사인장 균열이 발생되어 있고 일부 보 단부에서는 0.2mm 폭의 수직균열이 일정하게 발생되어 있고 조적벽은 이격되어 있다.

② 탱크 내력벽은 사인장 균열이 0.2mm 정도 일정한 방향으로 나 있어 건물전체가 요동한 흔적

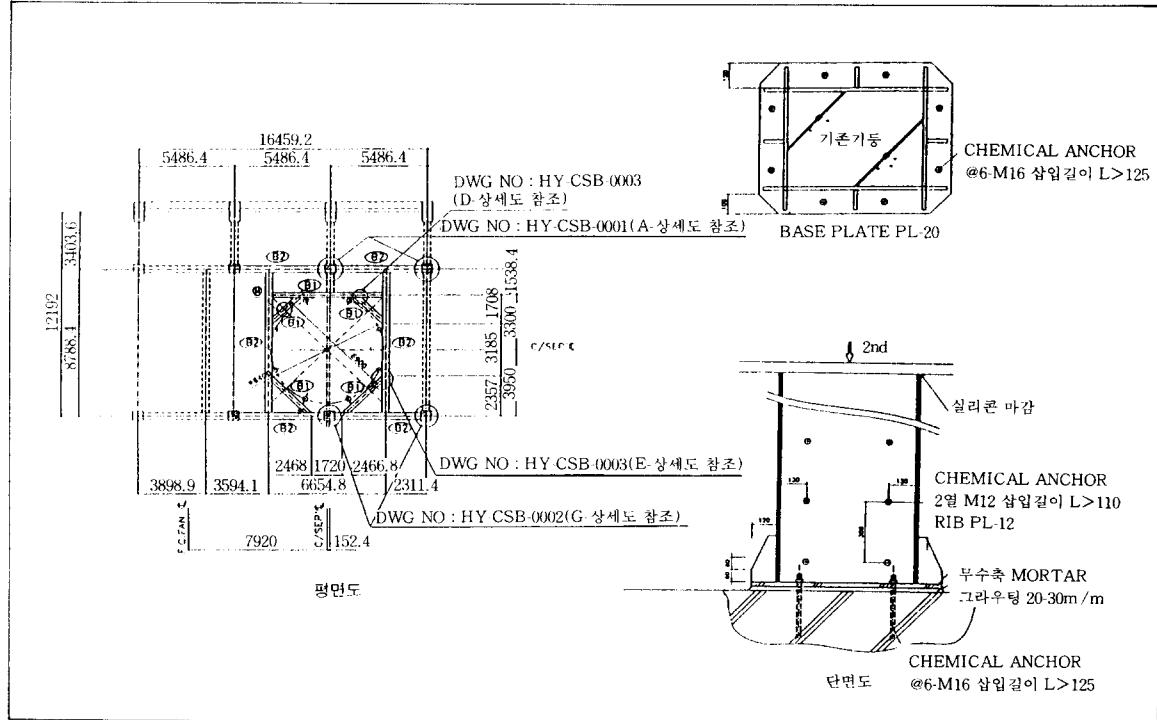


그림 7 기둥의 강판보강

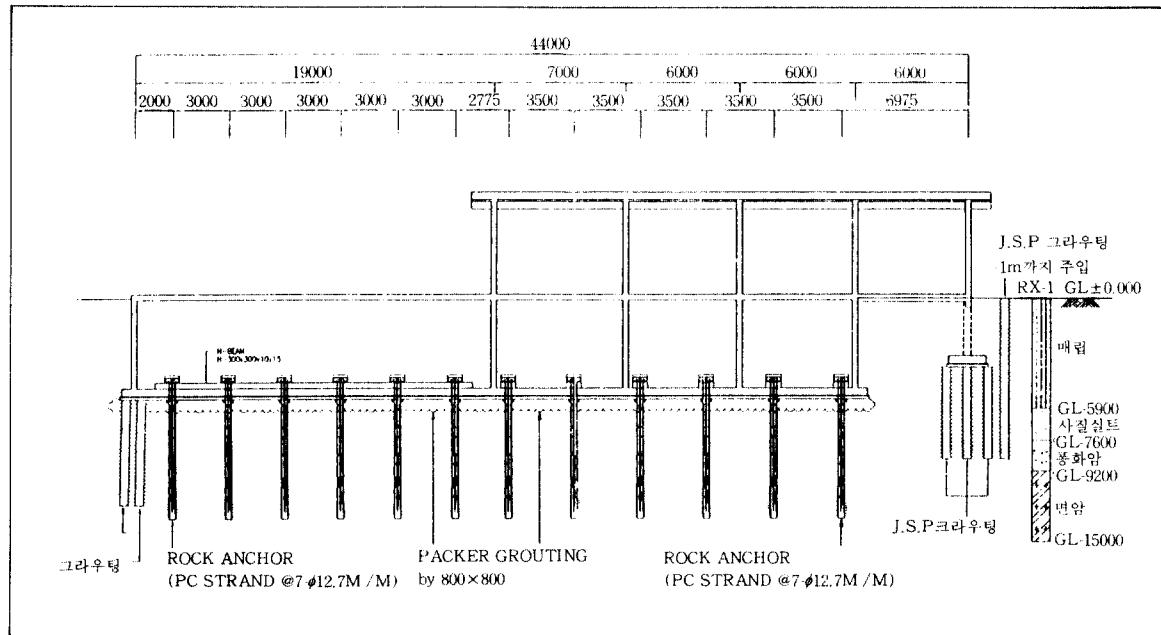


그림 8 지반보강공법(ROCK ANCHOR시공)

이 있다.

③ 보와 기둥 접합부는 관통균열이 발생되었다.

6.3 안전진단

① 계곡 바로 밑에 구조물이 위치하고 있어 대지에 유입되는 수량을 고려한 건축계획이 미비하다.

② 진단대상 구조물은 급격히 작용한 과다수압을 받아 일부 취약한 구조체로 부상하여 보에 전단균열을 발생시켰다. 구조체의 기울기는 최대 1/108를 나타내고 있어 수압을 받아 부상하였던 구조체로서는 양호한 결과를 가지고 있다.

③ 철근은 양호하게 배근된 것으로 나타났다.

6.4 보강설계

① 외부옹벽은 수압을 1층 바닥에서 -2.5m를 고려하여 계산할 경우 모멘트와 전단에 안전한 것으로 나타났으며 보, 기둥, 슬래브 역시 별도의 보강이 필요없다.

② 진단 구조물은 일시적인 과다수압(집수조 시 공이전 상황)이 작용하여 건물이 부상하고 안정된 경우로 기초바닥면과 지반사이에 공동이 있는 것으로 예상되어 시멘트 그라우팅을 우선 보강 조치한다.

③ 차후 발생할 수 있는 집중호우로 인한 수위 상승방지를 위해 구조물 바닥에 rock anchor를 설치하여 부력에 저항할 수 있도록 한다.(그림 8)

④ 외부에 차수벽을 설치하여 계곡에서 유입되는 수량을 방지한다. ■