

입시학원 화재사고로 본 화재안전상의 문제점 및 대책

손봉세 (경원대학교 소방시스템공학과 교수)

청소년이 공부하는 장소에서 발생한 화재는 다른 방호공간의 화재사고와는 달리 많은 인명피해가 발생할 가능성이 높다는 점이다. 특히 젊은 새싹들이 사망한다는 것은 어떠한 방법으로도 해결될 수 없으며 이들의 죽음은 누구도 대신할 수 없는 엄청난 국가적 손실이 될 수 밖에 없다. 우리 사회의 안전수준은 겉으로 보기에는 화려한 경제성장으로 선진국으로 발돋움하는 것처럼 보일 뿐 후진국의 수준을 벗어나지 못하고 있다. 이러한 현상은 이해할 수 없는 이상한 경쟁의식이 잘못된 교육으로 이어지고 그 결과는 사고 공화국이라는 타이틀을 획득하게 되었다. 이러한 결과는 국제화 시대에서 국가 경쟁력을 약화시키고 인간 존엄성을 파괴시키므로 영원한 후진국가로 존속될 수 밖에 없다는 점을 잊어서는 안될 것이다. 그러나 현재도 근본적인 화재안전대책의 마련은 미비한 실정으로 이와 같은 유사한 화재사고가 발생할 가능성이 높은 청소년 시설이 우리 주변에 폭넓게 산재되어 있다는 것이다. 이번 예지학원 화재사례를 보면서 우리의 청소년이 그것도 놀이시설이 아닌 공부하는 장소에서 화재로 인한 더 이상의 인명피해가 발생하지 않기를 진정으로 바라며 본 화재사고에 대한 내용을 간단하게 정리하고자 한다.

1. 건축물의 개요

본 건물은 1991년 3월 착공하여 그 해 10월에 말 준공된 건물로서 구조적으로는 내화구조인 양식 철근

콘크리트조 및 조립식 블럭 판넬조이다. 이 건물의 5층 휴게실 부분은 불법으로 사용하는 공간으로 다른 방호공간에 비해 화재하중이 높은 곳이라 할 수 있다. 주용도는 교육시설인 대입전문학원으로 숙박시설을 겸하고 있기 때문에 특수한 공간 형태를 가진 건축물이라 할 수가 있다. 따라서 피난경로의 확보나 자동식 소화설비가 설치되어 있지 않기 때문에 화재시 인명피해가 많이 발생할 가능성이 잠재되어 있는 소방대상물이라 할 수 있다. 각 층의 바닥면적은 계단실을 제외하고 전부 강의실, 기숙사로 이루어져 피난 확보에 많은 어려움이 있을 수 밖에 없는 구조로 되어 있다. 이런 배치계획은 비상시의 방재안전을 전혀 고려하지 않고 거실 공간을 극대화한 배치구조라 할 수 있다. 본 건축물의 충별 현황을 요약하면 다음 표와 같다.

(표 7) 연도별 산불발생 추세(‘56~‘58)

층별	용 도	면적 (총 910.07m ²)
1층	식당, 매점, 보일러실	200.64 m ²
2층	강의실, 기숙사	202.01m ²
3층	강의실, 기숙사	202.01m ²
4층	강의실, 기숙사	202.01m ²
5층	강의실, 휴게실, 창고	103.40m ²

※ 불법건축물 : 휴게실 (22.4m²)

2. 화재사고 현황

빌화원인은 5층 휴연실내 플라스틱으로 된 원형 쓰

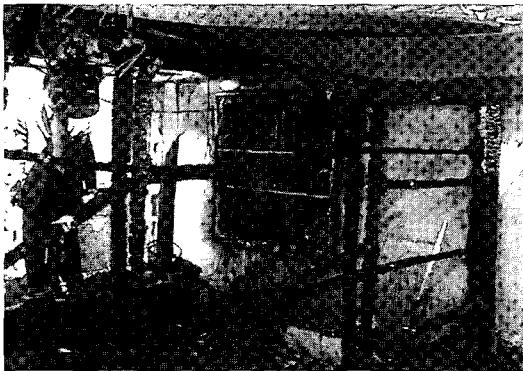


사진 1. 발화층 휴게실 목재칸막이부분

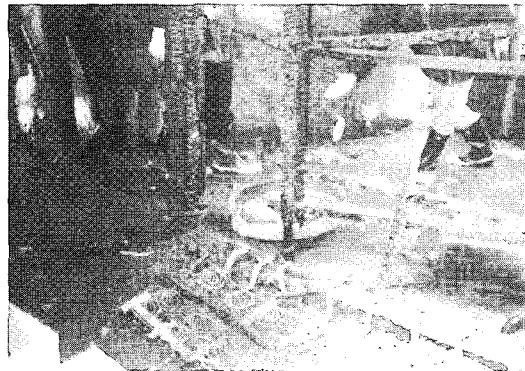


사진 2. 발화장소 쓰레기통(烬기통)

레기통이 담뱃불에 의해 착화하여 서서히 훈소되다가 냄새와 연기를 발견한 학생들에 의해 문 개방과 동시에 공기가 유입되면서 급격히 연소되어 흡연실 입구 부분에 있는 쇼파와 천장으로 화재가 확산된 것으로 추정하고 있다. 화재 발생은 2001. 5. 16일 22시 22분경에 발생하였으며 소속 소방대의 화재신고 접수 후 2분만에 현장에 도착하여 초기 진압하는데 17분이 소요되었고 완전 소화하는데는 약 27분이 소요되었다. 또한 화재진압에 투입된 진압대원은 소방관 180명, 경찰관 160명 합계 340명이 출동하였으며 장비는 소방차 34대(소방차 15대, 구급차 19대)가 동원되었다. 본 화재로 발생한 인명피해는 사망9명, 부상자 24명으로 건축물의 규모에 비하여 많은 희생자가 발생한 대형화재사고라 할 수 있다.

3. 문제점 및 대책

- 1) 밤늦게까지 자율학습을 하는 곳이 많고, 특히 기숙사가 있는 학원이기 때문에 화재발생시 대형 인명피해가 발생할 가능성이 잠재되어 있다.
- 2) 기숙사가 비좁고 피난통로에 책상 등 장애물이 많아 피난상 어려움이 있는 구조적 문제.
- 3) 직통계단이 1개소만 설치가 되어 있어 출입구와의 피난통로가 없으며 기존의 피난통로도 비좁고 미로화 되어 화재시 적절한 대피가 어려운 구조.

- 4) 학원생들의 무분별한 전기기기 및 전열기구 사용과 안전의식 결여로 화재발생 요인이 상존.
- 5) 기숙사의 경우 서적, 침구류 등 불에 타기 쉬운 재료로 되어 있고, 많은 인원이 한방에 숙식하거나 좁은 방이 밀집되어 있어 화재시 패닉현상 유발.
- 6) 샌드위치 패널 등으로 강의실이 구획되어 있어 유독가스 등 화재진압 및 피난상의 장애
- 7) 가연성 내장재 사용이 많아 화재시 유독성 가스에 의한 질식과 급격한 연소확대가 우려됨
- 8) 소방시설 오동작 등으로 인하여 수신반을 전원 차단한 상태로 피난지연사태를 초래
- 9) 개구부에 방범 창살을 설치하여 출입구 화재시 유일한 대피 장소의 역할을 상실

이상 제기된 문제점의 고찰을 통해 과학적인 화재 안전대책을 수립하기 위해서는 국내 소방법 및 관련 법규에서 요구하는 획일적인 시설만을 설치할 것이 아니라 NFPA 인명안전코드(101 The Life Safety Code)에서 요구하는 소방시설 및 피난시설을 적용하는 것이 바람직하다. 즉 청소년시설, 유아시설, 노인 복지시설, 병원 등 특수한 방호공간으로 구성된 소방 대상물은 획일적인 소방법을 적용할 것이 아니라 화재하중, 불특정 다수인의 특성, 피난특성 등 인명안전에 필요한 요소를 고려한 성능위주의 소방설계가 실시되어야 한다.