


## 휴가철 용수공급 장애 현장, 협회 긴급 기술 지원팀이 출동하다!


양양군 상하수도 사업소가 관리하고 있는 남애상수도가 갑자기 수압이 떨어져 급수 수용가의 물공급이 중단될 위기에 처하게 되었다. 본격적인 여름 휴가철이라 더욱 더 상황은 악화되고... 그간 양양군 상하수도사업소에서는 다각적인 응급처치 방법을 동원했으나, 원인에 대한 시원한 해결책을 도저히 발견하지 못해 본 협회에 긴급 기술지원요청이 들어왔다. 이에 기술 2부 이태용 부장과 직원을 양양에 급파, 문제해결에 돌입!

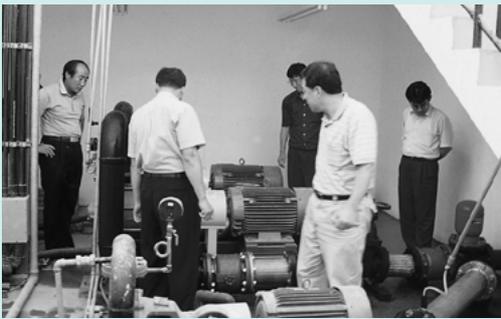


현장 관계자와 펌프장을 점검하는 협회 긴급 기술 지원팀



누수 여부 탐지

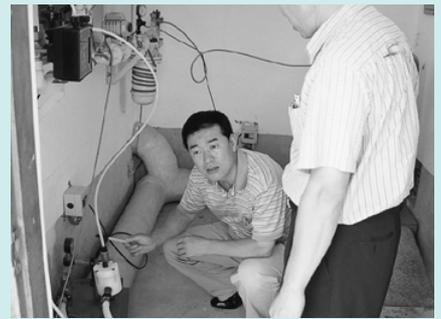

수압을 체크하는 협회 이태용 부장

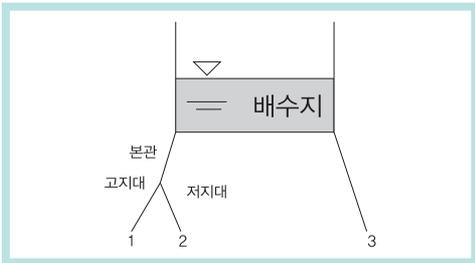

●● **현황 및 문제점** (· 시설용량: 1,000t / day · 급수인구: 1,679명)

※3번 라인은 정상적으로 급수가 이루어지고 있으며, 2003년 6월 27일부터 1,2번 라인의 수압이 떨어져 1번 라인의 급수가 원활히 이루어지지 않고 있었음.

●● **진단 내용**

- 최근 3개월 동안의 취수량에 큰 변화가 없고 누수탐지결과 누수는 아님
- 공기변에서 공기가 배출되고 있었으며, 관에 공기가 차 있는 것을 확인
- 1, 2, 3번 라인의 말단부 수돗물 확인결과 미세 물방울 모두 발견
- 최종적으로 수돗물의 감압 원인은 관내의 공기인 것으로 판명

●● **조치 결과**

- 3번 라인에 비하여 1, 2번 라인의 급수량은 불규칙하고 그 양이 적어 관내에 자연적으로 공기가 유입될 가능성이 높으므로 본관 부위의 굴곡이 있는 2지점과 관 말단부위 2지점, 그리고 하천을 횡단하는 관의 전후에 급속공기변을 설치하여 관내의 공기를 원활히 제거해 주어야 함.
- 펌프의 흡입관을 토출관과 같거나 큰 직경의 관으로 교체하여 펌프 내부의 공동현상을 없애주어야 하며, 주기적인 보수를 통하여 공기가 유입되지 않도록 하여야 함.

“  
소장님 이하 관련 직원들은 절대적인 인력의 부족으로 인하여 원인규명이 힘들었던 금번 남애상수도의 문제해결을 통하여 협회에 진심어린 감사의 마음을 전해주었습니다. 이번 기술진단 파견을 계기로 협회는 회원인 지자체와의 잦은 교류를 통하여 업무에 실질적인 도움이 되도록 더욱 더 노력하겠습니다.  
”