

# 아파트 건설현장 위험성평가

(주)한화건설 인천에코메트로 7블록 신축현장

## 1. 개요

위험성평가는 공정이 일정한 제조업에서 많이 시행되고 있고 그 사례도 한 많다. 그러나 최근에는 건설현장에서도 위험성평가를 실시하는 사례가 많아지고 있다. 금번 대한산업안전협회에서 시행한 위험성평가 경진대회에서 한화건설의 위험성평가 사례가 그 좋은 예이다.

한화건설 인천에코메트로 7블록 신축현장은 작업 공종별 위험성평가를 실시하고 위험등급을 부여하여 관리함으로써 안전관리 개선을 통한 사고 및 재해예방을 성공적으로 추진하였다.

## 2. 현장 개요

지하 2층 지상 26층까지 총 37층까지 총 7개동을 시공하고 있는 인천 에코 메트로 7블록 신축현장은 철근콘크리트 벽식구조의 총 848세대로 구성되어 있다. 인천 논현지구 내 건축되고 있는 아파트 현장 중 가장 선도적으로 위험성평가를 시행하고 있는 당 현장은 2010년 12월 24일 준공을 앞두고 15개 협력업체의 평균 출역인원 300여명이 종사하고 있다.

## 3. 위험성평가 기준

기능성	약간 심각(L)	중대성 심각(D)	매우심각(H)
낮음(L)	사소한 위험성(E)	수용 가능한 위험성(D)	중간 위험성(C)
보통(M)	수용 가능한 위험성(D)	중간 위험성(C)	큰 위험성(B)
높음(H)	중간 위험성(C)	큰 위험성(B)	수용 불가능위험성(B)

## 4. 위험성평가 사항

### 가. 거푸집 설치 작업시 위험성평가

#### (1) Gang Form작업



▶ 기존공법  
비계 설치 후 유로폼 개별 조립하는 방법


▶ 개선공법  
기준층 Gang Form을 적용하여 설치하는 작업

- 위험요소 : 비계를 설치한 후 유로폼을 개별로 조립하는 과정에서 근로자의 추락, 낙하, 비래 위험이 있음


- 조치 사항 : 기준 층 공사시 Gang Form을 선 설치로 인하여 추락, 낙하, 비래 위험 사전 예방

▲ 큰 위험성인 위험도 12에서 사소한 위험성인 위험도 3으로 감소  
(위험요소 제거)

#### (2) E/V 내 갱폼 작업

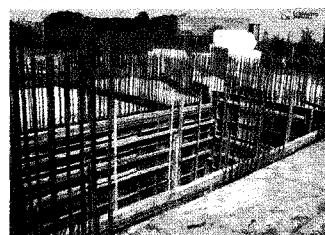

▶ 기존공법  
E/V 구간 철근 배근 및 거푸집 설치

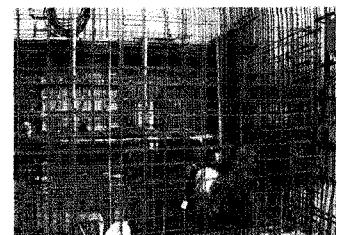


▶ 개선공법  
E/V 구간 내 전용 갱폼 설치 후 철근 배근 실시

- 위험요소 : 엘리베이터 훌 시공 시 추락 방지를 위한 철근 배근 및 거푸집 설치 시 6시간의 설치 시간과 함께 작업자가 추락할 위험이 있음

- 조치 사항 : 엘리베이터 훌 시공 시 구간 내 추락방지를 위한 전용 갱폼을 선 시공후 철근 배근을 실시로 철근 배근 시 발생할 수 있는 추락 재해를 근원적으로 예방하였으며, 작업시간 또한 1시간으로 단축하였음

▲ 큰 위험성인 위험도 12에서 사소한 위험성인 위험도 2로 감소(위험요소 제거)

#### (3) 거푸집 시공

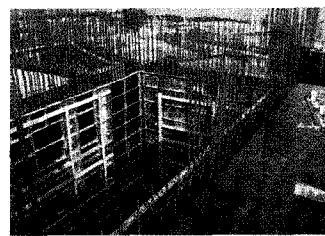


▶ 기존공법  
유로폼 거푸집을 2단으로 설치한 벽체 및 천정 설치 작업



▶ 개선공법  
알루미늄 거푸집을 사용한 1단 설치로 벽체 및 천정 설치

- 위험요소 : 유로폼 거푸집을 2단으로 설치하여 벽체 및 천정 설치 작업에 어려움이 따르며, 유로폼 거푸집으로 인하여 통행불편, 전도 위험이 있음


- 조치 사항 : 알루미늄 거푸집을 사용하여 1단의 벽체 및 천정에 설치함으로써 작업시간 단축과 함께 작업 공간 확보로 현장관리가 용이해 졌

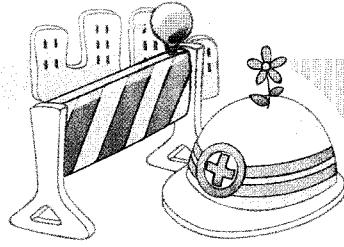

고, 통행로를 확보할 수 있음

▲ 큰 위험성인 위험도 12에서 사소한 위험성인 위험도 4로 감소(위험요소 제거)

#### (4) 계단실 구간 전용 작업대 설치 작업

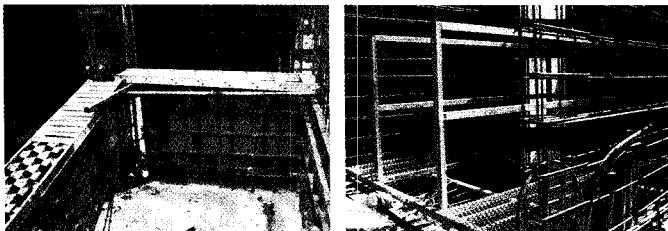


▶ 기존공법  
계단실 구간 하부 써포트 설치 후 상부 발판 설치  
▶ 개선공법  
계단실 구간 전용 작업대 설치

- 위험요소 : 계단실 구간 전용 작업대를 설치하는데 있어 하부에 써포트를 설치하고 상부 발판을 설치할 때 추락 및 낙하물에 의한 비래위험이 있음
- 조치 사항 : 계단실 구간 전용 작업대 설치 시 안전난간대가 설치된 전용 작업대를 이용함으로써 추락 및 낙하물에 의한 비래 위험 제거

▲ 큰 위험성인 위험도 16에서 사소한 위험성인 위험도 4로 감소(위험요소 제거)

#### (5) 바닥 거푸집 설치 작업

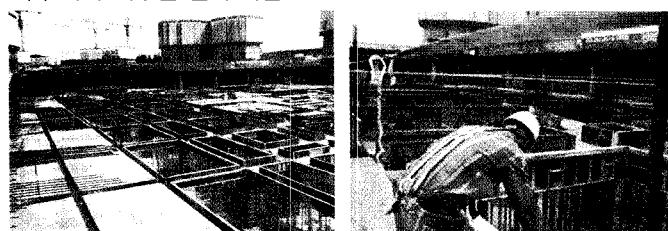

▶ 기존공법  
지하층 벽체 거푸집 설치 후 바닥 거푸집 설치  
▶ 개선공법  
웰빙용 안전대 부착설비 선 설치

- 위험요소 : 바닥 거푸집 설치 작업 시 지하층 벽체 거푸집을 선 설치 후 바닥 거푸집 설치 중 작업자의 추락위험이 있음
- 조치 사항 : 바닥 거푸집 설치 시 웰빙용 안전대 부착설비를 선 설치함으로써 작업자의 추락재해 예방 및 작업자의 심리적 안정감 제공

▲ 큰 위험성인 위험도 16에서 사소한 위험성인 위험도 6으로 감소(위험요소 제거)

#### (1) 개구부 인접작업


① 소형 개구부 유지 · 관리

##### ▶ 위험요소

- 써포트 설치 시 상부 자재 낙하로 인한 부상 위험
- 슬라브 거푸집 낙하 시 하부 자재 충돌로 인한 자재 파편에 의한 부상 위험

##### ▶ 개선대책

- 써포트 설치 시 낙하위험 자재 유무 확인 후 작업
- 슬라브 해체 시 안전거리 및 대피위치 확인 후 작업

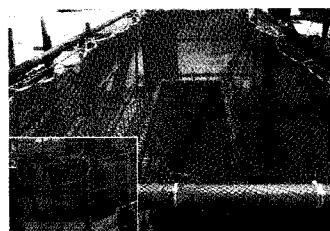

※ 자재 반출구 안전망을 카라비나를 이용 보강 및 폭목 설치


② 대형 개구부 유지 · 관리

##### ▶ 위험요소


- 드라이파йт 구간의 상부에서 낙하물에 의한 위험
- 엘리베이터 작업 구간 추락위험

##### ▶ 개선대책

- 드라이파йт 구간에 접근 금지를 위한 안전방책 설치로 비례 위험 구간 사전 예방
- 엘리베이터 주락 위험구간에 추락방지망 설치

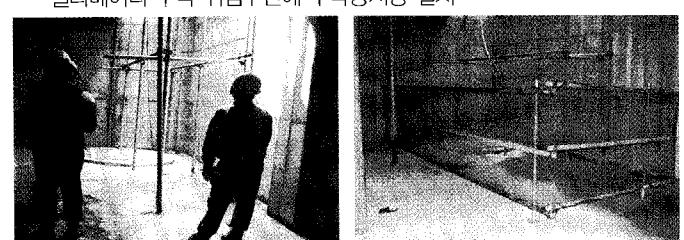

▶ 개선 전  
드라이파йт 구간 비래위험  
▶ 개선 후  
비래위험 구간 사전예방

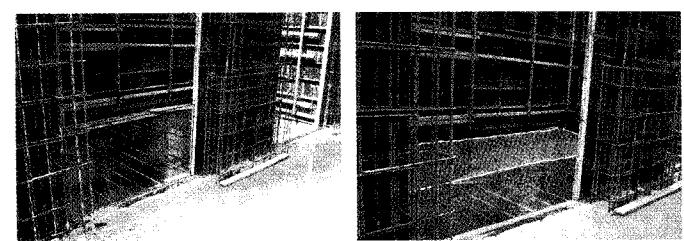

▶ 개선 전  
엘리베이터 구간 추락위험  
▶ 개선 후  
엘리베이터 구간 추락 방지망 설치

## 나. 5대 위험작업 위험성평가

## 위험성평가사례



### (2) 전기취급 또는 인근 작업

#### ■ 분전반 및 전선 유지관리

##### ▶ 위험요소

- 분전반 사용 중 누전차단기 작동을 무시하고 작업 중 감전
- 작업전선이 바닥에 방치되어 있어 누전 위험이 있으며 콘센트 손상으로 감전위험이 있음
- ▶ 개선대책
- 분전반에 시건장치를 설치하고 내부는 관리 실명제(회로명) 실시
- 전선 점검 및 실명제를 통한 유지관리



분전반 내부 실명제



분전반 외부 시건장치



전선 실명제 및 점검표 부착

〈개선사례〉

### (3) 이동식 틀비계상의 작업

#### ① 틀비계 하부 관리

##### ▶ 위험요소

- 틀비계 전도 방지대 및 가새 미설치

##### ▶ 개선대책

- 틀비계 전도 방지대 및 가새 설치 후 작업



틀비계 전도 방지대 설치



틀비계 가새 설치

〈개선사례〉

#### ② 틀비계 중간 관리

##### ▶ 위험요소

- 틀비계 상부 발끝막이 판 미설치로 추락 위험
- 틀비계 상부 낙하물 방지망 설치 위험

##### ▶ 개선대책

- 틀비계 상부 발끝막이 판 설치로 추락 예방
- 발판구간 낙하물 방지망 설치



상부 발끝막이 판 설치



낙하물 방지망 설치

〈개선사례〉

### (3) 거푸집 설치 및 해체작업



#### ① 계단실 구간 거푸집 설치 관리

##### ▶ 위험요소

- 계단실 발판을 규격 미달로 설치되어 미끄러질 위험
- 계단실 구간이 어두워 걸려 넘어질 위험

##### ▶ 개선대책

- 계단실 전용 발판을 견고히 설치
- 계단실 등에 청소와 함께 충분한 조명 설치
- 엘리베이터 안전난간대 조기 설치

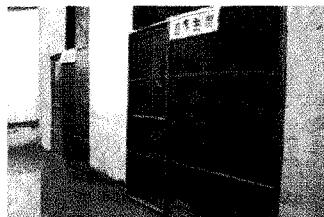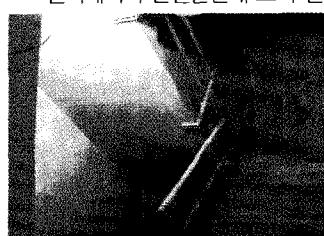


(상좌) 계단실 구간 청소 및 조명 철거

(상우) 전용 발판 설치

(하좌) 엘리베이터 안전난간대 설치

〈개선사례〉

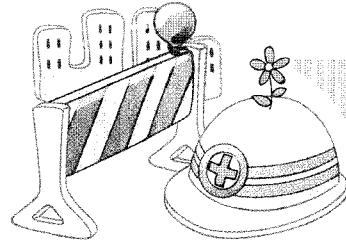

## ② 거푸집 해체구간 관리

### ▶ 위험요소

- 해체 시 자재 투하 및 낙하물에 의한 부상 위험
- 어두운 작업환경으로 미끄러지거나 넘어질 위험

### ▶ 개선대책

- 해체구간에 타 작업자 접근금지
- 써포트 해체구간에 조명 설치
- 안전통로 청소 청결



청소 청결 및 조명 확보



해체구간 접근금지 표지판 설치

〈개선사례〉

## (4) 갱폼 조립 및 해체 인양작업

### ① 갱폼 조립 작업 시 중점관리

### ▶ 위험요소


- 구조적 불안전요소에 의한 재해위험
- 갱폼 도색 불량에 의한 부식 발생

### ▶ 개선대책

- 구조적으로 안전하게 변경 작업 실시
- 도색 재실시로 부식 방지



암 볼트가 한쪽으로 있어 조립 해체시 불안전한 행동 유발

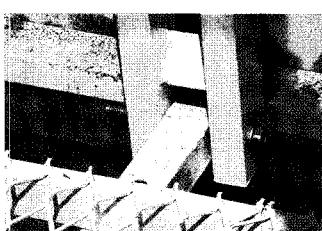

암 볼트가 밖깥쪽을 향하도록 조정

〈개선사례〉

### ② 갱폼 인양 작업 안전관리

### ▶ 위험요소


- 타워크레인 인양 부품 손상에 의한 위험
- 풍속 정보 전달 시스템 미부착

### ▶ 개선대책

- 후크 비파괴 검사를 통한 안전성 확보 및 인양 섬유로프의 주기적인 검사 실시
- 풍속경보 시스템 장착하여 운전자에게 실시간 제공



후크 비파괴 검사 실시

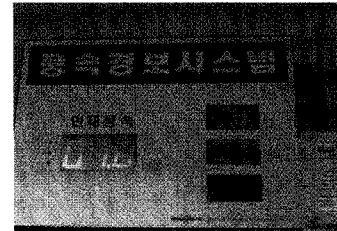

풍속경보 시스템 장착

〈개선사례〉

## 다. 무재해 정착을 위한 활동

### ■ 근로자 감성안전

#### ① 현장 한마음 한가족 되기 행사



직원들이 매주 현장 근로자들의 안전모를 닦아줌으로써 안전의 소중함을 느끼도록 하는 행사

#### ② TBM 경진대회



위험성평가에 일환으로 매월 Tool Box Meeting 경진대회를 개최하여 위험예지활동을 활성화 함

## 5. 결언

건설현장의 특성상 공사기간이 짧아 그 시간 안에 새로운 안전시스템을 정착시키기 위해서는 모든 구성원이 단합과 한마음이 가장 중요하다. 금번 한화건설은 자체적으로 새롭게 구성한 위험성평가를 통해 근로자간에 위험성인지도 뿐만 아니라 작업이해도, 노사화합력을 높였고, 안전위반 건수도 월 1건으로 크게 감소시키는 효과를 거뒀다. 이로 인해 착공 이후 안전사고는 한 건도 발생하지 않는 무재해 현장을 이끌고 있다. ☺