

목재가구 생산 공정

경기북부지회 김명기 과장

1. 개요

지적장애인과 중증 장애인들이 자립하여 생활할 수 있는 기반을 마련하고 원만한 사회 참여를 돋기 위해 설립된 복지관으로 사무용가구 및 식당가구와 침대, 장농 등의 원목가구, 생활가구를 주 생산하는 기업이다.

구성원의 대다수가 장애근로자로 구성되어 있어 가공 및 조립공정 등에서 협착, 충돌, 소음, 분진 등의 위험요인에 노출되어 있다. 따라서 이에 KISA 위험성평 기법을 적용하여 기계적, 물질·환경적, 인적, 관리적 요인으로 접근하여 근원적 안전을 확보한 사례이다.

2. 안전보건상 위험정보

▶ 가구 제조 공정(근로자 36명)

- 최근 3년간 재해발생 사례 없음
- 최근 아차사고사례 3건(원재료 운반시 손·발 협착 및 충돌 사고) 발생
- 여성근로자 17명, 고령근로자 2명, 장애근로자 30명으로 구성
- 교대 작업 해당 없음
- 운반수단으로 지게차 또는 인력 운반
- 안전작업 허가증 필요 작업 없음

3. 평가 대상 공정

■ 안전보건상 정보

▶ 원재료 입고 및 완제품 출고(가구제조 및 문구류 포장공정)

- 작업내용 : 인력, 지게차로 원재료 운반 및 완제품 출고작업
- 위험요인(20건) : 기계적(6건), 물질환경적(3건), 인적(6건), 관리적(5건) - 개선대책제시(6건)
- 평균위험도 : 개선전 6.8에서 개선후 5.8로 감소

▶ 절단 및 가공(가구제조공정)

- 작업내용 : 목재가공 등근톱을 이용하여 목재를 일정한 크기로 자른 후 옆면의 흠 등을 파내어 엣지기를 이용하여 옆면을 마무리하는 작업
- 위험요인(13건) : 기계적(4건), 물질환경적(6건), 인적(1건), 관리적(2건) - 개선대책제시(5건)
- 평균위험도 : 개선전 6.6에서 개선후 4.9로 감소

▶ 조립 및 샌딩(가구 제조공정)

- 작업내용 : 일정한 크기로 재단된 목재를 드릴, 타카 등을 이용하여 조립 후 옆면, 모서리 등을 연마하는 작업
- 위험요인(13건) : 기계적(2건), 물질환경적(3건), 인적(4건), 관리적(4건) - 개선대책제시(4건)

건) - 개선대책제시(4건)

- 평균위험도 : 개선전 6.2에서 개선후 5.0으로 감소

▶ 도장(가구제조공정)

- 작업내용 : 도장 부스 및 스프레이를 이용한 도장작업
- 위험요인(15건) : 기계적(2건), 물질환경적(3건), 인적(3건), 관리적(7건) - 개선대책제시(4건)
- 평균위험도 : 개선전 5.7에서 개선후 4.7로 감소

▶ 포장(가구제조공정)

- 작업내용 : 리프트, 지게차, 인력으로 제품운반하여 제품별로 랩핑하는 작업
- 위험요인(14건) : 기계적(6건), 물질환경적(2건), 인적(2건), 관리적(4건) - 개선대책제시(5건)
- 평균위험도 : 개선전 6.1에서 개선후 4.4로 감소

▶ 포장(문구류 포장공정)


- 작업내용 : 비닐에 제품별 라벨을 붙인 후 비닐 속에 노트를 넣고 포장하는 작업
- 위험요인(11건) : 물질환경적(7건), 인적(1건), 관리적(3건) - 개선대책제시(2건)
- 평균위험도 : 개선전 4.5에서 개선후 3.6으로 감소

■ 주요 위험요인 및 개선대책

▶ 원재료입고 및 완제품 출고

〈위험요인 1〉

- 개선전 : 지게차 핸들 노브 사용으로 급회전 운행에 의한 전도, 협착 위험
- 개선후 : 핸들 노브를 제거하여 지게차 급선회 운행 방지
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 3으로 감소

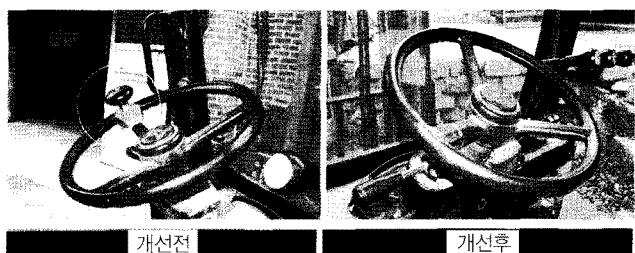

〈위험요인 2〉

- 개선전 : 지게차 미숙련자 운전으로 충돌, 협착 위험
- 개선후 : 지게차 운전자 관리로 유자격자만 운행
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 3으로 감소

〈위험요인 3〉

- 개선전 : 지게차 미사용 시 키를 꼽아둔 상태로 방치하여 미숙련자가 운전할 수 있도록 관리 미흡
- 개선후 : 지게차 미사용 시 키를 별도로 보관하도록 조치하여 미숙련자가 운전을 못하도록 조치
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 6으로 감소



개선전




개선후

〈위험요인 4〉

- 개선전 : 지게차 작업시작전 점검을 하지 않고 바로 작업을 시작함에 따른 충돌, 협착 위험
- 개선후 : 지게차 작업시작 전 안전점검을 할 수 있도록 점검표를 지게차에 부착하고, 안전점검 교육을 실시함
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 6으로 감소



개선전

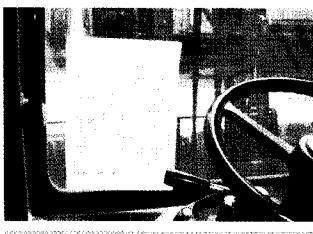

개선후


▶ 절단 및 가공

〈위험요인 1〉


- 개선전 : 동근톱 텁날 방호덮개가 부착되어 있지 않아 작업 중 절단 위험

- 개선후 : 동근톱 날 접촉 예방장치를 부착

- 위험도 변화 : 위험도 12에서 위험도 6으로 감소

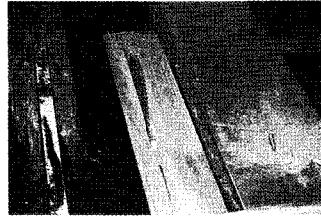


개선전

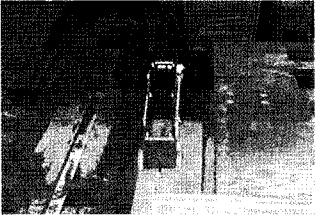


개선후

〈위험요인 2〉

- 개선전 : 동근톱 동력 전달부 V-벨트가 노출되어 작업자 바지가 말려들 위험
- 개선후 : 동근톱 동력 전달부에 방호덮개 설치
- 위험도 변화 : 위험도 12에서 위험도 4로 감소

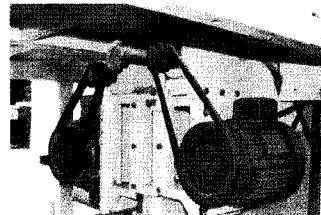

개선전

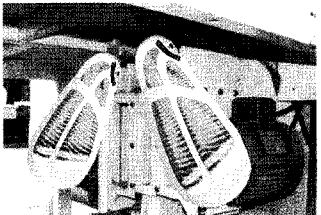

개선후

〈위험요인 3〉

- 개선전 : 목재절단 작업시 일반 마스크 착용으로 분진에 노출
- 개선후 : 방진마스크 지급 및 국소배기장치 설치 및 성능 강화
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 6으로 감소



개선전




개선후

〈위험요인 4〉

- 개선전 : 분전반 부스바 충전부에 덮개 미설치로 감전 위험


- 개선후 : 충전부에 절연효과가 있는 투명 아크릴 절연덮개 설치
 - 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 6으로 감소

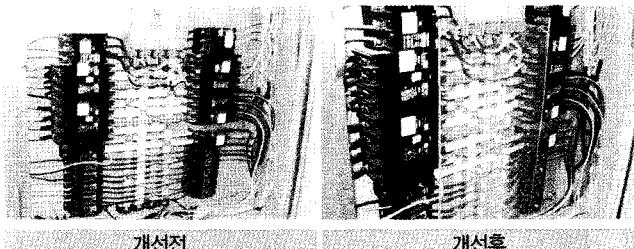

▶ 조립 및 샌딩


〈위험요인 1〉

- 개선전 : 파손된 꽃음 접속기 사용으로 감전 위험이 있음
 - 개선후 : 파손된 꽃음 접속기 교체
 - 위험도 변화 : 위험도 12에서 위험도 6으로 감소

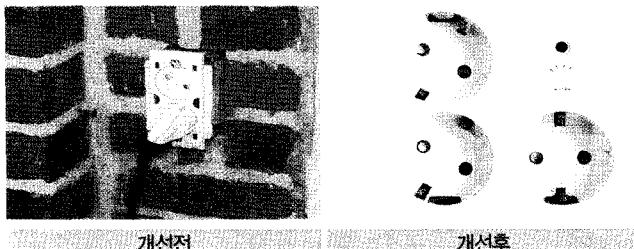

〈위험요인 ?〉

- 개선전 : 드릴작업 시 면장갑 착용으로 손가락 말림 위험이 있음
 - 개선후 : 면장갑 착용을 금지토록 관리철저 및 교육 실시
 - 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 6으로 감소

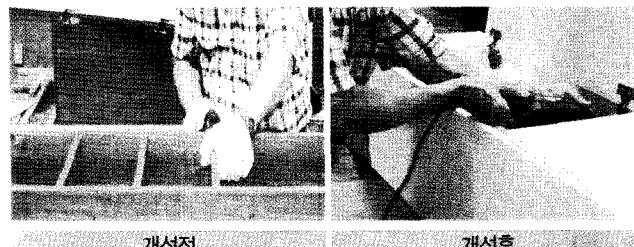


〈위험요인 3〉

- 개선전 : 타카작업 시 충격소음에 의한 청력 손실 및 오조작에 의한 스템플러 비래
 - 개선후 : 소음 및 비래물에 신체 보호를 위해 구마개와 보안경을 착

- 용하고, 안전표지 부착


- 위험도 변화: 위험도 9에서 위험도 6으로 감소

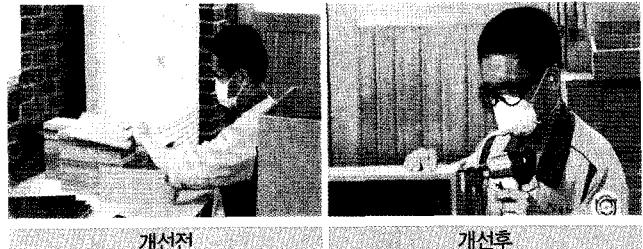

▶ 도장

〈위험요인 1〉

- 개선전 : 도장반 내 형광등이 비방폭형 전기기계기구로 사용시 폭발 위험이 있음
 - 개선후 : 도장반 내 모든 형광등을 비롯해 모든 전기기계기구를 방폭형으로 교체
 - 위험도 변화 : 위험도 12에서 위험도 6으로 감소

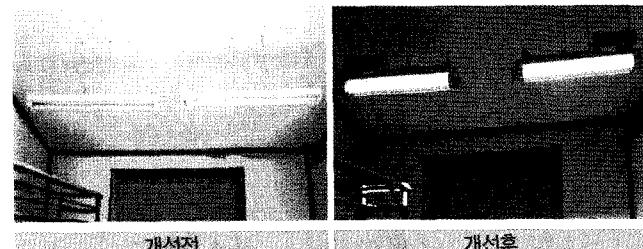

〈위험요인 2〉


- 개선전 : 도장 작업시 마스크를 착용하지 않아 유기용제에 중독될 위험이 있음
 - 개선후 : 도장 작업시 방독마스크를 지급·착용토록 관리 및 교육 실시
 - 위험도 변화 : 위험도 12에서 위험도 6으로 감소



▶ 포장


〈위험요인 1〉

- 개선전 : 리프트 출입문이 없어 승하강 시 낙하 및 협착 위험이 있음
- 개선후 : 리프트 출입문 설치와 인터록 장치 부착으로 낙하 및 협착 위험요소 제거
- 위험도 변화 : 위험도 12에서 위험도 6으로 감소

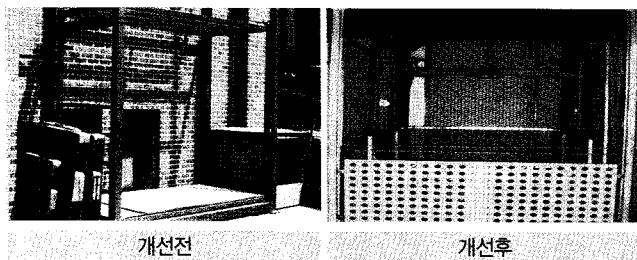

〈위험요인 2〉

- 개선전 : 리프트에 비상정지장치가 설치되어 있지 않아 응급상황 시 낙하 및 협착 위험이 있음
- 개선후 : 리프트 1층과 2층에 비상정지장치를 설치하여 응급시 정지 될 수 있는 구조로 변경
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 4로 감소

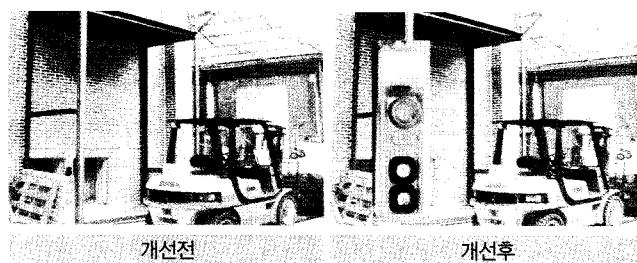

〈위험요인 3〉

- 개선전 : 법적 리프트 안전검사를 받지 않아 리프트 고장에 따른 사고 위험이 있음
- 개선후 : 매 2년에 1회 이상의 리프트 안전검사를 실시
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 4로 감소

▶ 문구류 포장

〈위험요인 1〉

- 개선전 : 의자 높낮이 조절이 불가능하여 작업자의 균골격계 질환 발

생 위험

- 개선후 : 높낮이 조절이 가능한 의자로 교체
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 4로 감소



〈위험요인 2〉

- 개선전 : 장시간 반복 작업에 따른 균골격계질환 발생 위험
- 개선후 : 작업 시작 전 및 수시 스트레칭으로 균골격계질환 예방
- 위험도 변화 : 위험도 9에서 위험도 4로 감소



4. 결언

중소규모 사업장 위험평가 기법으로 사용되었던 4M 방식을 대신하여 4Hazard 방식의 KIISA 위험성평가 기법을 적용한 사례로 보다 효율적으로 위험요인을 도출에 접근하기가 용이했다. 이로 인해 총 86건의 위험요인을 도출하였고, 이중 46건은 위험도 6이상인 위험작업이었다. 중·단기 개선을 통해 본 사업장은 평균 위험도 5.99에서 위험성을 무시가능한 수준인 위험도 4.74로 낮출 수 있었다. 특히, 본사업장은 근로자 대부분이 장애인으로 안전에 대한 인지가 지극히 낮아 장애인 근로자의 입장에서 위험성평가를 실시했고, 생산활동 및 지원과정에서 내재된 산업재해 발생 위험요인을 체계적인 분석방법을 통해 눈에 보이는 단편적인 위험뿐만 아니라 잠재된 위험을 발굴하여 조치했다. ☺