

# 반도체장비부품 생산공정

## 1. 개요


근로자 50여명이 종사하는 중소기업으로 반도체장비 부품을 전문 생산하는 공정이다. 다양한 설비와 작업형태에 의한 위험이 노출되어 있고 다량의 유해위험물질을 취급하고 있다. 또한 초음파 등 자극성 소음 등으로 위험성평가 실시 이전년도에 2건의 산업재해가 발생하여 잠재위험 발굴 및 체계적인 위험관리가 절실한 시점이다.

이에 따라 위험성평가를 실시하였고, 이로 인해 실효성을 거둔 사례이다.

## 2. 근로자 안전의식

위험성평가에 앞서 모든 근로자들에게 안전의식에 대한 설문조사를 실시한 결과, 전반적으로 안전의식이 미흡한 것으로 조사되었다. 위험성평가 또한 이러한 근로자의 안전의식을 기반을 두고 안전의식 고취 차원에서 경영주의 적극적인 협조를 구했고, 전 직원이 참여하여 위험성평가를 실시하는 방법을 적용하였다.

- 산업안전보건법 숙지 정도 : 미흡(72%), 양호(28%)
- 유해위험물질 보건정보 숙지 정도 : 미흡(56%), 양호(44%)
- 안전교육 실시 및 교육 효과 : 미흡(64%), 양호(36%)
- 위험기계방호장치 설치 및 사용 정도 : 미흡(63%), 양호(37%)
- 적정보호구 지급 및 착용 정도 : 미흡(63%), 양호(37%)
- 안전수칙 제정/개정 및 준수 정도 : 미흡(66%), 양호(34%)

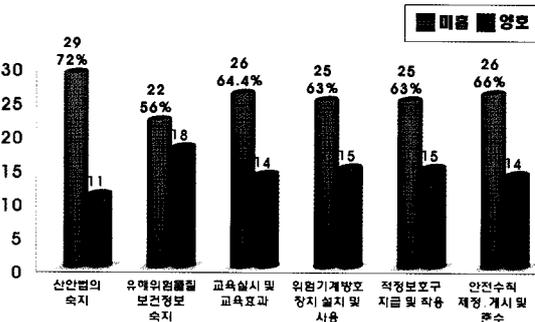

## 3. 안전보건상 위험정보


- 공정 : 입고 - 가공(실리콘) - 가공(ESC) - 레핑 - 세척 - 출고
- 산업재해 : 2건
- 가공(ESC), 가공운반 중 허리요통, 제품운반 후 이동 중 무릎 통증
- 아차사고 사례 : 3건
- 가공(실리콘) 고온작업대 화재, 주차장 차량과의 접촉, 사무동 현

관에서 전도

- 근로자 구성 : 여성근로자, 1년미만 미숙련자
- 교대작업이 없음
- 운반수단 : 인력에 의한 이동식 대차
- 안전작업허가증 필요작업 없음
- 중량물 인력취급 단위중량 15~25kg, 들기 및 밀기
- 작업환경측정 : 소음성난청(가공작업, 레핑작업, 세척작업)과 유 기용제 취급 작업
- 특별안전교육 필요 : IPA, TCE, MC 취급 근로자

## 4. 주요 위험성평가 및 개선조치

### ▶ 입고 및 출고공정

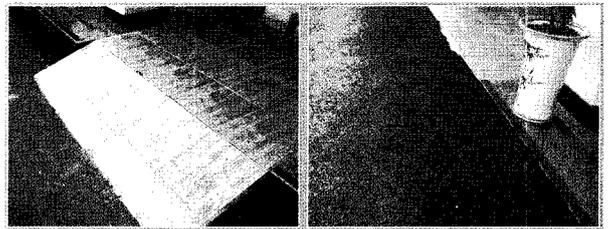

<개선전>

<개선후>

- 위험요소 : 본관동 입구 타일 경사로로 인해 우천이나 강설 시 미끄러짐(2007년 아차사고 발생)
- 개선사항 : 미끄러지지 않도록 논슬립 조치(아스팔트로 보강하여 급경사 제거)
- 상당한 위험수준인 위험등급 12에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

### ▶ 실리콘 가공 공정

#### <MOC 설비>



<개선전>

<개선후>

- 위험요소 : 연삭머신 도어 인터록 기능을 제거한 상태로 작업하다 협착될 위험이 있음
- 개선사항 : 연삭머신 도어에 리미트 스위치(인터록 장치)를 복원하여 도어 개방 시 급정지 조치
- 상당한 위험수준인 위험등급 12에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

〈연마작업〉




〈개선전〉

〈개선후〉

- 위험요소 : 실리콘 표면 연삭작업 시 단순반복 작업에 따른 근골격계 질환 유발 위험이 있음
- 개선사항 : 인력 연마작업을 자동표면 연마기(액상다이아몬드 분말)를 이용하여 부분 자동화 실시
- 상당한 위험수준인 위험등급 12에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 3으로 감소

〈휴대용 연삭기〉

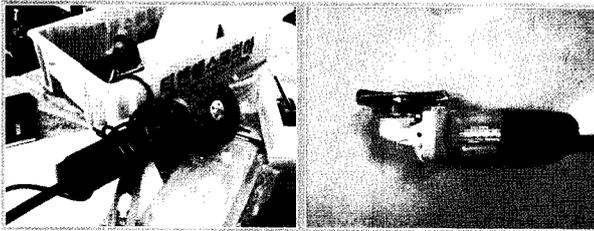

〈개선전〉


〈개선후〉

- 위험요소 : 슷돌 덮개가 제거된 휴대용연삭기 작업 시 슷돌 접촉되거나 파손되어 비래될 위험이 있음
- 개선사항 : 슷돌 덮개 부착 및 보안경을 착용하고 오래된 보호구를 교체함
- 상당한 위험수준인 위험등급 12에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

5. ESC 가공 공정

- 1차 가공된 실리콘을 각 제품 규격에 맞게 연삭, 샌딩하는 2차 공정
- 작업설비 : 평면연삭기, 샌딩기, 로봇, 전기오븐, BLAST, 이동식 대차
  - 재해발생형태 : 충돌, 협착, 근골격계질환
  - 취급화학물질 : TCE

〈유기용제〉

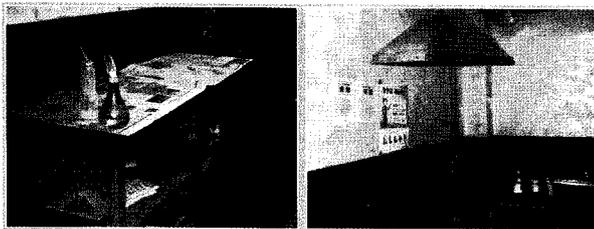


〈개선전〉

〈개선후〉

- 위험요소 : 고온 발열작업대에 신문을 깔고 제품을 유기용제(IPA)로 세척하다 화재 및 중독 위험이 있음
- 개선사항 : 신문지를 불연재료로 대체하고, 유기용제는 작업대와 격리, 후드를 설치하는 등 배기시설 보완
- 상당한 위험수준인 위험등급 12에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 3로 감소

〈평면 연삭기〉

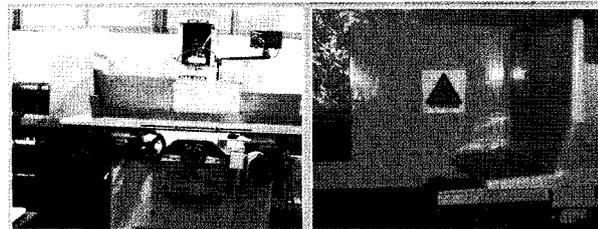

〈개선전〉

〈개선후〉

- 위험요소 : 평면연삭기 직선운동 시 인접작업자와의 충돌위험이 있음
- 개선사항 : 안전구획을 설정하고 방호가드를 설치, 안전표지 부착
- 상당한 위험수준인 위험등급 12에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

▶ 레핑 공정

〈폴리싱기 물유입〉



〈개선후〉

- 위험요소 : 폴리싱기 측면 Up-Down S/W 작업 중 물 유입되어 감전위험이 있음
- 개선사항 : 방수형 스위치를 교체 및 물유입 방지조치
- 허용불가 위험수준인 위험등급 16에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

〈폴리싱기 회전부 노출〉




〈개선전〉

〈개선후〉

- 위험요소 : 폴리싱기 회전 연마시 회전부가 노출되어 협착될 위험이 있음
- 개선사항 : 노출된 회전부에 방호가드 설치
- 허용불가 위험수준인 위험등급 16에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

▶ 세척 공정

〈세척기 와이어로프〉

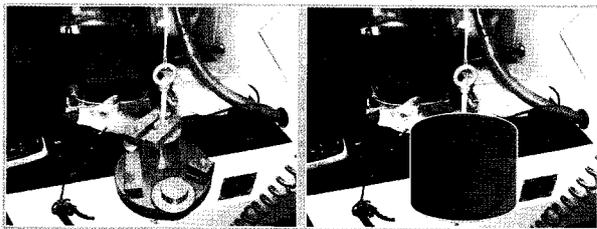


〈개선전〉

〈개선후〉

- 위험요소 : 초음파 세척머신의 와이어로프 체결 및 웨이트 고저 불량으로 진동 시 웨이트가 낙화되어 충돌, 협착 위험이 있음
- 개선사항 : 16mm 이하 로프 U클립은 4개 이상 체결, 아이볼트 마찰부 틈블체결, 웨이트 BOX를 제작하여 낙하방지 조치
- 상당한 위험수준인 위험등급 12에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

▶ 연구소

〈Carbon Vacuum Furnace 설비〉

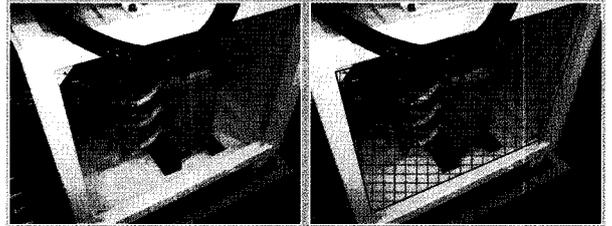


〈개선전〉

〈개선후〉

- 위험요소 : 탄소 진공로의 트랜스 발열로 인해 덮개를 개방하여 충전부가 노출되어 감전될 위험이 있음
- 개선사항 : 충전부 접촉 방지 및 열이 원활히 배출될 수 있도록 망형덮개로 교체
- 허용불가 위험수준인 위험등급 16에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

〈크레인 작업〉

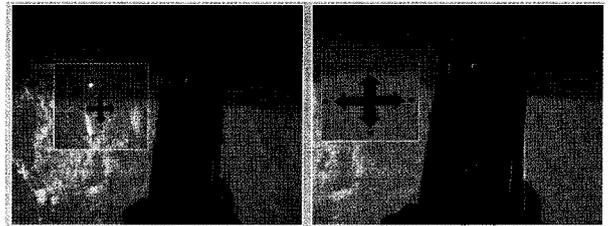

〈개선전〉


〈개선후〉

- 위험요소 : 크레인 펜던트 방향과 기동방향 표시가 불일치되어 오조작 유발 및 충돌, 협착 위험이 있음
- 개선사항 : 방향표시는 크레인 펜던트 방향과 동일하게 부착하여 잘못된 조작 방지
- 상당한 위험수준인 위험등급 12에서 무시 가능한 위험 수준인 위험도 4로 감소

▶ 기타 작업공정

- 폐수장, 공기압축실, 국소배기장치실 및 이외 옥외설비 관리
- 작업설비 : 공기압축기, 압력용기, 국소배기장치, 고압질소용기, 무방류폐수시설
- 재해발생형태 : 충돌, 협착, 추락, 근골격계질환

〈폐수장〉

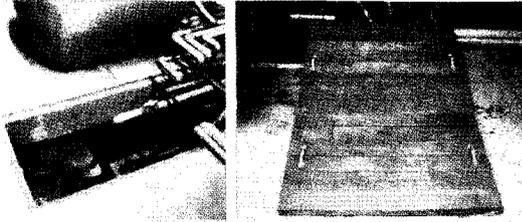

〈개선전〉

〈개선후〉

- 위험요소 : 폐수장 바닥 개구부가 개방되어 추락, 전락 위험이 있음
- 개선사항 : 개구부 덮개를 설치하여 추락이나 전락 위험을 예방
- 상당한 위험수준인 위험등급 9에서 무시 가능한 위험 수준인 위

험도 3으로 감소

6. 결론

위험성 평가는 평가자의 기준에 따라 신뢰성을 의심받기도 하지만 현장의 위험요인을 정량적으로 분석 평가하여 위험요인 개선에 대한 필요성을 쉽게 인식시킬 수 있다.

위험성 평가 결과 총 129건의 위험요인을 도출하였다. 이 중 상당한 위험수준인 49건이 모두 개선됨으로써 개선 이전 전공정 평균 위험도 6.2에서 3.4로 크게 낮추었다.

또한, 위험성 평가를 통해 기대효과도 예상되는 바, 재해감소에 따른 직·간접비 절감과 경영이익이 창출될 수 있었고, 지속적인 자율 안전관리도 가능할 것이라 기대된다.

이밖에도 사내 유기적인 업무협조와 안전직무 능력이 전반적으로 향상될 것으로 보인다. ☺

KISA 위험성평가 위험도 계산 방법

■ 위험도 = 빈도 + 가능성 + 중대성

- 빈도 구분표

빈도	평가점	내 용
상	4점	발생가능성이 매우 높음 또는 최근 3년간 중대재해 1건 이상 발생
중	2점	발생가능성이 있음 또는 최근 3년간 경미재해 1건 이상 발생
하	1점	발생가능성이 낮음 또는 최근 3년간 안전사고 발생 없음

- 위험요소가 재해로 이어질 가능성

상해가능성	평가점	내 용
확실히	6점	안전대책이 구비되어 있지 않고 표시나 표식이 전혀 되어 있지 않은 위험한 상태
가능성이 많음	4점	표시나 표식이 되어 있지만 방호장치, 보호커버, 기타 안전장치가 없는 위험한 상태
가능성이 있음	2점	방호장치, 보호커버, 기타 안전장치가 되어 있지만 위험영역에 근접시 위험요인에 노출될 수 있는 불안전상태
가능성이 거의 없음	1점	방호장치, 보호커버, 기타 안전장치가 되어 있으며 위험영역에 근접시 관련한 상태가 발생

- 위험의 중대성

중대성	평가점	내 용
치명상	10점	사망이나 영구적 노동 불능에 이어질 상태
중상	6점	휴업재해(완치가능한 재해)
경상	3점	불·휴업재해
가벼운 경상	1점	치료 후 다시 작업에 투입될 수 있는 상태

■ 위험등급 평가표

위험등급	위험포인트	위험내용	위험감소조치 추진방법
4	12~20	안전보건상 중대한 문제가 있음	즉시 중지 또는 개선할 위험감소 조치를 실시
3	8~11	안전보건상 문제가 있음	감소조치를 빠른 시일 내에 실시
2	5~7	안전보건상 다소 문제가 있음	감소조치를 계획적으로 실시
1	3~4	안전보건상 문제가 거의 없음	비용대비 효과를 고려하여 감소조치를 실시