

원자력발전소 설비 용접부 비파괴검사 참여 경험

The Experience of Non-destructive Examination of Equipments Welds in Nuclear Power Plant

김영호*, 김형남*, 남민우*, 김용식*, 양승한*

* 한국전력공사 전력연구원

ABSTRACT The non-destructive examinations for Yonggwang unit 6 was conducted in four different fields, these are 1)all non-destructive inspections for components, piping weldments and structures, 2)automated ultrasonic inspection for pressure vessels weldments. As the results, there were no big indications, and all indications detected during inspection were evaluated as the metallurgical and geometrical non-relavent indications form weldments. Especially for the weldment of pipes, PD(Performance Demonstration) was applied as a UT inspection method according to 1995 edition of ASME code Sec. XI, this resulted in improvement of the reliability of UT inspection.

1. 서 론

원자력발전소 운전에 따른 경년열화 등에 의하여 원자력발전소 주요 기기, 재료 및 이의 용접부 등에 손상이 발생할 가능성이 있어 원자력법 및 관련 기술기준에서는 비파괴검사 방법을 이용하여 원자력발전소 주요 기기 및 배관의 용접부 등 취약 부위에 대한 견전성을 주기적으로 평가하도록 하고 있는데 이를 가동중검사라 한다. 영광 6호기 가동중검사에서는 기기, 배관 및 구조물 비파괴검사, 압력용기 용접부 자동 초음파탐상검사를 수행하였으며, 특히, 배관 용접부에 대한 초음파탐상검사는 국내에서 최초로 1995년도 판 ASME Sec. XI에 따라 기량검증(Performance Demonstration : PD) 방법을 적용하여 검사를 수행함으로서 검사의 신뢰도를 향상시키는 계기가 되었다.

기기, 배관 및 구조물 비파괴검사 부위는 UT 101개소, PT 61개소, MT 55개소, VT 95개소 등 총 312개소와 용접부 안전성 향상 대책에 따른 Class 1(4" 미만) 배관 UT 27개소를 추가로 수행하였다. 격납건물 라이너판 점검계획 부위는 총 292개소이며, 이러한 검사부위에 대한 수동 초음파탐상검사, 액체침투검사, 자분탐상검사 및 육안검사 결과 특이사항 없이 견전한 것으로 평가되었다.

증기발생기 및 가압기 용접부 4개소에 대한

자동 초음파탐상검사 결과 기록이 요구되는 시시가 검출되었으나 전량 용접부 루트에 존재하는 금속학적 비관련 지시인 점(Spot) 형태의 지시로써 검사대상 용접부 모두 견전한 것으로 평가되었다.

영광 6호기의 모든 가동중검사 부위는 견전한 것으로 평가되었다. 특히 영광 5호기 적용에 이어 배관 용접부 비파괴검사에 기량검증(PD) 초음파탐상검사 기술을 적용함으로서 향후 국내 기량검증 제도의 전면 시행을 대비하고 현재 구축 중인 한국형 기량검증 시스템의 효용성을 입증하는 계기가 되었을 뿐만 아니라 기존 기술로는 검사가 곤란하였던 스테인레스 강의 용접부 관통 반대편 검사에 대하여 종파 탐촉자를 이용하여 검사하는 등 검사품질 및 신뢰성을 제고하였다.

2. 기기, 구조물 및 배관 용접부 비파괴검사

Class 1, 2, 3 기기, 배관 및 구조물에 대한 가동중검사는 ASME Sec. XI '96년도 추록을 포함한 '95년판 코드를 적용하였으며 비파괴검사기술은 Sec. XI, IWA-2200 코드요건에 따라 초음파탐상검사(UT : Ultrasonic Testing), 액체침투탐상검사(PT : Liquid Penetrant Testing), 자분탐상검사(MT : Magnetic Particle Testing) 및 육안검사(VT : Visual Testing) 등을 적용하였다.

점검대상으로 선정된 기기, 배관 용접부 및 구조물의 부위에 대한 검사는 비파괴검사 기술별로

작성된 가동전·중 점검 절차서에 따라 수행하였으며, 점검 부위는 UT 101개소, PT 61개소, MT 55개소, VT 95개소 등 총 312개소와 용접부 안전성 향상 대책에 따른 Class 1(4" 미만) 배관 27개소에 대한 UT 검사를 추가로 수행하였다. 검사 결과 특이 사항 발생 없이 적용 규격 ASME Code에 만족하는 것으로 최종 평가되었다.


격납건물 Liner Plate의 가동중검사는 영광 6호기 장기 가동중검사 계획서에 따라 가동중검사 절차서인 “격납용기 비파괴검사(검사-CV-01)”를 적용하였으며, ASME Sec. XI, Table IWE 2500-1에 따라 검사 범주별로 분류된 Liner Plate 압력유지 경계부, 관통 용접부, 내부표면, 밀봉부, 가스켓, 습기 차단장치, 이종금속 용접부, 볼트류 등을 포함한 점검부위는 총 292개소로 289개소에 육안검사를, 3개소에 액체침투탐상검사를 적용하였다. 검사 결과 적용 규격인 ASME Code에 만족하는 것으로 최종 판정되었다.

3. 압력용기 용접부 자동 초음파검사

3.1 검사 장비

자동초음파검사 장비는 Westinghouse AMDATA에서 제작한 Multichannel 자동초음파 검사 장비(I/UX-4r)로서 데이터 평가 소프트웨어 (IntraSpect, Version 5.7.1)를 내장하고 있는 최신 System이며, 영광 6호기 검사에는 4-UT Channel로 구성하여 검사를 수행하였다. <그림 1>은 DC Servo Motor Scanner인 5080 Scanner와 GA 1002 Scan Controller를 이용한 자동초음파검사 시스템 구성도를 나타내고 있다.

마그네틱 휠이 부착된 Scanner는 CV내의 검사대상 용접부에 부착되어 콘테이너내의 DAS에 의하여 구동되며, 각각은 400 feet Cable로 연결되어 있다. 데이터 취득 시스템(HP C3600 Workstation)과 DAS는 LAN으로 통신을 수행하며 UT 신호처리에 필요한 위치 정보 및 초음파 신호를 수집하여 초음파 이미지를 처리하도록 구성되어 있다. 취득된 데이터는 각각 Magnetic Optical Driver로 Back-up하였으며 신호평가 중 필요에 따라 컬러레이저 프린터로 출력을 하도록 하였다.

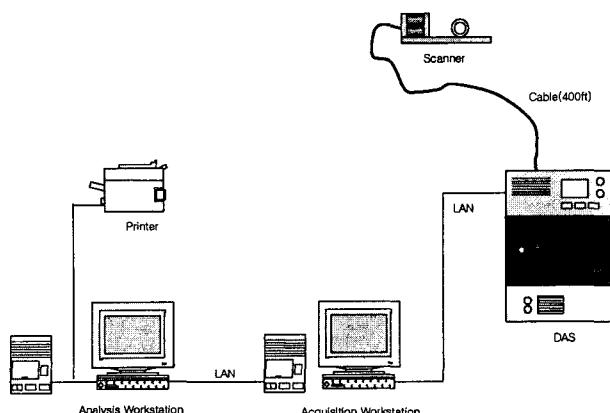

<그림 1> 자동초음파검사장비 시스템 구성도

3.2 검사 내용

증기발생기 원주 용접부 2개소(G2, G4)와 가압기 원주 용접부 2개소(G1, G2) 총 4개 용접부에 대하여 자동초음파검사를 수행하였다. 용접부 주사를 위해 주사장치를 안내하는 Guide Track을 원주 용접부 중심으로부터 약 15인치 떨어진 위치에 용접부와 평행으로 설치하여 주사장치를 운전하였다. 검사에는 0°, 45°, 60° 3가지 각도 데이터를 동시에 취득이 가능한 3중 탐촉자(Triplex Tr)와 70° 각도의 2중 탐촉자(Duplex Tr) 등 2 가지 탐촉자를 사용하여 코드에서 요구하는 검사 체적(Examination Volume)을 검사하였으며, 탐촉자 주파수는 2.25 MHz이고 크기는 원형 3/4"를 사용하였다. 지시평가를 위해서 각 용접부의 보정시험편에 가공되어 있는 측면 가공홀(SD H¹)을 이용하여 DAC² 곡선을 작성하였으며, 진폭이 20% DAC 이상인 지시들을 기록하였다.

3.3 검사 결과

검사대상 4개 용접부의 데이터를 평가한 결과, 신호 진폭이 20% DAC을 초과하여 기록이 요구되는 지시(Recordable Indication)가 증기발생기 G2 용접부에서 10개, G4 용접부에서 1개, 가압기 G1 용접부에서 3개 등 총 14개가 검출되었으며, 가압기 G2에서는 지시가 검출되지 않았다. 이들 지시 중에서 증기 발생기 G2, G4에서 검출된 지시 8개는 코드에서 요구하는 검사체적 외부인 모

1) SDH(측면가공홀) : Side Drilled Hole

2) DAC(거리진폭보정) : Distance Amplitude Correction

재에서 검출된 기하학적 반사체 지시로 평가되었다. 이들 지시의 분석을 위해서 가동전검사(PSI), 건설기록 및 방사선투과검사 자료를 포함한 이전에 수행한 모든 비파괴검사 기록을 종합하여 검토하였다. 이들 기록을 분석하여 상호 상관관계를 검토한 결과 검출된 지시들의 진폭은 전체적으로 일치하였으며, 모두 Fit-up 루트 용접 패스 부근에 위치하고 있는 것으로 평가되었다. 지시가 검출된 용접 패스부위는 일반적으로 백가우징이 적절하게 이루어지지 않을 경우 흔히 지시가 발생하는 부위이다. 모든 지시는 지시들의 해당 Metal path와 동일한 위치에 있는 보정 반사체(Calibration reflector)의 수직 범 프로파일 20% DAC과 비교하였다. 이와 같은 범 프로파일을 고려하여 지시들을 평가한 결과 모든 지시들은 용접과 관련된 Spot 반사체로서 관통깊이(Through wall depth) 측정이 요구되지 않는 지시로 최종 평가되었다.

4. 결 론

영광 6호기 기기, 배관 및 구조물에 대한 가동 중검사는 제1주기 장기 가동중점검계획서(LTP)에 계획된 모든 점검 부위에 대하여 수행하였으며, 특히 사항 발생 없이 적용 규격에 만족되고 건전한 것으로 평가되었다. 특히, 자동초음파탐상검사를 통하여 증기발생기의 4개 용접부에 대한 건전성을 평가하한 결과 코드 허용치를 초과하는 지시는 검출되지 않았으나, 20% DAC를 초과하여 기록이 요구되는 지시(Recordable Indication)가 검출되었으나 다양한 평가기법을 사용하여 세밀히 분석, 평가한 결과 이들 지시들은 전량 용접 루트부에 존재하는 Spot 지시로 평가되어 별도의 조치가 필요하지 않는 건전한 것으로 판단되었다. 배관용접부에 대한 수동초음파탐상검사의 경우에는 국내 최초로 1995년도 판 ASME Sec. XI에 따라 기량검증 방법을 적용하여 검사함으로서 검사의 신뢰도를 향상 시키는 중요한 계기가 되었을 뿐만 아니라, 후속 원자력발전소의 가동중 검사시 이를 적용할 수 있는 발판이 되었다는데 큰 의미가 있다고 판단된다.

전력연구원과 한수원(주)가 주관이 되어 영광 5호기에 이어 가동중검사를 성공적으로 수행하였으며, 이를 통하여 가동중검사 기술 능력을 배양하였고, 향후 발생될 수 있는 현장 문제를 보다 적극적이고 능동적으로 대처할 수 있는 능력을

배양하는 계기가 되었으며, 타 업체를 활용한 가동중검사 수행시 그 작업 및 결과에 대한 감독 및 평가를 합리적이고 효율적으로 수행할 수 있는 역량을 구비함으로서 국민적 관심이 되고 있는 원자력발전소의 안전성 및 건전성 확립에 만전을 기할 수 있는 발판을 마련하였다는데 큰 의미가 있다고 판단된다.

참고문헌

1. 영광 5, 6호기 최종 안전성 분석보고서
2. ASME B&PV Code Section XI, Rules for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components, 1995 Edition & 1996 Addenda.
3. ASME B&PV Code Section V, Nondestructive Examination, 1995 Edition & 1996 Addenda.
4. 미국 비파괴검사학회(ASNT) SNT-TC-1A, Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing, 1984 Edition.
5. ANSI/ASNT CP-189, 1991 Edition.
6. US NRC 10 CFR 50.55a, Codes & Standards
7. US NRC 10 CFR 50 Appendix B, Quality Assurance Requirements for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants.
8. US NRC Regulatory Guide 1.65, Material & Inspections for Reactor Vessel Closure Studs.
9. US NRC Regulatory Guide 1.147, Inservice Inspection Code Case Acceptability-ASME Section XI, Division 1
10. US NRC Bulletin 88-08, Thermal Stress in piping Connected to Reactor Coolant Systems.
11. 영광원자력 6호기 1주기 장기 가동중점검 계획서