

도로터널 화재에 안전한가?

- 도로터널 화재예방 대책 마련 추진 -

임경국 · 윤성배* · 손봉세**

진/도교통부 기반시설본부 도로환경팀장, *건설교통부 기반시설본부 도로환경팀 시설사무관,

**경원대학교 공과대학 소방방재학과 교수

1. 머리말

우리나라는 산지가 많은 지형특성 및 환경 친화적인 도로건설로 도로상 터널의 수가 빠른 속도로 증가하고 있다. 표 1과 같이 1997년 184개소에서 2006년에는 932개소로 748개소가 증가하여 연평균 45%의 증가율을 보이고 있다.

표 1. 도로상 터널 증가주이

(단위 : 개소, km)

기준년도	1997년	2006년	증가수	증가율 (연평균)
계	184 (150)	932 (649)	748	407% (45%)
고속국도	65 (50)	402 (315)	337	518% (58%)
일반국도	49 (33)	272 (173)	223	455% (51%)
기타(특별시도, 지방도 등)	70 (67)	258 (161)	188	269% (30%)

*()는 터널연장(km)

또한 터널연장도 점점 증가하여 표 2에서 알 수 있듯이 500 m 이상의 터널이 전체의 52%, 장대터널(1,000 m 이상)도 전체의 17%를 차지하고 있는 상황이다. 조사된 바에 따르면, 일반국도 및 고속국도에

건설중인 터널도 총 578개소에 달하며, 이중 장대터널도 22%나 되는 것으로 조사되고 있다.

표 2. 연장별 터널현황(2006년 말 기준)

(단위 : 개소, km)

구분	합계	500 m 미만	500 m~ 1,000 m	1,000 m 이상	비고
계	932 (649)	444 (137)	326 (225)	162 (287)	
점유율	100%	48%	35%	17%	
고속국도	402 (315)	158 (47)	162 (113)	82 (155)	
일반국도	272 (173)	138 (47)	99 (70)	35 (56)	
기타(특별시도, 지방도 등)	258 (161)	148 (43)	65 (42)	45 (76)	

*()는 터널연장(km)

이렇게 터널 개소수가 증가하고, 터널연장이 길어짐에 따라 터널내 화재위험은 갈수록 높아지고 있는 상황이다. 이에 건교부에서는 그동안 발생한 터널내 화재원인을 분석하고, 터널화재 발생시 가장 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 마련하기 위해 『도로 터널 방재시설 설치기준 개선방안』¹⁾을 추진중에 있으며, 이에 대해 간략히 소개하고자 한다.

¹⁾2007년 7월 말부터 터널공학회, 한국건설기술연구원, 도로학회, 한국화재소방학회 등과 공동연구 추진

2. 도로터널 사고 현황 및 특성

2.1 도로터널 화재발생 현황

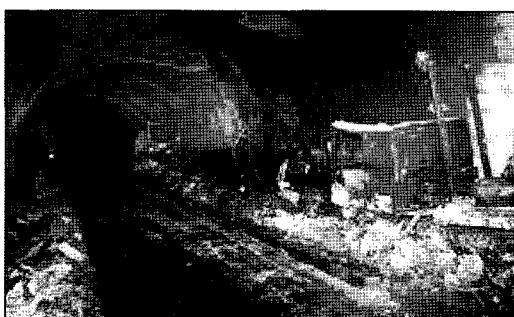
표 3에서 보여준 바와 같이 최근 발생한 총 15건의 사고중 9건이 화재로 진화되었으며, 달성 2터널

의 사례에서도 알 수 있듯이 위험률 탑재차량 사고 시에는 대규모 피해가 발생할 확률이 매우 높다는 것을 알 수 있다. 국외에서도 터널내 대형화재가 발생하여 막대한 재산 및 인명피해를 남긴 사실이 있다(그림 1).

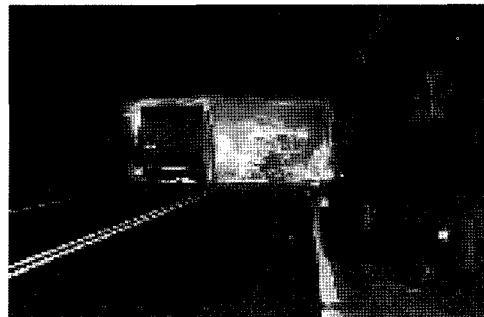
표 3. 국내 주요 도로터널 사고 현황

년도	터널명	연장(m)	사고 원인	사고 피해
1999	마성터널	1,450	대형화물차의 파손 타이어 과열 화재발생	교통제한 시간 30분
1999	남산3호터널	1,260	빗길 과속으로 승용차가 매표소에 충돌	1명 사망
2000	수리터널	1,882	소형화물차 우측터널 내벽에 충격후 전소	교통제한 시간 30분
2000	둔내터널	3,300	둔내터널 상행선 출구부 소형차 화재	3시간 이상 차량 정체
2001	장지터널	587	과속으로 승용차가 터널입구 옹벽에 충돌	1명 사망, 4명 중상
2001	다부터터널	1,041	엔진부분의 합선으로 인해 승용화 화재	1시간만에 화재 진화
2001	마성터널	1,461	터널내 11중 연쇄 충돌사고 발생	1명 사망, 100여명 부상
2002	무안3터널	280	승용차가 터널 입구 측벽과 충돌	2명 사망
2002	남산1호터널	1,530	좌석버스의 자연발화	차량화재 20분간 지속
2003	옥천4터널	874	화물트럭 화재연기에 후속차량 10대 추돌	약 3시간 교통 통제
2003	홍지문터널	1,890	25인승 미니버스가 승용차 추돌화재	2시간 40분간 교통 통제
2003	옥천3터널	1,613	승용차가 터널 측벽 추돌, 6대 연쇄 추돌	10여명 부상
2003	안영2터널	600	1톤 화물차가 승용차, 관광버스와 추돌	5명 부상
2005	달성2터널	993	나이키 미사일 추진체를 운반하던 차량 발화로 인한 화재	터널의 화상구간이 약 470 m로서 47%에 해당
2007	다부터터널	1,041	안동방향으로 달리던 고속관광버스에서 엔진과열로 화재발생 (07.1.20, 07:40)	30분만에 진화

- 몽블랑터널 : 프랑스 / 1999년 / 39명 사망, 복구비용 3억\$
- 고타드터널 : 스위스 / 2002년 / 사망 11명, 복구비용 2천5백만\$



<몽블랑 터널 화재>



<고타드 터널 화재>

그림 1. 국외 터널사고사례.

원자력발전소의 비상디젤발전기 연료저장탱크에 대한 설계요건 고찰

2.2 터널내 화재의 원인 및 특성

2007.6.2(토)에 발생한 호남터널 화재, 2007.6.5(화)에 발생한 통영2터널 화재처럼 터널내 화재는 주로 과속, 차선변경, 운전자 부주의 혹은 차량결함 등에 의한 교통사고에 의해 발생한다. 일반 도로에서 발생한 교통사고에 비해 터널 내에서의 교통사고는 차량이 터널벽면에 충돌하는 회수가 증가하므로 터널내 교통사고가 대부분 화재로 이어지고 있다는 게 전문가들의 의견이다.

터널화재는 터널이라는 밀폐된 공간 특성상 5분내 1,000도 이상으로 온도가 급상승하며, 차량연소로 유독가스 및 연기가 발생하여 화재장소로의 접근이 극히 제한된다는 특성이 있다. 또한 화재를 전달하는 인화성 물질은 차량으로 한정된다는 특징을 가지고 있다.

3. 현 방재시설 설치 기준의 문제점

3.1 방재시설 설치현황

현 방재 시설기준은 표 4와 같이 터널의 여건을 감안하지 않고, 주로 연장별로 구분하여 건물화재 중심의 기준 및 대책을 적용하고 있으나, 도로터널의 특성인 연장성 및 협소성을 감안할 때 도로터널 화재에 대하여 효과적인 대응이 어려운 것이 사실이다.

3.2 현 기준의 문제점

첫째, 표 4에서도 알 수 있듯이, 현재의 관리법(소

방시설 설치 및 유지관리에 관한 법률 등) 및 터널 방재기준에서는 건물 화재처럼 터널 내에 화재가 발생할 경우, 진화의 개념을 도입하여 시설기준이 제정되어 있다. 소화전, 소화기구, 물분무 설비 등이 그 예라 할 수 있겠다. 이러한 건축물 화재 기준을 충족하기 위해 설치된 시설로 인하여 터널 건설비가 증가하는 반면에 그 효율성은 그에 미치지 못하고 있는 실정이다.

둘째로, 내화케이블 설치를 의무화하였으나, 터널 화재로 인해 1,000도 이상 온도가 상승할 경우 단전의 위험이 있는 것이 사실이다.

마지막으로, 전기사업법에서는 일정규모 이상의 전기시설에는 전기안전관리자를 상주하도록 하였으나, 연간 약 200억원(고속국도 112억, 일반국도 71억원)이 소요되고 있으며 향후 준공될 터널까지 합하면 연간 약 400억원에 이르게 되어 관리방법의 혁신이 필요한 시점이라 말할 수 있다.

4. 개선방안

4.1 터널 내 방재기준 개선방안

도로 터널내 발생한 사고특성을 분석하여, 다음과 같은 개선방향을 도출할 수 있다.

4.2 터널화재의 사전 예방대책

도로터널 사고의 주요 원인은 교통사고이지만, 현재 사고를 사전에 예방할 수 있는 과속운행과 불법 차로변경 등의 단속시스템이 미비하고 터널내 교통

표 4. 도로터널 방재시설 설치기준(지방지역의 일방통행 터널)

터널연장(m) 방재시설	500 m 미만	500 m~1,000 m	1,000 m~3,000 m	비고
소화설비	소화기구		소화전	
경보설비	라디오 재방송 설비	비상경보설비 비상방송설비 CCTV, 정보표지판	자동화재탐지설비,- CCTV, 정보표지판	
피난설비	비상조명등, 피난연락망(권장)	유도표지판 피난연락망	비상주차대	* 물분무 설비는 3,000 m 이상 터널에 설치 권장
소화활동설비	무선통신 보조설비	비상콘센트 설비	재연설비, 연결송수관설비	* 짧은 연장에 설치된 시 설은 긴 연장 터널에 기 본 설치
비상전원설비	무정전 전원설비(UPS)	비상발전설비		

표 5. 도로터널내 사고특성에 따른 개선방향

구분	사고특성 및 요인	개선방향
사고요인	<ul style="list-style-type: none"> - 사고요인은 교통사고이며 단독보다 복합요인 작용 - 사고후 2차적으로 벽면과 마찰 및 연쇄추돌에 의해 화재로 발생될 가능성이 큼. - 정비불량/과속/안전거리 미확보로 연쇄 추돌발생 경향 	<p><터널화재의 사전예방 대책></p> <ul style="list-style-type: none"> - 운전자의 안전의식 준수 유도 및 정기점검 강화 - 과속방지/차선변경/안전거리 확보 방안 마련 - 대형차 및 위험물 적재차량 통행 유도
화재특성	<ul style="list-style-type: none"> - 밀폐공간 특성상 5분내 1,000°C 이상 온도 급 상승, 차량연소로 유독가스 및 연기배출 	<p><사후피해 최소화 대책></p> <ul style="list-style-type: none"> - 초기화재 감지 - 대형화재로 발전하기 이전 3분내 초기 진화 필요 - 터널내 추가차량 진입방지 및 승객의 신속한 대피유도

표 6. 터널사고 사전예방 문제점 및 개선대책

문제점	개선대책
<ul style="list-style-type: none"> - 도로터널화재의 주원인인 교통사고 사전예방 시스템 미비 <ul style="list-style-type: none"> * 과속운행과 불법 차로변경 등에 대한 단속 시스템 미비 - 터널내의 교통흐름 실시간 전달 미흡 	<ul style="list-style-type: none"> - 장대터널(예 : 1,000 m 이상)의 경우, 「구간무인단속시스템」 설치운영 (경찰청등과 협의 · 추진) ⇒ 과속 · 차선변경 단속 <ul style="list-style-type: none"> * 구간무인단속시스템 : 터널의 거리와 통과시간을 계산하여 과속을 단속 - 초장대 터널(예 : 2,000 m 이상)의 경우, 인화물질 적재차량은 별도 유도 차량 안내(경찰청 등과 협의 · 추진) - 정보표지판 등 터널내의 실시간 교통상황 전달체계 구축

■ 대형차량 유도 해외사례(몽블랑 터널)



출발 대기 라인에 있는 트럭



대형차량 통행 유도차량

흐름의 실시간 전달이 미흡한 상황이다. 따라서 과속 및 차로변경 방지를 위한 구간무인단속시스템을 도입하여 안전운전을 유도할 필요가 있다. 또한, 일정규모(예 : 2,000 m 이상의 초장대 터널)의 터널을 통과하는 대형차량 및 위험물 적재차량의 경우, 별도 유도차량으로 이동하는 방안을 검토할 필요가 있다. 주요 문제점 및 개선대책은 표 6과 같이 요약할 수 있다.

4.3 사후피해 최소화 방안

터널내부에서의 화재는 건축물 화재처럼 진화가 아닌 ‘초기진화 및 대피’라는 개념으로 접근해야 할 것이다. 이는 터널 내부의 인화성 물질은 차량으로 한정된다는 사실에 기인하며, 극단적으로 터널내 진입한 모든 차량이 불에 타더라도 국민의 생명보호에 중점을 기울여야 한다는 의미를 지닌다. 표 7에서와 같이 터널의 특수성을 감안한 화재 원인 및 특

원자력발전소의 비상디젤발전기 연료저장탱크에 대한 설계요건 고찰

표 7. 사후피해 최소화 방안

구분	현행 기준	개선안
방재시설 설치기준	주로 터널연장에 따라 방재시설 설치기준이 제정됨	지역, 교통량 등을 추가 고려하여 방재시설 설치기준 보완
방재시설	장대터널 경우, 소화전 및 스프링쿨러 설치	자동차의 화재에 대해 효과 미흡(설치 필요 여부 검토)
전선 케이블	내화케이블 사용 및 전선상단 배치(750°C, 3시간 유지) *터널화재시 최소 1,000°C 이상 온도상승으로 효과 미비	화재시 단시간내 전소되지 않도록 공동구 등 전선의 설치방법 개선(부분정전 허용)
사고 인지도	신속한 사고인지 불가 (현행 자동화재탐지설비)	‘조기 화재감지 → 초기진화 → 5분내 대피, 터널 진입차단’의 개념을 도입한 시스템 도입검토(루프 및 영상 감지기 등)
차량진입방지시설	화재시 차량진입방지시설 기준 없음	터널입구에 커텐식 차단막 및 VMS 설치

표 8. 현행 유지관리체계 및 개선방안

구분	현행설치	개선안
유지관리	1km 이상의 터널에 관리사무소를 설치하여 유지 관리비 매년 증가 *연간 고속 112억, 일반국도 71억원 소요 (2006년 기준)	「최첨단 무인·원격 통합관리 시스템」 설치로 관리의 효율성 제고
교통상황파악	터널별 관리로 인해 전반적인 교통상황 파악 어려움	ITS를 활용한 터널 교통상황 파악 및 교통정보 공유
시설물유지관리	터널 시설물에 대한 전반적인 유지관리 절차, 작업계획, 관리계획 및 터널시설물 상태 파악이 어려움	터널내 시설물 관리의 전산화 및 원격통합관리시스템 구축으로 종합적인 시설물 유지관리 가능
자동제어 시스템표준화	각 터널별 자동제어시스템 제어방식 및 공급업체가 달라 보수유지비 증가	터널별 자동제어시스템 표준화 기준 시스템 변경시 인터페이스 추가비용 최소화

성을 고려하여 방재시설 설치비용을 최소화하는 한편 방재시설의 실효성을 극대화하는 노력이 필요할 것이다.

4.4 통합 유지관리시스템 구축방안

터널의 장대화와 터널수가 증가함에 따라 최상의 터널상태를 유지하여 사고를 예방하고 사고 발생시 효율적인 대처가 가능도록 하기 위해, IT기술을 활용하여 국도유지건설사무소 내 여러 터널의 중요 설비를 한 장소에서 통합적으로 관리할 필요가 있다. 통합관리를 시행할 경우, 유지관리비를 절감(예 : 영동고속도로 진부·둔내터널 등의 통합관리를 통한 인력 42명에서 16명으로 감축)할 수 있고, 재해 발

생시 즉각적인 대처가 가능하여 재산과 인명피해를 최소화 할 수 있다.

4.5 관련법 제·개정

지금까지 터널 관련 법규 및 지침이 건설교통부, 산업자원부, 소방방재청등에서 별도로 제정되어 건설교통부의 설비 및 제도 개선방안이 타부처 소관의 법과 일치하지 않은 부분이 있는 것이 사실이다. 금번 연구결과가 소방시설설치유지및안전관리에관한 법률(화재안전기준), 전기사업법, 전기설비기술기준 등에 공통으로 반영이 될 수 있도록, 도로관리의 총괄부처인 건교부가 주관이 되어 유관 부처와 긴밀한 협조체계를 유지할 것이다.

표 9. 관련법 제 개정

구분	현행법규	개선안
관리의 현실화	전기사업법 40조 : 전기안전관리자의 선임. 동일 노선의 고속국도에 설치된 2개소의 터널용 전기설비는 1인이 안전관리업무 수행 가능	본 과업 결과에 따라 터널별 통합관리체계를 위하여 전기사업법 개정안 도출
다심케이블	전기설비기술기준 제194조 : 케이블 트레이에 시설할 수 있는 다심케이블의 수를 지정	터널내 케이블 설치공간의 협소로 최적 케이블 설치 수를 검토하여 기술기준에 반영
적정시설에 대한 기술기준반영	터널내 설치되는 방재시설, 화재감지기, 제연펜, 소방용 케이블의 터널내 실제 실험 결과가 반영되지 않음	터널내 방재시설, 화재감지기, 제연펜, 소방용 케이블을 실제 터널내에서 실제 실험을 수행하여 적정 시설에 대한 기술기준을 작성하여 관련 국가화재안전기준 등에 반영함.
관련법규통일	소방방재청에서 도로터널의 화재안전기준 (NFSC 603)을 고시 건설교통부에서 도로터널방재시설설치지침과 터널설계기준을 고시	터널내 방재시설의 설치지침, 터널설계기준의 제정은 건설교통부에서 수행하나 국가화재안전기준은 소방방재청에서 제정하므로 동일한 시설에 대한 입장이 서로 상이하므로 본 연구결과를 관련 법규에 반영

5. 설문조사

건설교통부에서는 위에서 논의한 사항에 대해서 관련 전문가 및 대국민 여론을 수렴하기 위해 설문 조사를 실시하였다. 설문조사는 참여마당신문고, 건설교통부 홈페이지 등을 통해서 실시하였으며, 조사기간은 2007년 8월 8일~2007년 10월 5일까지 약 60일 간이었다. 총 398명이 참여하였고 설문 문항은 총 13개 문항으로 조사 하였다. 조사결과는 다음과 같다.

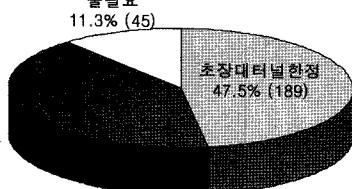
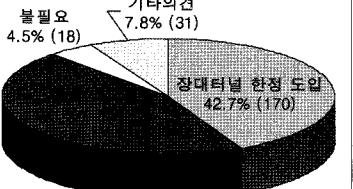
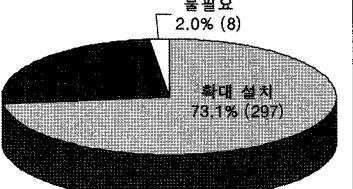
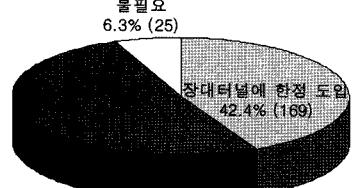
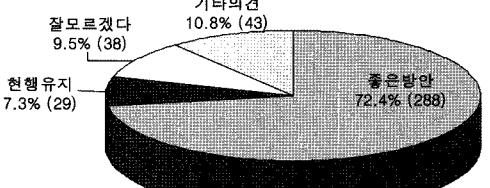
1,2항의 현재 터널내 방재설비가 화재에 대한 안전성 및 적합성을 물은 답변에는 각각 44%, 42.2%가 “아니다”라고 답변하였고, “그렇다”라는 답변은 6.8%, 10.3%에 불과하였다. 3항의 유지관리 체계 및 방재시스템의 적합성에 대한 질문에 42.7%가 “아니다”라고 답변하였고 8.1%만이 “그렇다”라고 답변하였다. 4항에서는 1에서 3문항 중 “아니다”라고 답변한 답변자들의 주된 이유는 후속차량의 화재인지시설부족, 화재시 대처방안에 대한 대국민 홍보부족, 전문인력 미 확보, 초기진압설비 미흡 등을 지적하였다.

5.1 국내터널 방재시스템에 대한 총괄 질의

1. 현재 국내 터널 내부가 화재에 안전하다고 판단하십니까?	2. 현 방재시설이 터널화재에 대비하여 적합하다고 생각하십니까?	3. 현재의 터널 유지관리 체계 및 방재시스템이 적정하다고 판단하십니까?
4. 위 1,2,3 항목 중 1개 항목이라도 “아니다”라고 답변했을 경우, 그 이유는 무엇입니까?		

원자력발전소의 비상디젤발전기 연료저장탱크에 대한 설계요건 고찰

5.2 도로터널 화재 예방대책에 대한 사전조사

5. 터널화재의 주원인인 교통사고(과속, 차선변경 등)를 방지하기 위하여 터널 구간에 속도제한을 위한 구간무인 단속시스템을 도입하고 차선변경을 철저히 하는 방안에 대해서는 어떻게 생각하십니까?	6. 터널내 화재의 조기인지를 위한 영상유고시스템 도입에 대한 귀하의 의견은? (영상유고시스템 : 터널내부의 움직임을 카메라 등으로 자동 포착하여 경보를 울리게 하는 시스템)	7. 현재는 예산의 한계로 장대터널 (1,000 m 이상) 위주로 CCTV를 설치하고 있습니다. CCTV를 확대 (예 : 500 m 이상) 설치하는 방안에 대한 귀하의 의견은?																																				
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Percentage</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>필요</td> <td>47.5%</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>불필요</td> <td>11.3%</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>41.2%</td> <td>165</td> </tr> </tbody> </table>	Response	Percentage	Count	필요	47.5%	189	불필요	11.3%	45	기타	41.2%	165	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Percentage</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>필요</td> <td>42.7%</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>불필요</td> <td>4.5%</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>45.0%</td> <td>187</td> </tr> </tbody> </table>	Response	Percentage	Count	필요	42.7%	170	불필요	4.5%	18	기타	45.0%	187	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Percentage</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>설치</td> <td>73.1%</td> <td>297</td> </tr> <tr> <td>필요</td> <td>2.0%</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>24.9%</td> <td>104</td> </tr> </tbody> </table>	Response	Percentage	Count	설치	73.1%	297	필요	2.0%	8	기타	24.9%	104
Response	Percentage	Count																																				
필요	47.5%	189																																				
불필요	11.3%	45																																				
기타	41.2%	165																																				
Response	Percentage	Count																																				
필요	42.7%	170																																				
불필요	4.5%	18																																				
기타	45.0%	187																																				
Response	Percentage	Count																																				
설치	73.1%	297																																				
필요	2.0%	8																																				
기타	24.9%	104																																				
8. 터널화재시 추가 차량 진입방지를 위한 차량 진입 차단막 설치에 대한 귀하의 의견은? (진입차단막 : 터널입구에 커튼식으로 차량진입을 규제하는 시설)	9. 현재 터널 내부에는 화재에 의한 단전을 방지하기 위하여 내화케이블 (750도, 3분 유지)을 설치토록 의무화되어있습니다. 하지만, 2007년 6.2 (토) 발생한 호남터널 화재(1,000도 이상 상승)에서는 내화케이블이 차량화재에 의해 절단되는 상황이 발생하였습니다. 이에 “방재 시설개선 (안)”에서는 내화케이블보다 가격이 저렴한 일반케이블을 설치하고, 케이블을 터널 하부에 매설하는 방안을 강구중입니다. 이에 대한 귀하의 의견은?																																					
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Percentage</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>필요</td> <td>42.4%</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>불필요</td> <td>6.3%</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>51.3%</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	Response	Percentage	Count	필요	42.4%	169	불필요	6.3%	25	기타	51.3%	210	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Response</th> <th>Percentage</th> <th>Count</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>방안</td> <td>72.4%</td> <td>288</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>10.8%</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>현행 유지</td> <td>7.3%</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>잘 모르겠다</td> <td>9.5%</td> <td>38</td> </tr> </tbody> </table>	Response	Percentage	Count	방안	72.4%	288	기타	10.8%	43	현행 유지	7.3%	29	잘 모르겠다	9.5%	38										
Response	Percentage	Count																																				
필요	42.4%	169																																				
불필요	6.3%	25																																				
기타	51.3%	210																																				
Response	Percentage	Count																																				
방안	72.4%	288																																				
기타	10.8%	43																																				
현행 유지	7.3%	29																																				
잘 모르겠다	9.5%	38																																				

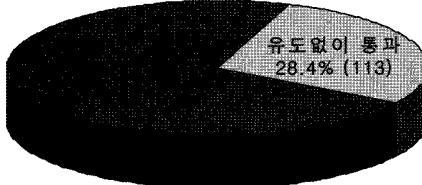
5항의 과속 및 차선변경등의 방지에 대해서는 88.7%가, 6항의 영상유고시스템도입에 대해서는 87.7%가, 7항의 CCTV도입은 73.1%가 “확대설치가 바람직하다”고 하였다. 특히 6항의 기타 답변자들은 영상유고시스템의 오작동, 정확성 및 안정성 확보가 우려된다고 하였고, 장대터널에 시험 운영 후 점진적 확대가 필요하다고 하였으며 이런 시설보다 대피시스템 구축이 더 효과적이라고 답하였다.

8항의 터널진입 차단막도입은 93.7%가 “찬성”하였으며, 9항에서는 내화케이블보다 “일반케이블을 매입하는 방법을 강구하여 변경하는 것이 바람직하다”고 하였다.

다”고 대답하였고 기타의견으로 내화케이블을 매설하는 것이 더 안전하다는 의견과 시공성과 유지관리의 어려움을 지적하였고 어느 한곳이라도 불에 탈 경우 누전으로 전체적으로 단전이 우려된다고 답하였다.

10항의 5~8번 항목이외의 방재시설에 대한 자유 기술에서는 터널내부 위험 및 감속을 위한 전광판설치, 방재시설에 대한 홍보, 설비의 지속적 관리, 피난연락망 배치간격 축소, 터널내 과속방지 및 차선변경 방지 캠페인, 방재설비의 기준이 외국에 비해 강화되어 예산 과다투입, 초기진압 시스템도입 등을 기술하였다.

5.3 도로터널 통합관리시스템 구축 및 위험차량 유도에 대한 조사

<p>11. 관련법에 의해서 국도상 1,000m이상 터널에는 위탁 관리사무소 운영이 의무화되어 있습니다.(연간 약 200억원 관리비 투입, 터널증가에 따라 관리비 지속증가 예상) '방재시스템 개선(안)'에서는 무인원격통합관리 시스템을 도입할 계획에 있습니다, 이에 대한 귀하의 의견은?</p> 	<p>12. 위험물질 적재차량이 초 장대터널(3~4 km 이상)을 통과할 경우, 별도의 유도차량 의무화 제도에 대한 귀하의 의견은?</p> 
<p>13. 기타 터널 내 화재 예방 및 사후대책에 대한 총괄의견을 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.</p>	

11항의 무인원격 통합관리시스템 도입에는 72.1% 가 “도입에 찬성”하였으며 12항의 위험물질 적재차량의 “초장대터널 통과시 유도차량의 유도통과”를 71.6%가 찬성하였다.

기타 사후대책에 대한 총괄의견에서는 종규모 터널에 대한 통합관리, 긴급출동 시스템구축, 터널내 의장재 개선으로 단조로움에 의한 주의 산만방지, 무인시스템고장에 대비한 일정기술보유자 상주, 제연설비의 유효온도 상향조정, 방재시설투자보다 화재시 대피요령에 대한 교육이 효과적, 진입차단막 확대설치, 터널내 안전의무 불이행자 처벌강화, 등이 필요하다고 답 하였다.

6. 맷음말

지금까지 건교부에서 추진하는 도로터널 방재시설 설치기준 개선 및 통합관리 추진방향에 대하여 개략적으로 소개하였다. 본 연구는 도로 터널내 교통사

고에 의해 발생할 수 있는 화재로 인한 인적, 물적 피해를 최소화하기 위하여 착수되었다. 두 가지의 큰 방향으로 구분할 수 있는데, 첫째로 현재의 방재시설 설치기준을 개선하여 사고의 사전예방과 사후피해 최소화 대책(조기진화, 추가진입 차단, 신속한 대피 등)을 마련하고자 한다. 둘째로, 현재의 터널 개별관리체계에서 통합관리시스템을 도입함으로써, 저비용 · 고효율화를 유도할 예정이다.

본 연구가 성공적으로 마무리된다면, 터널내 교통사고를 획기적으로 감소시킬 수 있는 방안이 도출될 것이며, 도로 터널내 방재시설을 터널화재에 최적화시켜 불필요한 시설비를 감축하는 대신 그 효율은 극대화시킬 수 있을 것으로 기대된다. 나아가 터널의 통합관리시스템이 도입되면 신속한 사고인지 및 사후대처가 가능해질 것으로 예상된다. 향후, 연구추진과정에서 관련분야 종사자들의 지속적인 관심 부탁드리며, 이만 마무리 하고자 한다.